

Estudio para análisis de falla EAF 338/2021

"Falla en línea 110 kV PFV Javiera - Taltal"

Fecha de Emisión: 29-11-2021

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	08/11/2021
Hora	01:32
Consumos desconectados (MW)	11.4
Demanda previa del sistema (MW)	8286
Porcentaje de desconexión	0.137 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	PFV Javiera - Tap Planta Óxido 110 kV C1 / LT257CI1TR05----T058
Tipo de instalación	Línea de transmisión
Tensión nominal	110 kV
Segmento	Transmisión zonal
Propietario instalación afectada	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-k
Representante Legal	Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección	Av. Presidente Riesco 5561, Oficina 1701, piso 17. Las Condes. Santiago

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento afectado	Estructura N°143 del tramo PFV Javiera - Tap Planta Óxido 110 kV C1 / LT257CI1TR05----T058
Propietario elemento fallado	CGE Transmisión S.A.
RUT	77.465.741-k
Representante Legal	Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección	Av. Presidente Riesco 5561, Oficina 1701, piso 17. Las Condes. Santiago

d. Origen y causa de la falla

Se produjo una falla monofásica en el tramo 110 kV PFV Javiera – Planta Óxido de la línea 110 kV PFV Javiera – Taltal, despejada por el interruptor 52H1 de S/E Central Javiera tras un intento de reconexión automática no exitosa.

La falla se produjo por el contacto realizado por un ave entre el conductor de la fase B y la estructura N°143 de la línea.

d.2 Fenómeno Físico:

ANI1: Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro).

La empresa CGE Transmisión S.A. remite los probatorios para acreditar asociados al Fenómeno Físico.

d.3 Reiteración:

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación ha sido afectado en 6 ocasiones por un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 24 meses móviles (considerando fallas en cada uno de los tramos PFV Javiera – Planta Óxido – Las Luces – Taltal): EAF 321-2019, EAF 027-2020, EAF 101-2020, EAF 196-2020, EAF 096-2021, EAF 185-2021 y EAF 259-2021.

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido fallas en instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA-ID	ACCIONES_CORRECTIVAS_CP	ACCIONES_CORRECTIVAS_LP
EAF 403-2019	No se indican.	No se indican.
EAF 406-2019	No se indican.	No se indican.
EAF 009-2020	CGE S.A. indica que se revisan las celdas de media tensión en donde se ubica la barra 13.2 kV de S/E Leyda, se retira el roedor que causó la falla, se limpian los restos de arco eléctrico y se aplica pintura dieléctrica en la zona afectada por el arco eléctrico.	No se indican.
EAF 027-2020	No se indican.	No se indican.
EAF 028-2020	CGE S.A. señala que se normaliza cable de fase A, lado fuente, del reconectador 52C12, el cual se soltó del conector ante corriente de falla que llegó a 3989 A. Revisión del control del reconectador y reemplazo de fusibles que operan correctamente ante la falla.	No se indican.
EAF 036-2020	La empresa CGE S.A. señala que realiza el reemplazo de la cadena de aislación.	No se indican.
EAF 053-2020	La empresa CGE S.A. señala que realizará nueva revisión de trincheras y sellado de posibles puntos de ingreso de roedores a las celdas de MT de S/E Centro.	No se indican.
EAF 061-2020	Se instalaron peinetas en la estructura con el propósito de evitar que se posen pájaros.	No se indican.
EAF 065-2020	La empresa CGE S.A. señala que realiza un análisis gráfico de la coordinación de las protecciones de los transformadores T1 y T2 de la S/E Licantén, para determinar un mayor tiempo de operación a la protección de fase del T2, en el caso de energización de éste con su carga normal, ante una reconexión de la línea 66 kV Los Maquis - Licantén. La implementación de dicha propuesta se realizará durante la primera quincena de marzo 2020.	No se indican.

FALLA-ID	ACCIONES_CORRECTIVAS_CP	ACCIONES_CORRECTIVAS_LP
EAF 077-2020	La empresa Frontel S.A. indica que investigará el comportamiento del sistema N°2 de protecciones del paño B2 de S/E Nahuelbuta, ante su operación para una falla fuera de su zona de cobertura.	No se indican.
EAF 101-2020	No se indican.	La empresa CGE S.A. indica que se realizarán adecuaciones a las estructuras N°135 y N°116 de la línea 110 kV PFV Javiera – Taltal, correspondientes a la instalación de disuadores de aves y de fundas protectoras de conductores.
EAF 166-2020	La empresa CGE S.A. indica que realizó el reemplazo de dos cadenas de aislación completas e instaló dos disuadores de pájaros en la estructura N°290 de la línea 66 kV Parral - San Carlos.	No se indican.
EAF 167-2020	No se indican.	No se indican.
EAF 196-2020	No se indican.	No se indican.
EAF 252-2020	No se indican.	No se indican.
EAF 301-2020	No se indican.	No se indican.
EAF 308-2020	La empresa CGE S.A. indica que instalará elementos disuadores espanta roedores, además de realizar bloqueos de accesos en trincheras e interruptores.	No se indican.
EAF 367-2020	No se indican.	No se indican.
EAF 058-2021	No se indican.	No se indican.
EAF 078-2021	No se indican.	No se indican.
EAF 096-2021	No se indican.	La empresa CGE S.A. indica que las estructuras N°128 y la estructura N°135 son del tipo hexagonal, por lo cual se dispondrá para una próxima desconexión del tramo, en ambas estructuras, el retiro de breteles fase central y la instalación de fundas protectoras aisladas en la línea central portante en estas dos estructuras. También, se considerará la instalación de reflectantes disuadores de aves en estructura N°1.
EAF 122-2021	No se indican.	No se indican.
EAF 129-2021	CGE S.A. indica que el relé GE D60 de la S/E Constitución paño B1 (sistema 1), en una falla anterior del 21 de abril de 2021, ya había presentado una detección errónea en dirección reversa de una corriente residual de falla, por lo que se realizó una corrección el 11-05-2021 de acuerdo a SD N°2021040734. No obstante, el desempeño del relé GE D60 no afectó al comportamiento del resto de las protecciones eléctricas encargadas del despeje de la falla ocurrida en la línea.	No se indican.
EAF 133-2021	No se indican.	No se indican.
EAF 134-2021	La empresa Parque Eólico Lebu-Toro SpA indica que las protecciones de PEL, en caso de tener algún comportamiento inadecuado, serán revisadas por la empresa H. Briones, quienes son expertos en el manejo de estos equipos. De ser necesario, ante un comportamiento inadecuado, se realizaría una nueva configuración.	No se indican.
EAF 141-2021	No se indican.	No se indican.
EAF 157-2021	No se indican.	No se indican.
EAF 182-2021	No se indican.	No se indican.
EAF 185-2021	No se indican.	No se indican.

FALLA-ID	ACCIONES_CORRECTIVAS_CP	ACCIONES_CORRECTIVAS_LP
EAF 186-2021	La empresa CGE S.A. indica que el martes 13-07-2021, desde las 01:14 horas, hasta las 05:21 horas, se realiza desconexión de las líneas 66 kV Talca - Maule N°1 y 66 kV Talca - Maule N°2, en el tramo San Miguel – Maule, según desconexión de curso forzoso N°2021061316. Fue necesario realizar un microcorte, de 2 minutos de duración, a los consumos de S/E San Miguel al inicio y término de los trabajos. Se realizaron trabajos de mejora en el tramo comprendido entre las estructuras N°27 a N°31, instalando un nuevo aislador line post bajo el último aislador existente.	La empresa CGE S.A. indica que realizará estudio para incorporar reconexión automática a las líneas 66 kV Maule - Talca N°1 y 2.
EAF 243-2021	No se indican.	No se indican.
EAF 247-2021	La empresa CGE S.A. indica el reemplazo de aislador asociado a estructura N°84. Lo anterior, mediante desconexión de curso forzoso N°2021075405. STS S.A. revisará el circuito de apertura del interruptor 52E2 de S/E Negrete, para identificar el motivo por el cual este no abrió durante el evento. Este compromiso se ejecutará antes del 15 de octubre 2021.	No se indican.
EAF 259-2021	No se indican.	La empresa CGE S.A. indica que el día 03/10/2021 se programó una desconexión de la línea 110 KV PFV Javiera - Taltal (SD N°2021079231), en donde se contempla realizar la instalación de reflectantes disuasores de aves en estructuras N°128 y N°135 afectadas por fallas anteriores (pendientes). De igual forma, se incorporó en esta faena la intervención de la estructura N°122, para el retiro de bretel fase central y la instalación de fundas protectoras aislantes.
EAF 311-2021	La empresa CGE S.A. señala que “no aplica” ejecutar acciones correctivas a corto plazo.	La empresa CGE S.A. señala que “no aplica” ejecutar acciones correctivas a largo plazo.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 6 fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles, correspondientes a los Estudios para Análisis de Falla: EAF 027-2020, EAF 196-2020, EAF 101-2020, EAF 196-2020, EAF 096-2021, EAF 185-2021 y EAF 259-2021.

d.4 Fenómeno eléctrico

DI21N: Distancia residual.

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde a la estructura N°143 ubicada en el tramo PFV Javiera – Planta Óxido de la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal. De acuerdo con la información disponible en la plataforma Infotécnica del Coordinador, la línea fue puesta en servicio durante el año 1985.

La empresa CGE S.A. sí remite información de los mantenimientos realizados a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la calificación del alimentador Taltal es urbana.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Fuerza mayor.

h. Comuna donde se presenta la falla

02104: Taltal.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (10-11-2021)	Informe de 5 días (15-11-2021)
CGE S.A.	08-11-2021	19-11-2021
Javiera SpA	08-11-2021	11-11-2021
Minera Las Cenizas S.A.	No enviado	No enviado

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización
Total: 0 MW				

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
110 kV PFV Javiera – Taltal	ST Zonal	110 kV PFV Javiera – Planta Óxido	01:32	07:49

- Horarios de acuerdo con lo informado por las empresas CGE S.A. y Javiera SpA.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
Taltal	Taltal / CT1	Taltal	2.97	0.036	3921	1:32	10:06	3:17
Planta Óxido	No aplica	Taltal	3.23*	0.039	1	1:32	7:49	7:49
Las Luces	No aplica	Taltal	5.17*	0.062		1:32	7:49	7:49
Taltal	Taltal / CT1	Taltal	0.03	0.000	6	1:32	10:06	10:06
Total: 11.40 MW 0.137 % 3938								

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A. y Javiera SpA.

(*) Montos calculados a prorrata de la capacidad instalada de transformación en SS/EE Planta Óxido y Las Luces y en función del flujo de potencia previo a la falla en el paño H1 de S/E Central Javiera y de los consumos de S/E Taltal.


3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indisp. (h)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
Taltal	Taltal / CT1	CGE	Regulado	2.97	8.57	1.75	5.20
Planta Óxido	No aplica	Minera Las Cenizas	Libre	3.23	6.28	6.28	20.28
Las Luces	No aplica	Minera Las Cenizas	Libre	5.17	6.28	6.28	32.47
Taltal	Taltal / CT1	CGE	Regulado	0.03	8.57	8.57	0.26

Clientes Regulados : 5.46 MWh
Clientes Libres : 52.75 MWh
Total : 58.21 MWh

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A. y Javiera SpA.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.

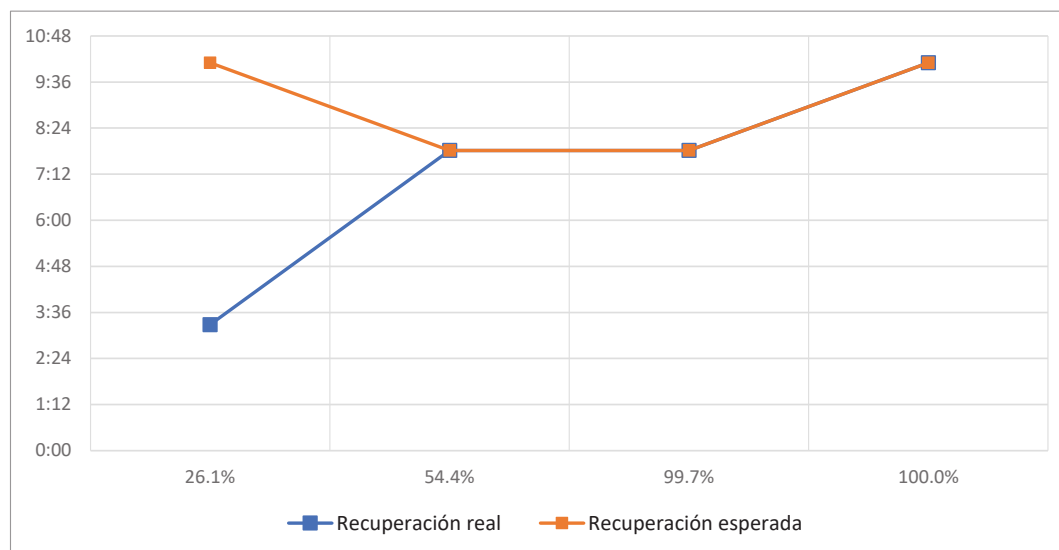

Se observa una diferencia entre el horario de recuperación real respecto del horario de disponibilidad de las barras primarias respectivas para recuperar consumos, el cual se debe a que se contó con generación local para la recuperación de consumos.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	9.12	6.28	1.45
Último 20 %	2.28	8.57	0.27
100 % Total	11.40	8.57	1.33

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 8286 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional, previo a la falla, mediante las centrales: Angamos (ANG1 y ANG2), Candelaria (U1 y U2), Cipreses (U1 y U3), Cochrane (CCH1 y CCH2), Guacolda (U3), Hornitos (CTH), Mejillones (CTM2 y CTM3), Norgener (NTO1 y NTO2), Pehuenche (U1), Quintero (U2) y Ralco (U2).

Operación Programada

En Anexo N°1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 08 de noviembre de 2021.

Operación Real

En Anexo N°2 se adjunta el detalle de la generación real del día 08 de noviembre de 2021.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En Anexo N°3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 08 de noviembre de 2021.

Mantenimientos

En Anexo N°4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 08 de noviembre de 2021.

Estado y configuración previo a la falla

Previo a la falla, las instalaciones del sistema de transmisión operaban de forma normal.

Otros antecedentes relevantes

Otros antecedentes presentados por la empresa CGE S.A.

"A las 01:32 horas del lunes 08 de noviembre de 2021 se registra la pérdida de consumos en S/E Taltal como consecuencia de la apertura del interruptor 52H1 en S/E PFV Javiera.

A la misma hora personal de CGE Transmisión percibe interrupción de suministro en SE Taltal y se inician las revisiones en S/E Taltal, disponer respaldos mediante generación local y recorrido de Línea 110 kV PFV Javiera - Taltal.

A las 02:28 horas se realiza apertura manual de interruptor 52CT1 en S/E Taltal para iniciar maniobras necesarias para respaldar consumos de la localidad de Taltal mediante generación local. A las 03:17 horas se respalda con generación local el 99 % de los consumos de Taltal.

Personal de CGE Transmisión en recorrido desde S/E Taltal hacia S/E PFV Javiera, a las 07:32 horas encuentra ave electrocutada al pie de estructura N°143 del tramo Línea 110 KV PFV Javiera - Tap Planta Óxidos, sin visualizarse daños en la línea.

Siendo las 07:49 horas con autorización del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se cierra, con éxito, interruptor 52H1 en S/E PFV Javiera. Posteriormente a las 10:00 horas, se realiza desconexión de consumos Taltal para retiro generación local, a las 10:06 hora personal de CGE Transmisión cierra, con éxito, interruptor 52CT1 normalizando los consumos de S/E Taltal.

Cabe señalar que la estructura N°143 no había sido afectada por aves en ocasiones anteriores, razón por la cual no se había contemplado la instalación de dispositivos disuasores de aves, retiro bretel central e instalación de elemento de protección con aislación en fase central".

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.

b) Acciones correctivas a corto plazo:


La empresa CGE S.A. señala: "verificación de integridad de las instalaciones y solicitud de energización".

c) Acciones correctivas a largo plazo:

La empresa CGE S.A. señala: "La estructura N°143 no había sido afectada anteriormente por fallas ocasionadas por aves, por lo cual se contempla en una próxima intervención aplicar las medidas de acción que se han implementado en estructuras similares, en las cuales se han producido fallas por

aves, es decir realizar la instalación de reflectantes disuasores de aves, el retiro de bretel fase central y la instalación de fundas protectoras aisladas en la línea central portante en esta estructura”.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

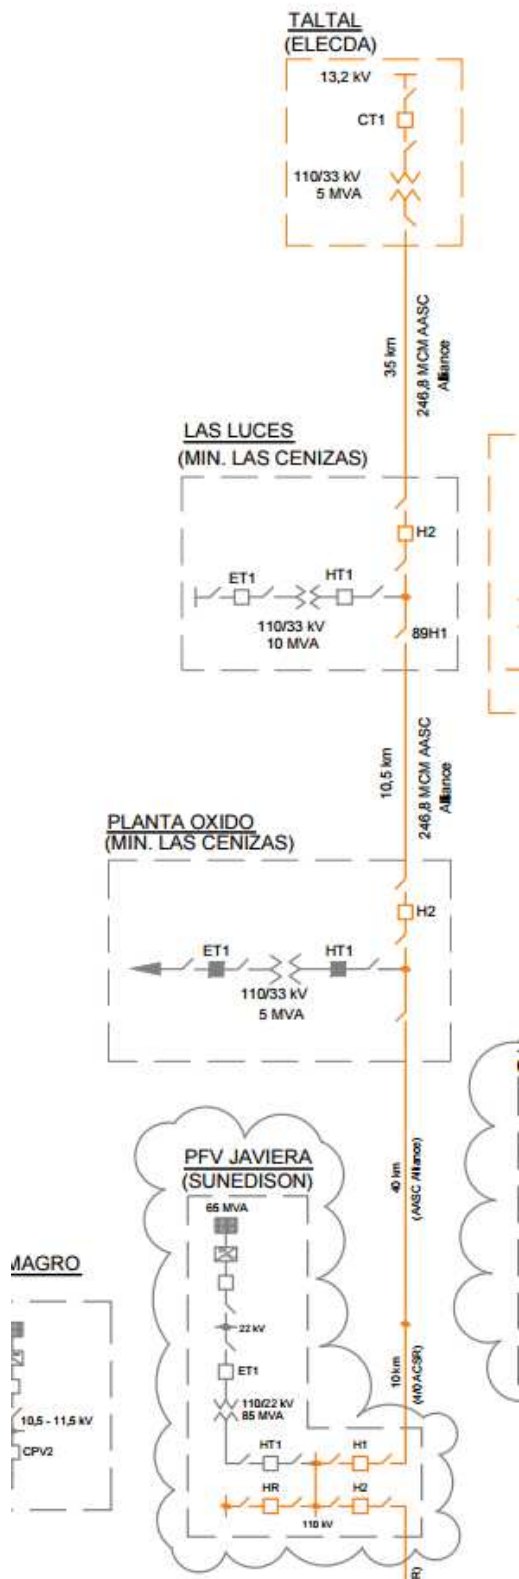

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
01:32	Javiera SpA	Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por operación de su función de distancia residual en zona 1.
01:32+	Javiera SpA	Reconexión automática no exitosa del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, por operación de su función de distancia residual en zona 1.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por la empresa Javiera SpA.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
08/11/2021	CGE	02:28	Apertura manual del interruptor 52CT1 de S/E Taltal para iniciar respaldo de consumos con generación local.
08/11/2021	CGE	03:17	Personal de CGE Transmisión inicia revisión de la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal desde S/E Taltal hacia S/E Central Javiera.
08/11/2021	CGE	03:17	CGE informa recuperado el 99% de los consumos de S/E Taltal a través de generación local.
08/11/2021	Javiera	04:04	CC RNE entrega a CC CGE información respecto de las protecciones operadas en S/E Central Javiera.
08/11/2021	CGE	07:35	CGE informa que personal en terreno, en recorrido desde S/E Planta Óxido hacia S/E Central Javiera, encuentra ave electrocutada al pie de la estructura N°143 del tramo 110 kV PFV Javiera - Planta Óxido, sin observarse daños en la línea y conjunto de aislación.
08/11/2021	Javiera	07:49	Cierre manual del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera. Se recuperan los consumos de Minera Las Cenizas (SS/EE Planta Óxido y Las Luces).
08/11/2021	CGE	10:00	Se retira generación local y se inicia normalización de topología.
08/11/2021	CGE	10:06	Cierre manual del interruptor 52CT1 de S/E Taltal, recuperando la totalidad de los consumos afectados.

- Las horas y fechas señaladas corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A. y Javiera SpA.

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Se produjo una falla monofásica en el tramo 110 kV PFV Javiera - Planta Óxido de la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, despejada por el interruptor 52H1 de S/E Central Javiera tras un intento de reconexión automática no exitosa.

La falla se produjo por el contacto realizado por un ave entre el conductor de la fase B y la estructura N°143 de la línea.


A raíz de esta desconexión, se produjo la pérdida de 11.4 MW de consumos asociados a las SS/EE Planta Óxido, Las Luces y Taltal.

Operación de protecciones del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera

El paño H1 de S/E Central Javiera cuenta con un simple esquema de protección implementado en un relé GE D60, el cual posee, entre otras, funciones de distancia de fase y residual (21/21N), direccional de sobrecorriente de fase y residual (67/67N) y reconexión automática (79). Los ajustes

de la protección no fueron remitidos por Javiera SpA.

Registros del relé GE D60, paño H1 de S/E Central Javiera

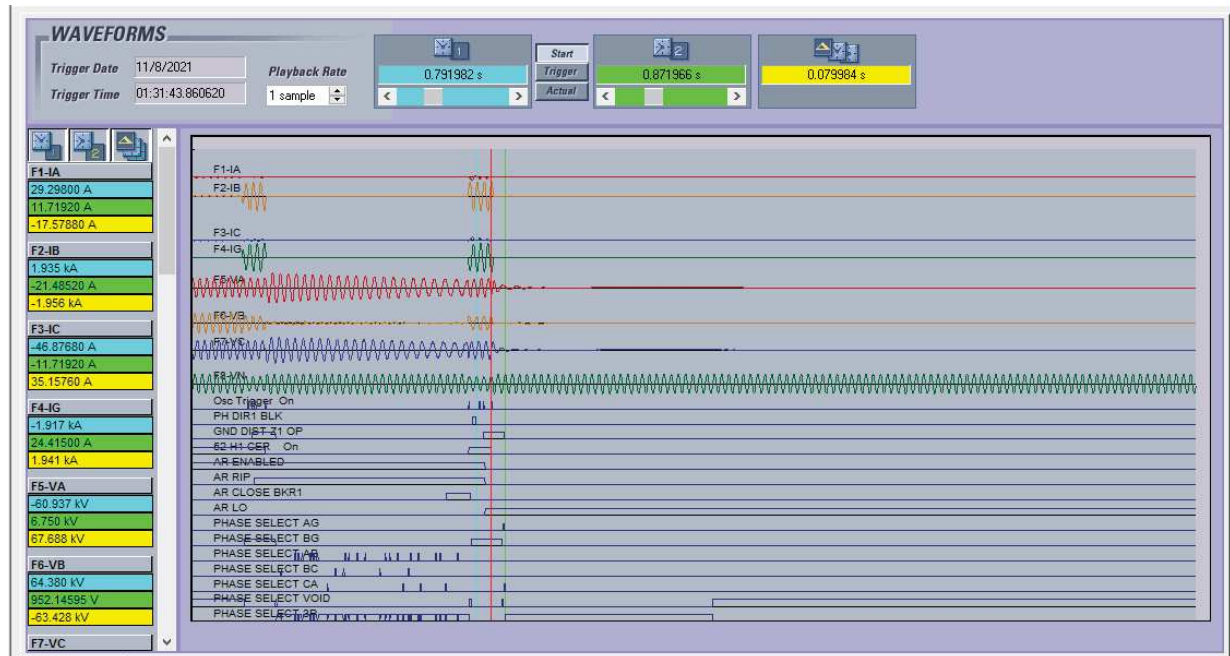

A partir del registro oscilográfico se observan corrientes de amplitud aproximada de 30 A-sec durante 3 ciclos en la fase B. Luego se observa que estas se extinguen producto de la apertura del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera para volver a observarse tras su reconexión. De forma simultánea a la aparición de sobrecorriente en la fase B, se observa sobrecorriente residual de igual magnitud y fase opuesta. Respecto de las tensiones, durante las sobrecorrientes en la fase B se observa detrimento de esta tensión. Por lo tanto, habría ocurrido una falla monofásica en la fase B.

A partir del registro de señales digitales se observa la operación de la función de distancia residual en zona 1 ("GND DIST Z1 OP") y el consecutivo cambio de estado del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera ("52 H1 CER On"). Posteriormente, se observa el cierre automático del interruptor por operación de la función de reconexión automática ("AR CLOSE BKR1"). Puesto que la falla permanecía, se observa nuevamente la operación de la función de distancia residual en zona 1 ("GND DIST Z1 OP"), la consecutiva apertura del interruptor ("52 H1 Cer On") y el bloqueo de la reconexión automática ("AR LO").

Si bien la empresa Javiera SpA no remitió los registros secuenciales de eventos para la presente falla, sí remitió el reporte de cada uno de los dos eventos de falla.

las empresas CGE S.A. y Javiera SpA. (Anexo N°5).

Otros antecedentes aportados por las empresas CGE S.A. y Javiera SpA. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Incumplimiento Normativo

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados son:

CGE S.A

- Plazo de entrega del Informe de Falla del quinto día.

Minera Las Cenizas S.A.

- Entrega de los Informes de Falla.

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio", no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la normalización de servicio.

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores

Según los antecedentes proporcionados por las empresas CGE S.A. y Javiera SpA y el respectivo análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye correcto el desempeño del sistema de protección asociado al interruptor 52H1 de S/E Central Javiera en sus dos operaciones.

Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52H1 de S/E Central Javiera en sus dos operaciones.

9.4 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.5 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional

De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador:

- a) Se produjo una falla monofásica en el tramo 110 kV PFV Javiera – Planta Óxido de la línea 110 kV PFV Javiera – Taltal, despejada por el interruptor 52H1 de S/E Central Javiera tras un intento de reconexión automática no exitosa.

La falla se produjo por el contacto realizado por un ave entre el conductor de la fase B y la estructura N°143 de la línea.

A raíz de esta desconexión, se produjo la pérdida de 11.4 MW de consumos asociados a las SS/EE Planta Óxido, Las Luces y Taltal.

Con lo anterior, y en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible indicar que se produjo un desempeño correcto de las protecciones eléctricas encargadas del despeje de la falla ocurrida en la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal.

- b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la falla, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas.
- c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la versión vigente del "Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".
- d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC y los respectivos CC durante la falla del día 08 de noviembre de 2021.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

- a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo.

No se solicitarán auditorías o instrucciones de acciones correctivas.

Se solicitan los siguientes planes de acción:

- Carga de ajustes vigentes de protección del paño H1 de S/E Central Javiera en la plataforma Infotécnica.
- Corrección del horario de la protección GE D60 correspondiente al paño H1 de S/E Central Javiera, de acuerdo con lo indicado en la normativa vigente.

- b) Solicitudes de ampliación de información.

Se solicitará a la empresa Javiera SpA:

- Ajustes vigentes de la protección GE D60 correspondiente al paño H1 de S/E Central Javiera.
- Ratificación de la información declarada en la plataforma Infotécnica respecto del transformador de corriente del paño H1 de S/E Central Javiera, la cual se presume podría encontrarse errada, y la ejecución de las eventuales correcciones que sean necesarias.
- Registro secuencial de eventos del relé GE D60 para la falla bajo análisis.

Se solicitará a la empresa Minera Las Cenizas S.A.:

- Informes de Falla.

ANEXO N° 1

Detalle de la generación programada para el día 08 de noviembre de 2021

Periodo Desde: 08-11-2021 12-11-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
Lunes, 8 de noviembre de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	241	229	225	229	233	234	234	232	176	162	163	188	193	190	171	157	160	167	183	269	308	291	282	306	5,223
Costos Encendido/Detención	2	2	0	3	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	21	5	0	0	0	1	40
Costos Totales [kUSD]	243	230	225	232	233	234	234	232	177	162	163	192	193	190	171	157	160	168	205	274	308	291	282	307	5,263
Costo Marginal Quillota 220 kV	63.4	58.7	60.1	61.7	58.6	58.7	62.1	60.5	50.7	49.7	53.9	53.9	57.0	54.5	53.9	54.0	49.7	0.1	56.5	61.4	67.4	72.2	71.5	69.3	56.65
Pérdidas [MWh]	139	138	135	127	120	120	123	111	163	199	239	268	305	324	321	308	309	255	223	162	175	190	178	167	4,800
Consumos Propios [MWh]	384	384	384	384	384	384	384	384	383	383	383	367	367	367	367	367	367	367	374	375	375	375	375	376	9,039
Demanda Total [MWh]	7711	7476	7243	7124	7105	7140	7148	7615	8053	8462	8819	9103	9193	9271	9288	9234	9107	8915	8668	8753	8998	9431	9157	8738	201,753
Generación Total [MWh]	8235	7997	7761	7635	7609	7644	7655	8110	8599	9044	9441	9738	9866	9962	9977	9910	9784	9537	9266	9290	9548	9996	9710	9280	215,592

[illegible]

Periodo Desde: 08-11-2021 12-11-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
lunes, 8 de noviembre de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	241	229	225	229	233	234	234	232	176	162	163	188	193	190	171	157	160	167	183	269	308	291	282	306	5,223
Costos Encendido/Detención	2	2	0	3	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	21	5	0	0	0	1	40
Costos Totales [KUSD]	243	230	225	232	233	234	234	232	177	162	163	192	193	190	171	157	160	168	205	274	308	291	282	307	5,263
Costo Marginal Quillota 220 kV	63.4	58.7	60.1	61.7	58.6	58.7	62.1	60.5	50.7	49.7	53.9	53.9	57.0	54.5	53.9	54.0	49.7	0.1	56.5	61.4	67.4	72.2	71.5	69.3	56.65
Pérdidas [MWh]	139	138	135	127	120	120	123	111	163	199	239	268	305	324	321	308	309	255	223	162	175	190	178	167	4,800
Consumos Propios [MWh]	384	384	384	384	384	384	384	384	383	383	383	367	367	367	367	367	367	367	374	375	375	375	375	376	9,039
Demanda Total [MWh]	7711	7476	7243	7124	7105	7140	7148	7615	8053	8462	8819	9103	9193	9271	9288	9234	9107	8915	8668	8753	8998	9431	9157	8738	201,753
Generación Total [MWh]	8235	7997	7761	7635	7609	7644	7655	8110	8599	9044	9441	9738	9866	9962	9977	9910	9784	9537	9266	9290	9548	9996	9710	9280	215,592

[illegible]

Periodo Desde: 08-11-2021 12-11-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
Lunes, 8 de noviembre de 2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	241	229	225	229	233	234	234	232	176	162	163	188	193	190	171	157	160	167	183	269	308	291	282	306	5,223
Costos Encendido/Detención	2	2	0	3	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	21	5	0	0	0	1	40
Costos Totales [kUSD]	243	230	225	232	233	234	234	232	177	162	163	192	193	190	171	157	160	168	205	274	308	291	282	307	5,263
Costo Marginal Quillota 220 kV	63.4	58.7	60.1	61.7	58.6	58.7	62.1	60.5	50.7	49.7	53.9	53.9	57.0	54.5	53.9	54.0	49.7	0.1	56.5	61.4	67.4	72.2	71.5	69.3	56.65
Pérdidas [MWh]	139	138	135	127	120	120	123	111	163	199	239	268	305	324	321	308	309	255	223	162	175	190	178	167	4,800
Consumos Propios [MWh]	384	384	384	384	384	384	384	384	383	383	383	367	367	367	367	367	367	367	374	375	375	375	375	376	9,039
Demanda Total [MWh]	7711	7476	7243	7124	7105	7140	7148	7615	8053	8462	8819	9103	9193	9271	9288	9234	9107	8915	8668	8753	8998	9431	9157	8738	201,753
Generación Total [MWh]	8235	7997	7761	7635	7609	7644	7655	8110	8599	9044	9441	9738	9866	9962	9977	9910	9784	9537	9266	9290	9548	9996	9710	9280	215,592

QUINTERO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANEXO N° 2

Detalle de la generación real del día 08 de noviembre de 2021

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.	
																									MWh	MWh/h	MWh/h	
PMGD-CALAFATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
PMGD-ALERCE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
MULTIEXPORT-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
MULTIEXPORT-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
PMGD-BLUEGATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
PMGD-RIO-AZUL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
PMGD-DIESEL-CEREZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
PMGD-DON-PEDRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ELCANELO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SKRETTING	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
DANISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
BIOMAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SALMOFOOD-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CHANGOS->CUMBRES C1	-302.5	-300.5	-293.4	-279.5	-315.5	-312.3	-326.5	-146.2	121.7	120.2	86.8	90.7	92.5	102.5	118.6	123.4	165.1	137.9	90.2	-46.1	-138.7	-186.6	-253.0	-269.1	-1920.4	165.1	-80.0	
CHANGOS->CUMBRES C2	-303.3	-301.4	-149.3	-280.4	-316.3	-313.0	-327.2	-147.8	119.1	117.7	84.4	88.3	90.1	100.1	116.0	120.8	162.4	135.2	87.6	-48.2	-140.5	-188.2	-254.3	-270.4	-1818.5	162.4	-75.8	
CUMBRES->CHANGOS C1	314.3	312.5	305.5	291.3	328.1	324.7	338.7	156.3	-112.5	-112.4	-79.8	-83.6	-85.3	-95.2	-111.1	-115.7	-156.9	-129.7	-82.0	54.5	147.9	196.0	263.0	279.7	2148.2	338.7	89.5	
CUMBRES->CHANGOS C2	312.9	311.1	304.0	289.9	326.7	323.2	337.3	155.0	-113.8	-113.8	-81.4	-85.2	-86.7	-96.7	-112.5	-117.1	-158.3	-131.1	-83.3	53.3	146.8	194.9	262.1	278.7	2116.0	337.3	88.2	
TOTAL HORA.	6552.1	6235.9	6024.6	5880.7	5900.2	6044.1	6331.3	6358.8	6459.5	6903.0	7243.6	7437.4	7466.2	7513.4	7554.9	7546.9	7384.6	7350.1	7155.8	7412.8	7700.8	8022.6	7970.5	7419.6	167,870			
TOTAL HORA. SING	2180	2137	2152	2182	2103	2065	2077	2481	2948	2882	2728	2745	2739	2807	2849	2888	2959	2952	2850	2642	2543	2451	2325	2255	60,940			
TOTAL SEN	8732	8373	8177	8063	8003	8109	8409	8839	9408	9785	9971	10182	10205	10320	10404	10435	10344	10303	10006	10055	10244	10474	10295	9674	228,810			
CONS. PROPIOS	185	185	184	184	184	184	183	183	183	182	182	182	182	182	182	182	182	186	184	187	187	187	187	187	187	4,416		
CONS. PROPIOS SING	187	187	187	187	178	160	160	160	160	160	152	152	152	152	152	152	158	159	159	160	164	168	166	160	3,933			
FLUJO CHANGOS->CUMBRES	-616	-613	-526	-571	-643	-637	-665	-303	234	232	166	174	177	197	229	238	321	267	172	-101	-287	-383	-516	-549	-4,002			
PERDIDAS APROX.	153	137	132	123	121	127	140	159	194	220	236	249	251	256	261	261	255	249	231	230	236	251	239	204	4,914			
PERDIDAS APROX. SING	107	100	89	100	101	97	103	109	99	89	78	79	78	84	86	90	88	94	93	103	116	116	118	113	2,330			
DEMANDA APROX.	5598	5301	5183	5004	4953	5096	5344	5714	6317	6733	6991	7180	7210	7273	7341	7342	7268	7182	6912	6895	6990	7202	7028	6480	154,538			
DEMANDA APROX. SING	2502	2462	2402	2465	2469	2445	2479	2514	2456	2401	2331	2340	2332	2372	2381	2407	2392	2432	2426	2481	2550	2550	2558	2532	58,678			
HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DMAX :	8022.6	8023	

ANEXO N° 3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día
08 de noviembre de 2021

08-11-2021	Última Actualización:	11-08-2021	22:22	CMG-Online:	207.2	Quillota, 220 kV:	RALCO-1 sinv											SS.CC.
Hora Movl.	Equipo / Instalación	Central-Unidad	Configuración	Despacho Requerido (MWh)	Estado Operacional	EO Combustibles	Consigna Cmg	Consigna Limitación	Instrucción Cmg Condición	Motivo Comentario	Zona Desacople	Condición del Embalse	Neomante	Centro de Control	SSCC Activo	BASEPOINT		
23-14	-	LAPORTADA-TECNET	LAPORTADA-TECNET_DIESEL	-	N	-	PS	-	OM	-	-	-	-	TRANSEMEL	-	-		
23-15	-	CS-CERRODOMINADOR	CS-CERRODOMINADOR	-	DF	-	FS	-	SIF	-	-	-	IF XXX - IL 2021002175	ENOR CHILE	-	-		
23-16	-	PLACILLA	PLACILLA_DIESEL	-	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	CHILQUINTA	-	-		
23-16	-	LAPORTADA-TECNET	LAPORTADA-TECNET_DIESEL	-	DN	-	FS	-	OM	-	-	-	-	TRANSEMEL	-	-		
23-21	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	-	PP	-	PP	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
23-25	-	TRAPEÑ	TRAPEÑ_DIESEL	60	LF	LC	CI	PCP	OM	-	Cx Lt 220 kV Frustillar Norte - Puerto Montt	-	IL 2021002312	ENLASA	-	-		
23-28	-	CORONEL	CORONEL_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	STS	-	-		
23-28	-	ANGOSTURA-2	RALCO_sinv	MT	N	MT	OM	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	MT		
23-28	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
23-29	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	MT	N	-	PS	-	OM	-	-	-	N	COLBUN	-	-		
23-30	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IL 2021002405	-	-	IL 2021002371-2021002406	AES ANDES	-	-		
23-31	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	40	N	LC	CI	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
23-32	-	CANUTILLAR-1	CANUTILLAR	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	N	COLBUN	-	-		
23-34	-	CANDELARIA-1	CANDELARIA-1_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
23-35	-	LOSVENTOS	LOSVENTOS_DIESEL	MT	N	LC	PS	-	OM	-	Finaliza Cx Lt 110 kV Quillota - San Pedro	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-		
23-36	-	SANTAFE	SANTAFE_BLI+BL2+BL3 COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTA FE	-	-		
23-36	-	CELCO	CELCO_BLI COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	ARAUCO	-	-		
23-36	-	CMPCPACIFICO	CMPCPACIFICO_BLI+BL2 COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	-	-	-	-	SANTAFE	-	-		
23-36	-	CIPRES-1	CIPRES-1_sinv	MT	N	-	MT	-	SSCC	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT		
23-36	-	CIPRES-3	CIPRES-1_sinv	MT	N	-	MT	-	SSCC	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	MT		
23-36	-	LOSVENTOS	LOSVENTOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	GENERADORA METROPOLITANA	-	-		
23-36	-	PLACILLA	PLACILLA_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	CHILQUINTA	-	-		
23-36	-	RAPEL-1	RAPEL	MT	N	MT	OM	-	OM	-	-	A	-	ENEL GENERACION	-	MT		
23-41	-	LOSPINOS	LOSPINOS_DIESEL	0	DN	DLC	FS	-	OM	-	-	-	-	COLBUN	-	-		
23-52	-	RALCO-1	RALCO_sinv	250	RO	-	CI	-	OM	-	-	-	N	IL 2021002169	ENEL GENERACION	-		
23-53	-	CIPRES-2	CIPRES-1_sinv	-	DN	-	PP	-	SSCC	-	-	N	-	ENEL GENERACION	-	-		
23-59	-	MOV. CMG		-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar CMG horario	-	-	-	ENEL GENERACION CDC	-	-		
23-59	-	-		-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar el Cmg On-Line	-	-	-	-	-	-		

INFORME DIARIO

Lunes 08 de Noviembre del 2021



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
AILLIN	-	98.5	-	PMG, P
ATACAMA SOLAR S.A.	-	0.0	-	P
Abanico	734.9	738.5	+0.49 %	DF
Aguas Blancas Diésel	0.0	6.3	GNP	
Alena	290.8	941.3	+223.73 %	P
Alfalfal	1489.0	1470.5	-1.24 %	
Alhué	0.0	0.0	-	
Alto Renaico	24.8	26.4	+6.54 %	PMG
Ancoa	410.4	391.4	-4.63 %	
Andes Diésel	0.0	0.0	-	
Andes FO6	0.0	0.0	-	
Andina-CTA	3267.3	354.4	(*) -89.15 %	LF, DF
Angamos-ANG1	5456.8	5756.0	+5.48 %	
Angamos-ANG2	6239.6	5755.0	-7.77 %	
Angostura	1824.0	2030.0	+11.29 %	RO
Antilhue	0.0	0.0	-	
Antuco	2638.0	2548.1	-3.41 %	MM, RO
Arauco	0.0	7.6	GNP	LF
Arica-GMAR	0.0	0.0	-	MM
Arica-M1AR	0.0	5.0	GNP	
Arica-M2AR	0.0	2.8	GNP	
Atacama-1 Diésel	0.0	0.0	-	
Atacama-1 GNL	0.0	0.0	-	RO, LF
Atacama-2 Diésel	0.0	0.0	-	
Atacama-2 GNL	0.0	0.0	-	RO
Bess Andes	-	0.5	GNP	
Bess Angamos	-	12.4	GNP	
Bess Cochrane	-	0.8	GNP	
Blanco	739.0	720.4	-2.52 %	
Bocamina 2	6459.6	7563.0	+17.08 %	
CALAMA	1059.0	772.9	-27.02 %	P
CAMPOS DEL SOL	338.7	335.4	-0.96 %	P
CERRO DOMINADOR CSP	1414.9	895.4	-36.72 %	RO, DF
CMPC Cordillera	0.0	37.3	GNP	RO
CMPC Laja	600.0	360.0	-40.00 %	
CMPC Pacífico	552.1	659.4	+19.43 %	
CMPC Santa Fe	0.0	0.0	-	MM
CMPC Tissue	-	39.3	-	PMG
COMBARBALA	0.0	0.0	-	P
Callao	10.3	8.7	-15.57 %	PMG
Calle Calle	0.0	0.0	-	DF
Campiche	2806.4	5191.0	(*) +84.97 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Masisa	0.0	0.0	-	DF, LF
Maule	0.0	35.0	GNP	
Mejillones IEM	5809.7	6593.5	+13.49 %	LF
Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	MM
Mejillones-CTM1 Fuel Oil	-	0.0	-	
Mejillones-CTM2	728.8	295.4	-59.46 %	LF, DF
Mejillones-CTM3 Diésel	0.0	0.0	-	
Mejillones-CTM3 GNL	2184.0	885.3	(*) -59.46 %	DF
Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	-	-	
Mejillones-PAM	408.0	496.6	+21.71 %	RO
Mercurio Sur	32.2	34.1	+5.71 %	P
Mocho	164.7	143.8	-12.68 %	
NEGRETE	150.7	483.4	+220.76 %	
Nalcas	55.3	54.5	-1.56 %	PMG
Nehuenco 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Nehuenco 1 GNL	0.0	0.0	-	RO
Nehuenco 1 Gas Arg	7802.6	7682.0	-1.55 %	
Nehuenco 2 Diésel	0.0	0.0	-	MM
Nehuenco 2 GNL	0.0	0.0	-	MM
Nehuenco 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	MM
Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B Gas Arg	450.0	1115.0	+147.78 %	
Newen Diésel	0.0	31.6	GNP	
Newen Gas	0.0	0.0	-	
Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
Newen Propano	0.0	-	-	
Norgener-NT01	1945.1	2569.3	+32.09 %	LF
Norgener-NT02	1838.4	2247.2	+22.24 %	
Norgener-NT02 Fuel Oil	-	0.0	-	
Nueva Aldea 1	336.0	139.0	-58.63 %	
Nueva Aldea 2	0.0	0.0	-	
Nueva Aldea 3	888.0	862.4	-2.88 %	
Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	DF
Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	DF
Nueva Renca Gas Arg	0.0	0.0	-	DF
Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	MM
Ojos de Agua	120.1	119.8	-0.28 %	PMG
Olivos	0.0	0.0	-	
PFV AZABACHE	0.0	0.0	-	P
PFV Del Desierto	-	0.0	-	PMG, P
PFV Diego de Almagro Sur	-	0.0	-	P

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Candelaria 1 Diésel	0.0	382.0	GNP	
Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 Gas Arg	180.0	193.0	+7.22 %	
Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 Gas Arg	540.0	1124.0	+108.15 %	
Candelaria Solar	26.0	26.8	+3.11 %	
Canutillar	400.0	867.0	+116.75 %	
Capullo	148.8	136.8	-8.06 %	
Cardones	0.0	0.0	-	
Carena	157.0	163.1	+3.89 %	PMG
Carilafquén	144.0	192.5	+33.65 %	
Celco	120.0	136.1	+13.42 %	
Cementos Bío Bío	0.0	0.0	-	LF, RO
Cenizas	96.0	0.0	-100.00 %	
Cerro Tigre	618.6	0.0	-100.00 %	P
Chacabucuito	398.4	414.7	+4.09 %	
Chacayes	1274.8	1700.0	+33.35 %	
Chagual	0.0	0.0	-	
Chapiquiña	126.8	141.6	+11.68 %	
Chiburgo	253.0	253.0	-	PMG
Chillan	-	0.0	-	
Chiloé	15.9	20.1	+26.70 %	PMG
Cholguán	216.0	164.2	-24.00 %	
Cholguán IFO	-	0.0	-	
Chuyaca	0.0	18.7	GNP	LF
Cipreses	378.2	426.2	+12.71 %	
Cipresillos	-	0.0	-	PMG
Cochrane-CCH1	6535.6	4922.3	(*) -24.69 %	
Cochrane-CCH2	5596.8	4175.0	(*) -25.40 %	LF
Cogen. Aconcagua	0.0	0.0	-	MM
Cogen. Biobío	492.0	1246.0	+153.25 %	
Colbún	2794.2	2508.0	-10.24 %	
Colihues Diésel	-	0.0	-	
Colihues HFO	0.0	0.0	-	RO
Colmito Diésel	0.0	0.0	-	MM
Colmito GNL	0.0	0.0	-	MM
Concón	0.0	0.0	-	PMG
Constitución	0.0	82.2	-	PMG
Convento Viejo	127.2	128.6	+1.07 %	
Coronel Diésel	0.0	130.8	GNP	
Coronel GNL	0.0	0.0	-	
Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
Coya	0.0	0.0	-	
Cumbres	240.0	259.6	+8.15 %	
Curillinque	1355.7	1286.5	-5.11 %	RO
Dadínco	18.4	21.4	+16.51 %	
Degañ	9.9	0.0	-100.00 %	LF
Degañ 2	0.0	0.0	-	DF
Deuco	-	0.0	-	
Diego de Almagro	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV EL SALITRAL	30.5	31.8	+4.26 %	P
PFV Las Majadas	81.4	89.9	+10.36 %	P
PFV PLAYERITO	27.4	30.4	+11.14 %	P
PFV PLAYERO	27.5	30.3	+10.33 %	P
PFV PMGD Esfena	-	13.8	GNP	
PFV RÍO ESCONDIDO	1452.7	1346.9	-7.29 %	P
PFV SANTA ISABEL	1060.4	1387.7	+30.87 %	
PFV SOL DE LILA	404.8	403.2	-0.39 %	P
PFV Sol de los Andes	-	0.0	-	P
PFV Sol del Desierto	1057.9	890.1	-15.87 %	P
PFV Sol del Norte	-	0.0	-	PMG, P
PFV de los Andes	-	0.0	-	PMG, P
PMG CH Corrales	-	69.6	-	PMG, P
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-	P
Pajonales	0.0	0.0	-	
Palacios	39.2	38.0	-3.22 %	PMG
Palmucho	756.7	758.4	+0.22 %	
Pangue	1689.1	3255.3	(*) +92.72 %	RO
Parque Eólico Mesamávida	-	0.0	-	P
Pehuenche	6767.7	8151.7	(*) +20.45 %	
Peuchén	553.1	506.5	-8.43 %	
Pilmaiquén	620.0	623.8	+0.61 %	RO
Placilla	0.0	7.9	-	PMG
Planta Valdivia	613.3	680.7	+10.99 %	
Pretty Field	28.7	23.2	-19.02 %	P
Providencia	24.0	30.2	+25.83 %	MM
Puente Solar	27.0	27.1	+0.04 %	P
Pulelfu	110.4	111.9	+1.36 %	PMG
Pullinque	400.0	313.4	-21.65 %	
Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
Puntilla	326.0	341.0	+4.60 %	
Queltehues	684.6	709.7	+3.67 %	DF
Quilleco	533.1	362.0	-32.10 %	
Quintay	0.0	3.1	-	PMG
Quintero 1A Diésel	-	0.0	-	RO
Quintero 1A GNL	1070.0	1010.0	-5.61 %	
Quintero 1A Gas Arg	140.0	713.0	+409.29 %	
Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	RO
Quintero 1B GNL	1635.0	1305.0	-20.18 %	
Quintero 1B Gas Arg	70.0	543.0	+675.71 %	
RENAICO 2	-	1.5	GNP	
Ralco	5348.1	5670.4	+6.03 %	RO
Rapel	770.4	2057.9	(*) +167.11 %	
Rauquén	93.0	97.2	+4.57 %	
Renaico	96.2	126.0	+31.04 %	PMG
Renca	0.0	0.0	-	
Rinconada	84.9	87.4	+2.98 %	
Rucatayo	661.0	658.7	-0.35 %	
Rucúe	1240.7	1150.0	-7.31 %	
Río Colorado	240.0	267.3	+11.38 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Digua	228.0	233.8	+2.52 %	
Domeyko	227.2	214.6	-5.55 %	P
Don Jorge	27.8	31.5	+13.32 %	
Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG
El Paso	328.0	465.5	+41.92 %	
El Peñón	0.0	0.0	-	
El Pinar	-	0.0	-	
El Rincón	5.6	5.5	-1.36 %	PMG
El Salvador	0.0	0.0	-	
El Toro	0.0	0.0	-	
El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
Emelda 1	0.0	0.0	-	
Emelda 2	0.0	0.0	-	
Enaex-CUMMINS	0.0	0.0	-	
Enaex-DEUTZ	0.0	0.0	-	
Energía Pacífico	384.0	346.8	-9.70 %	RO
Escuadrón	71.8	29.5	-58.91 %	
Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
Esperanza-DS2	0.0	2.3	GNP	
Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
Espinos	0.0	210.7	GNP	
Eólica Aurora	595.8	293.3	-50.77 %	
Eólica Cabo Leones 1	276.8	325.3	+17.50 %	
Eólica Cabo Leones 2	314.8	248.2	-21.14 %	
Eólica Cabo Leones 3	2240.8	318.8	(*) -85.77 %	
Eólica Canela	48.7	0.0	-100.00 %	
Eólica Canela 2	327.3	0.0	-100.00 %	
Eólica Cuel	287.7	322.5	+12.10 %	
Eólica El Arrayán	560.7	725.3	+29.36 %	
Eólica El Maitén	88.2	115.1	+30.56 %	
Eólica La Esperanza	77.6	134.0	+72.64 %	PMG
Eólica La Estrella	54.1	481.7	+790.39 %	
Eólica La Flor	246.3	392.9	+59.52 %	
Eólica Lebu	63.8	0.0	-100.00 %	PMG
Eólica Los Buenos Aires	285.9	322.7	+12.87 %	
Eólica Los Cururos	447.4	493.3	+10.26 %	
Eólica Monte Redondo	178.7	168.6	-5.67 %	
Eólica Punta Colorada	40.3	62.1	+53.97 %	
Eólica Punta Palmeras	256.3	250.2	-2.37 %	
Eólica Punta Sierra	674.2	571.7	-15.20 %	RO
Eólica Renaico	1114.9	1232.6	+10.57 %	
Eólica San Gabriel	1780.8	1997.9	+12.19 %	
Eólica San Juan	476.5	428.1	-10.16 %	
Eólica San Pedro	41.9	5.0	-88.00 %	LF
Eólica San Pedro 2	93.7	13.5	-85.64 %	LF
Eólica Sarco	327.2	399.9	+22.22 %	
Eólica Sierra Gorda	1012.7	1061.6	+4.82 %	
Eólica Talinay Oriente	473.5	662.6	+39.94 %	
Eólica Talinay Poniente	432.9	545.4	+25.98 %	
Eólica Taltal	478.8	661.1	+38.09 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Río Huasco	22.2	23.4	+5.55 %	
Río Picoquén	168.0	144.7	-13.86 %	
SF Energía	1353.7	843.5	-37.69 %	
San Andrés	417.5	366.9	-12.12 %	
San Clemente	72.0	73.8	+2.50 %	PMG
San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
San Ignacio	0.0	0.0	-	
San Isidro 1 Diésel	0.0	0.0	-	RO
San Isidro 1 GNL	4632.3	0.0	(*) -100.00 %	
San Isidro 1 Gas Arg	1119.4	8012.5	(*) +615.77 %	
San Isidro 2 Diésel	0.0	0.0	-	RO
San Isidro 2 GNL	4978.2	0.0	(*) -100.00 %	
San Isidro 2 Gas Arg	1900.0	8531.4	(*) +349.02 %	
San Javier	37.2	38.7	+3.87 %	P
San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
San Ramiro	75.9	91.8	+20.91 %	
Santa Fe	79.2	82.2	+3.83 %	
Santa Lidia	0.0	0.0	-	
Santa Marta	240.0	161.3	-32.79 %	
Santa María	0.0	0.0	-	MM
Santa Rita	29.7	27.1	-8.47 %	
Sauzal	1386.0	1342.9	-3.11 %	RO
Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
Sauzalito	230.0	241.0	+4.78 %	
Solar Aguila 1	9.6	15.5	+61.56 %	
Solar Almeyda	546.6	582.9	+6.64 %	
Solar Andes	200.2	221.0	+10.40 %	LF
Solar Andes 2A	769.2	782.5	+1.73 %	
Solar Antay	75.2	75.8	+0.70 %	PMG
Solar Atacama 2	1508.4	1586.9	+5.20 %	
Solar Carrera Pinto	780.6	846.4	+8.43 %	
Solar Cerro Dominador	970.6	1049.2	+8.09 %	
Solar Chañares	315.5	335.9	+6.48 %	
Solar Diego de Almagro	237.1	216.7	-8.61 %	
Solar Doña Carmen	265.4	253.6	-4.46 %	
Solar El Pelicano	980.2	1055.0	+7.63 %	
Solar El Pilar - Los Amarillos	0.0	0.0	-	PMG
Solar El Romero	1626.0	1608.3	-1.09 %	
Solar FV Bolero	1292.1	1311.0	+1.47 %	
Solar Finis Terrae	776.6	1095.6	+41.08 %	LF
Solar GPG San Pedro	675.8	536.5	-20.61 %	
Solar Huatacondo	415.3	809.1	+94.79 %	
Solar Jama	451.7	285.7	-36.74 %	
Solar Javiera	573.7	630.8	+9.95 %	
Solar La Huayca 2	115.0	170.1	+47.83 %	
Solar La Silla	13.8	16.4	+18.84 %	
Solar Lalackama	579.2	517.0	-10.75 %	
Solar Lalackama 2	121.5	164.4	+35.31 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Eólica Tolpán Sur	1083.8	1233.0	+13.76 %	
Eólica Totoral	182.4	127.1	-30.32 %	
Eólica Ucuquer 2	72.3	60.9	-15.68 %	
Eólica Valle de los Vientos	593.9	417.7	-29.67 %	
Florida	0.0	0.0	-	
Geo. Cerro Pabellón	926.0	989.5	+6.86 %	
Guacolda 1	2169.5	2547.0	+17.40 %	LF
Guacolda 2	1860.0	2197.0	+18.12 %	LF
Guacolda 3	3133.8	2679.0	-14.51 %	
Guacolda 4	0.0	0.0	-	MM
Guacolda 5	2448.8	2834.0	+15.73 %	
Guayacán	213.3	228.7	+7.22 %	
HP EL ATAJO	15.5	24.2	+56.79 %	
HP FLORIDA II	197.0	148.1	-24.82 %	
HP FLORIDA III	50.4	50.3	-0.20 %	
Hidroeléctrica Chilco	-	0.0	-	
Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
Horcones TG	-	0.0	-	
Hornitos	416.0	486.5	+16.95 %	
Hornitos-CTH	3308.4	3296.3	-0.37 %	
Huasco	0.0	0.0	-	
Huasco TG IFO	0.0	-	-	
Inacal	0.0	0.0	-	
Isla	1106.7	1072.7	-3.07 %	
Itata	0.0	0.0	-	
Juncal	325.0	324.2	-0.25 %	
Kelar Diésel	0.0	0.0	-	MM
Kelar GNL	0.0	0.0	-	MM
LA CRUZ SOLAR	-	0.0	-	P
LA HUELLA	803.1	805.9	+0.36 %	
LLANOS BLANCOS	-	4.0	GNP	
LOS OLMOS	243.3	411.2	+69.01 %	P
La Confluencia	1945.4	1907.8	-1.93 %	
La Higuera	2439.9	2317.7	-5.01 %	
La Mina	386.6	309.4	-19.97 %	
La Portada-TECNET	0.0	11.0	GNP	
Laja 1	0.0	0.0	-	
Laja Energía Verde	0.0	0.0	-	MM
Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
Lautaro 1	0.0	0.0	-	MM
Lautaro 2	0.0	0.0	-	MM
Lebu	-	0.0	-	PMG
Licantén	156.0	51.9	-66.72 %	
Licán	188.0	169.9	-9.64 %	
Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
Lircay	384.0	374.8	-2.40 %	
Llauquereo	27.3	26.0	-4.94 %	PMG
Loma Alta	560.8	540.5	-3.62 %	
Loma Los Colorados 1	0.0	0.0	-	PMG, DF
Loma Los Colorados 2	336.0	234.3	-30.27 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Solar Llano de Llampos	854.0	915.2	+7.16 %	
Solar Loma Los Colorados	4.9	0.0	-100.00 %	PMG
Solar Los Loros	272.2	309.6	+13.76 %	LF
Solar Los Tilos	38.2	38.1	-0.24 %	
Solar Luz del Norte	1277.9	1319.2	+3.23 %	
Solar María Elena	588.3	613.7	+4.33 %	
Solar Nuevo Quillagua	998.3	1010.4	+1.22 %	
Solar PFV Granja Solar	893.2	1149.6	+28.71 %	
Solar PV Conejo	876.5	1074.0	+22.53 %	LF
Solar PV Salvador	642.2	635.4	-1.06 %	
Solar Pampa Camarones	42.7	46.5	+8.97 %	
Solar Pampa Solar Norte	661.2	727.5	+10.03 %	
Solar Piloto Cardones	1.8	1.9	+1.65 %	PMG
Solar Pozo Almonte 2	49.7	75.3	+51.41 %	
Solar Pozo Almonte 3	98.2	159.1	+62.00 %	
Solar Puerto Seco	93.1	85.9	-7.69 %	PMG
Solar Quilapilún	1024.6	1046.4	+2.13 %	
Solar SDGx01	8.3	8.0	-3.37 %	PMG
Solar San Andrés	388.5	429.4	+10.53 %	
Solar Santiago	695.6	678.3	-2.50 %	
Solar Uribe	485.5	500.7	+3.14 %	
Solar Usya	427.6	143.3	-66.48 %	LF
TAMAYA SOLAR	743.6	430.1	-42.16 %	P
TER SAN JAVIER 1	-	0.0	-	
TER SAN JAVIER 2	-	0.0	-	
Taltal 1 Diésel	0.0	0.0	-	RO
Taltal 1 GNL	527.0	87.0	-83.49 %	RO
Taltal 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
Tamaya-Suta	0.0	0.0	-	
Tarapacá-CTTAR	0.0	0.0	-	
Tarapacá-CTTAR Fuel Oil	-	0.0	-	
Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
Tchamma	1383.0	1016.3	-26.51 %	
Teno	0.0	0.7	GNP	
Teno Gas 50	0.0	0.0	-	DRO
Termopacífico	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG3 Diésel	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	LF, DF
Tocopilla-U14	0.0	0.0	-	LF
Tocopilla-U14 Fuel Oil	-	0.0	-	
Tocopilla-U15	0.0	0.0	-	LF
Tocopilla-U15 Fuel Oil	-	0.0	-	
Tocopilla-U16 Diésel	0.0	0.0	-	RO
Tocopilla-U16 GNL	1730.0	1986.1	+14.80 %	RO
Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	-	-	RO
Trapén	638.7	1208.9	+89.29 %	LF
Trincao	247.7	322.9	+30.37 %	LF

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Los Guindos TG1 Diésel	0.0	0.0	-	
Los Guindos TG2 Diésel	0.0	0.0	-	
Los Hierros	252.0	262.2	+4.03 %	
Los Hierros 2	41.5	49.4	+18.94 %	
Los Lagos Solar	18.6	21.0	+12.69 %	P
Los Molles	33.5	36.0	+7.32 %	
Los Pinos	0.0	385.0	GNP	
Los Quilos	676.0	673.0	-0.44 %	
Los Vientos	0.0	356.0	GNP	
MALGARIDA	2216.5	2254.0	+1.69 %	
MALGARIDA 1	0.0	-	-	
MALGARIDA 2	0.0	-	-	
MALLECO NORTE	329.9	746.7	+126.36 %	P
MALLECO SUR	676.8	1519.2	+124.46 %	
MECO CHILLAN	56.6	65.4	+15.41 %	P
Machicura	408.0	408.0	-	LF
Maitenes	191.1	198.6	+3.92 %	DF
Malalcahuello	88.8	84.0	-5.41 %	
Mampil	347.5	348.3	+0.23 %	
Mantos Blancos-MIMB	0.0	0.0	-	
Mariposas	96.0	77.6	-19.17 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Trongol	-	0.1	-	PMG
Ujina-1	0.0	11.7	GNP	
Ujina-2	0.0	0.0	-	
Ujina-3	0.0	0.0	-	
Ujina-4	0.0	0.0	-	
Ujina-5	0.0	0.0	-	MM
Ujina-6	0.0	0.0	-	
Ventanas 1	0.0	0.0	-	ERE
Ventanas 2	4320.0	4149.0	-3.96 %	LF
Villa Alegre	83.1	86.6	+4.21 %	
Villa Solar	25.7	24.5	-4.63 %	
Viñales	0.0	0.1	GNP	MM
Volcán	234.9	231.6	-1.40 %	
Yungay 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 1 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 2 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 3 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 3 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 4	0.0	0.0	-	
Total	206270.3	217369.7	+5.38 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Agni	-	0.0	-
Alerce	-	0.0	-
Alicahue	22.7	22.1	-2.40 %
Allipén	52.7	44.4	-15.79 %
Almendrado	-	0.0	-
Ancalí	-	0.0	-
Argomedo	0.5	48.3	+8848.15 %
Aromos	-	0.0	-
Arrayán	-	0.0	-
Auxiliar del Maipo	58.0	86.1	+48.58 %
Aviles	19.2	17.8	-7.41 %
BERRUECO	57.7	59.6	+3.34 %
Bellavista 1	23.4	100.7	+329.61 %
Biocruz	-	3.3	-
Biomar	-	0.0	-
Bluegate	-	0.0	-
Boldos	-	0.0	-
Boquiamargo	0.0	0.0	-
Bureo	15.1	21.4	+42.35 %
CASABERMEJA	9.5	6.5	-31.65 %
Caimi	0.3	0.0	-100.00 %
Calafate	-	0.0	-
Calfuco	-	0.0	-
Caliboro	16.0	24.0	+49.98 %
Campesina	-	0.0	-
Casablanca 1	-	0.0	-
Casablanca 2	-	0.0	-
Cavancha	41.2	43.9	+6.42 %
Cañete	-	9.9	-
Chacabuco	96.0	96.3	+0.35 %
Chanleufu	0.2	0.8	+363.81 %
Chifin	-	0.0	-
Chile Generación	-	0.0	-
Chorrillos	-	0.0	-
Chufkén (Traiguén)	-	4.8	-
Ciruelillo	-	0.0	-
Cocharcas	26.5	27.5	+3.51 %
Collil	30.2	17.8	-41.00 %
Conchali	-	0.0	-
Contra	-	0.0	-
Contulmo	-	0.0	-
Copiulemu	-	19.0	-
Correntoso	47.8	38.3	-19.76 %
Cortés	-	0.0	-
Cosapilla	7.3	11.7	+60.73 %
Curacautín	-	6.7	-
Curauma	-	0.0	-
Curileufu	-	0.0	-
DON ANDRÓNICO	23.9	27.0	+12.83 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Quillay	23.2	27.4	+18.17 %
RAULI	97.8	98.9	+1.18 %
RINCONADA NORTE	14.2	11.9	-16.33 %
Ramadilla	-	0.0	-
Rapaco	-	0.0	-
Raso Power	-	0.0	-
Reca	3.6	11.8	+224.18 %
Rey	-	0.0	-
Riñinahue	13.6	21.3	+56.75 %
Roblería	18.2	24.4	+34.00 %
Río Azul	-	0.0	-
Río Mulchén	6.1	7.9	+29.92 %
SANTA CAROLINA	29.4	29.6	+0.88 %
Salmofood 1	-	0.0	-
Santa Elena	0.0	12.4	-
Santa Ester	29.0	29.7	+2.24 %
Santa Irene	-	0.0	-
Santa Isabel	8.9	14.8	+66.77 %
Santa Luisa	-	5.1	-
Saturno Norte	50.7	50.7	+0.09 %
Sauce Andes	6.7	10.8	+62.05 %
Sepultura	-	0.0	-
Skretting	-	0.0	-
Skretting Osorno	-	0.0	-
Sol de Septiembre	67.7	68.8	+1.58 %
Solar Alto	0.0	0.0	-
Solar Altos de Til Til	13.2	14.0	+6.15 %
Solar Altos del Paico	0.0	-	-
Solar Alturas de Ovalle	39.1	0.0	-100.00 %
Solar Amparo del Sol	23.2	25.5	+9.87 %
Solar Antonia	24.0	23.6	-1.72 %
Solar Ariztía	0.0	0.0	-
Solar Bellavista	22.1	11.5	-48.07 %
Solar Cabilsol	25.5	20.6	-19.41 %
Solar Cachiyuyo 2	96.4	67.6	-29.88 %
Solar Calama 1	99.0	82.7	-16.44 %
Solar Calle Larga	31.0	31.7	+2.12 %
Solar Canesa 1	30.0	28.4	-5.08 %
Solar Casuto	24.6	24.8	+1.09 %
Solar Catemu	18.9	19.1	+0.98 %
Solar Catán	29.0	30.0	+3.28 %
Solar Cernicalo 1	15.4	16.3	+5.89 %
Solar Cernicalo 2	15.4	15.0	-2.44 %
Solar Chalinga	0.0	26.1	-
Solar Chancon	25.4	24.9	-1.97 %
Solar Chimbarongo	24.8	26.5	+7.02 %
Solar Chuchiñi	18.8	16.7	-11.02 %
Solar Citrino	26.6	26.3	-1.19 %
Solar Cordillerilla	11.9	4.9	-59.02 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Dagoberto	-	0.0	-
Danisco	-	0.0	-
Darlin	90.1	84.2	-6.59 %
Don Pedro	-	0.0	-
Don Walterio	47.4	76.4	+61.08 %
Dongo	16.9	17.9	+5.87 %
Donguil	3.5	0.0	-100.00 %
Doña Hilda	3.0	8.4	+175.38 %
Doña Javiera	-	2.5	-
Doñihue	78.2	80.0	+2.34 %
EL ROMERAL	80.9	87.8	+8.49 %
ETERSOL	-	0.0	-
Eagon	-	0.0	-
El Agrio	17.3	24.9	+43.77 %
El Arrayán	-	9.1	-
El Campesino 1	-	0.0	-
El Canelo	33.8	50.4	+49.03 %
El Canelo 1	-	0.0	-
El Colorado	10.7	11.9	+10.57 %
El Condor	10.9	11.3	+3.95 %
El Diuto	50.9	67.1	+31.94 %
El Faro	-	0.0	-
El Litre	90.9	93.5	+2.84 %
El Llano	8.2	8.2	+0.12 %
El Manzano	12.6	47.8	+278.14 %
El Mirador	0.0	8.3	-
El Molle	-	0.0	-
El Nogal	-	0.1	-
El Piuquen	0.0	0.0	-
El Queltehue	-	31.1	-
El Resplandor	27.0	27.2	+0.79 %
El Tártaro	0.0	0.0	-
Energía León	-	77.3	-
Ensenada	0.0	0.0	-
Ermitaño	-	0.0	-
Estancilla	-	0.0	-
Estandartes	-	0.0	-
Eyzaguirre	9.9	15.6	+57.27 %
Eólica El Arrebol	21.1	129.0	+512.30 %
Eólica Huajache	41.0	54.9	+33.97 %
Eólica Las Peñas	54.6	119.2	+118.29 %
Eólica Lebu 3	35.8	0.0	-100.00 %
Eólica Raki	61.4	32.7	-46.84 %
Eólica Ucuquer	49.4	92.4	+86.95 %
Eólico El Nogal	19.5	92.4	+373.17 %
GR Pitao	100.0	102.3	+2.36 %
Galpón	18.3	26.1	+42.88 %
Gami	-	0.0	-
Granada	89.2	93.3	+4.62 %
Guanaco Solar	29.0	29.2	+0.58 %
HBS	-	2.8	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Covadonga	84.1	83.1	-1.16 %
Solar Crucero	22.0	25.1	+14.01 %
Solar Cruz	31.8	32.3	+1.38 %
Solar Cuz Cuz	19.5	20.4	+4.09 %
Solar Don Eugenio	27.5	24.9	-9.30 %
Solar Don Mariano	26.5	27.0	+2.06 %
Solar Eclipse	64.3	66.2	+2.87 %
Solar El Boco	31.9	64.2	+101.29 %
Solar El Chincol	31.0	32.0	+3.45 %
Solar El Chucao	25.4	27.9	+9.75 %
Solar El Divisadero	22.1	30.3	+37.46 %
Solar El Estero	14.4	16.8	+16.83 %
Solar El Laurel	69.1	71.3	+3.22 %
Solar El Picurio	30.4	31.3	+2.80 %
Solar El Pilpen	28.7	30.8	+7.35 %
Solar El Pitio	25.2	31.1	+23.57 %
Solar El Queltehue	31.9	-	-
Solar El Quemado	25.5	25.8	+1.35 %
Solar El Queule	0.0	0.0	-
Solar El Roble	21.3	88.4	+314.79 %
Solar El Sauce	21.3	27.9	+30.75 %
Solar Encon	68.6	81.3	+18.62 %
Solar Esperanza	24.6	0.0	-100.00 %
Solar Filomena	25.2	25.5	+1.48 %
Solar Fotovolt	0.0	0.0	-
Solar Francisco	-	0.0	-
Solar GR Lemu	53.9	54.2	+0.58 %
Solar GR Pepa	94.6	91.9	-2.80 %
Solar GR Santa Rosa	81.0	91.2	+12.64 %
Solar Girasoles	21.3	24.2	+13.77 %
Solar Guadalao	25.0	27.4	+9.54 %
Solar Homero	31.7	-	-
Solar Hormiga	16.0	17.0	+6.39 %
Solar Hornitos	2.2	0.8	-65.48 %
Solar Illapel 5X	30.6	30.5	-0.31 %
Solar Jahuel	58.8	59.7	+1.51 %
Solar Jaururo	24.7	24.8	+0.33 %
Solar José Soler Mallafré	13.7	15.3	+11.24 %
Solar Konda	23.9	24.1	+0.62 %
Solar La Acacia	70.8	75.9	+7.15 %
Solar La Blanquina	78.3	80.0	+2.20 %
Solar La Chapeana	18.2	21.5	+17.61 %
Solar La Chimba Bis	18.8	21.0	+11.79 %
Solar La Esperanza 2	74.8	94.9	+26.85 %
Solar La Estancia	27.2	27.2	+0.10 %
Solar La Frontera	39.9	37.1	-6.90 %
Solar La Lajuela	66.9	78.4	+17.17 %
Solar La Manga	29.1	16.6	-42.86 %
Solar La Quinta	27.5	30.4	+10.66 %
Solar Lagunilla	19.3	27.3	+41.32 %
Solar Las Araucarias	0.0	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
HBS-GNL	-	9.8	-
Hidrobonito MC1	49.5	69.6	+40.43 %
Hidrobonito MC2	29.6	41.4	+39.82 %
Hidroeléctrica Cumpeo	54.4	31.0	-43.09 %
Homero	-	30.7	-
Huape	26.4	26.5	+0.32 %
JCE	-	0.0	-
Juncalito	7.2	8.9	+23.61 %
LAS TORTOLAS	25.8	31.2	+21.02 %
LLAY LLAY	83.8	62.6	-25.30 %
LUMBRERAS	27.0	32.5	+20.58 %
La Arena	0.0	0.0	-
La Bifurcada	3.6	4.8	+32.83 %
La Compañía 2	28.7	8.9	-68.92 %
La Ligua	20.6	20.6	+0.02 %
La Montaña 1	8.5	25.3	+196.47 %
La Montaña 2	4.5	13.8	+208.82 %
La Paloma	2.5	3.4	+35.91 %
La Viña - Alto la Viña	8.7	12.5	+43.45 %
Las Cabras	8.1	19.3	+137.32 %
Las Chacras	24.0	27.1	+12.66 %
Las Flores	27.6	37.7	+36.87 %
Las Lechuzas	32.4	32.7	+0.90 %
Las Pampas	-	0.0	-
Las Vertientes	0.0	0.0	-
Lepanto	-	0.0	-
Linares Solar	94.0	95.1	+1.10 %
Lingue Solar	26.6	29.8	+12.17 %
Lipigas Concón	-	0.0	-
Lirio del campo	23.7	27.4	+15.44 %
Lonquimay	-	0.0	-
Los Bajos	76.9	118.5	+54.02 %
Los Colonos	-	0.0	-
Los Corrales	3.2	2.3	-29.27 %
Los Corrales 2	13.5	12.1	-10.36 %
Los Molinos	85.5	101.5	+18.68 %
Los Morros	21.8	34.3	+57.48 %
Los Negros	-	0.0	-
Los Padres	5.7	7.7	+35.06 %
Los Perales	21.7	20.7	-4.57 %
Los Sauces	-	0.0	-
Los Álamos	-	0.0	-
Louisiana Pacific	-	0.0	-
Lousiana Pacific 2	-	0.0	-
MC3	-	0.0	-
MCH-Dosal	-	0.0	-
MSA-1	10.3	12.9	+25.34 %
Maisan	2.5	3.8	+51.10 %
Malinke	24.7	24.1	-2.44 %
Mallarauco	16.5	0.0	-100.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Las Codornices	33.2	33.6	+1.15 %
Solar Las Mercedes 1	26.5	27.0	+1.71 %
Solar Las Mollacas	18.2	16.7	-8.31 %
Solar Las Palomas	28.9	31.9	+10.21 %
Solar Las Perdices	28.3	28.7	+1.65 %
Solar Las Rojas	22.8	22.7	-0.60 %
Solar Las Terrazas	24.6	1.6	-93.41 %
Solar Las Torcazas	-	29.2	-
Solar Las Turcas	29.7	29.9	+0.54 %
Solar Lipangue	16.9	21.6	+28.27 %
Solar Llanos de Potroso	0.0	77.1	-
Solar Lo Miranda	64.0	65.8	+2.74 %
Solar Lo Sierra	18.6	20.4	+9.60 %
Solar Loreto	25.1	25.3	+0.56 %
Solar Los Gorriones	30.8	32.1	+4.23 %
Solar Los Libertadores	54.6	19.8	-63.79 %
Solar Los Paltos	25.6	26.3	+2.55 %
Solar Los Patos	30.2	32.4	+7.15 %
Solar Los Puquios	5.8	9.7	+67.41 %
Solar Luce	24.7	26.3	+6.36 %
Solar Luders	29.0	31.7	+9.34 %
Solar Luna	17.7	20.7	+17.14 %
Solar Luna del Norte	21.2	22.2	+4.81 %
Solar Malaquita 2	63.6	98.4	+54.56 %
Solar Marchigue 2	74.8	92.9	+24.24 %
Solar Marchigue 7	22.8	27.2	+19.22 %
Solar Marin	29.8	30.2	+1.57 %
Solar Montt	30.2	30.2	-0.04 %
Solar Norte Chico 1	0.0	19.7	-
Solar Ocoa	28.7	31.4	+9.34 %
Solar Olivillo	76.8	87.6	+14.07 %
Solar Ovejería	83.3	84.1	+0.97 %
Solar PFV Mostazal	96.7	95.1	-1.71 %
Solar PMGD Diego de Almagro	0.0	0.0	-
Solar PSF Lomas Coloradas	14.7	14.8	+0.61 %
Solar Pama	15.8	15.5	-1.75 %
Solar Panquehue 2	40.5	45.0	+10.95 %
Solar Paraguay	87.6	95.8	+9.35 %
Solar Parque Bicentenario	28.1	29.2	+3.90 %
Solar Pedreros	29.7	30.4	+2.31 %
Solar Peralillo	31.0	27.6	-11.00 %
Solar Pica	0.0	0.0	-
Solar Piquero	24.7	28.6	+15.79 %
Solar Pirque	26.7	26.9	+0.65 %
Solar Placilla	79.9	86.6	+8.39 %
Solar Población	22.5	26.3	+16.99 %
Solar Portezuelo	24.9	27.2	+8.93 %
Solar Pozo Almonte 1	0.0	0.0	-
Solar Pullalli	22.7	23.2	+2.32 %
Solar Punta Baja	19.1	20.7	+8.32 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
María Elena	1.4	1.3	-1.89 %
María Pinto	23.4	26.6	+13.62 %
Melo	31.1	46.0	+47.76 %
Membrillo	24.3	26.2	+7.70 %
Mimbre	-	0.0	-
Minihidro Alto Hospicio	15.8	22.7	+43.85 %
Minihidro El Toro	16.6	23.8	+43.06 %
Minihidro Santa Rosa	8.2	11.6	+40.45 %
Molinera Villarrica	4.3	5.7	+33.90 %
Monte Patria	-	0.0	-
Moya	0.0	0.0	-
Muchi	0.8	0.0	-100.00 %
Multiexport 1	-	0.0	-
Multiexport 2	-	0.0	-
Munilque 1	0.7	0.5	-23.75 %
Munilque 2	8.1	11.0	+35.39 %
Mutupin	27.3	30.0	+9.74 %
Nahuen	89.9	96.7	+7.58 %
OVALLE NORTE	53.9	52.1	-3.29 %
Orafti	-	0.1	-
Orion	27.3	30.6	+12.10 %
PENCAHUE ESTE	20.3	20.5	+0.85 %
PFV Alcaldesa	20.1	22.0	+9.61 %
PFV CANELILLO	26.4	22.2	-15.94 %
PFV CIPRES	73.5	96.0	+30.70 %
PFV COCINILLAS	27.8	28.1	+1.19 %
PFV PITRA	28.2	29.9	+6.01 %
PFV PMGD Curacavi	0.0	3.4	-
PFV PMGD El Flamenco	7.7	7.7	+0.53 %
PFV PMGD Pegasus Solar	23.6	27.0	+14.31 %
PFV PMGD San Camilo	27.9	30.6	+9.86 %
PFV SANTA INES	53.3	50.0	-6.14 %
PINARES	-	15.9	-
PMGD Camping	-	0.0	-
PMGD Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD PFV CORTIJO	52.7	52.6	-0.31 %
PMGD PFV El Castaño	23.9	24.0	+0.23 %
PMGD PFV LOS MAGNOLIOS	20.1	9.8	-51.45 %
SOLAR			
PMGD PFV La Foresta	18.2	18.8	+3.20 %
PMGD PFV La Muralla	0.0	15.0	-
PMGD PFV SANTA MARGARITA	28.8	15.9	-44.56 %
PMGD PFV Vicente	19.5	20.4	+4.68 %
PMGD TER LOMAS COLORADAS	-	0.0	-
PRP Las Quemas	-	0.0	-
Pachira	-	0.0	-
Paine	98.2	98.6	+0.46 %
Palmar	50.5	47.8	-5.27 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Queltehue	28.5	28.7	+0.73 %
Solar RLA	22.0	24.9	+12.85 %
Solar Ranguil	24.5	27.9	+13.51 %
Solar Rodeo	25.8	24.9	-3.76 %
Solar Rovián	64.1	65.8	+2.70 %
Solar San Francisco	61.3	30.7	-49.99 %
Solar San Isidro	25.7	26.4	+2.61 %
Solar San Pedro	22.8	22.4	-1.80 %
Solar Santa Adriana	21.0	21.6	+3.07 %
Solar Santa Amelia	27.9	33.6	+20.32 %
Solar Santa Cecilia	14.5	13.1	-9.66 %
Solar Santa Clara	29.1	25.5	-12.37 %
Solar Santa Julia	25.5	32.1	+25.84 %
Solar Santa Laura	24.1	24.1	+0.12 %
Solar Santuario	31.5	30.6	-2.95 %
Solar Sol	21.2	21.6	+2.12 %
Solar Talca	69.0	89.2	+29.33 %
Solar Talhuén	31.6	24.6	-22.25 %
Solar Tambo Real	21.0	20.2	-3.56 %
Solar Techos de Altamira	1.4	0.0	-100.00 %
Solar Til Til	20.3	17.5	-13.55 %
Solar Trebal	16.9	0.0	-100.00 %
Solar Trica-Dos	0.0	23.4	-
Solar Tricahue 2	87.3	95.0	+8.72 %
Solar Tucúquere	29.8	29.4	-1.29 %
Solar UTFSM Valparaíso Valdés	0.4	0.2	-56.90 %
Solar UTFSM Viña del Mar	2.2	2.2	-1.59 %
Solar Valle Este 2	77.4	79.6	+2.85 %
Solar Valle Oeste 2	61.2	73.1	+19.53 %
Solar Valle de la Luna 2	24.7	25.5	+3.20 %
Solar Victoria	96.6	99.5	+3.00 %
Solar Villa Cruz	21.0	21.1	+0.28 %
Solar Villa Prat	28.1	26.4	-6.12 %
Solar Villa Seca	26.3	27.3	+3.80 %
Solar Vituco 2B	25.3	28.0	+10.81 %
Solar Ñihue	6.9	5.9	-15.32 %
Solar Ñiquén	0.0	24.5	-
Southern	-	0.0	-
Tamarugo	13.6	16.6	+21.41 %
Tambores	-	0.0	-
Tamm	-	0.0	-
Tapihue	-	0.0	-
Tirúa	-	0.0	-
Tomaval	-	0.3	-
Trailelfú	9.6	11.5	+20.18 %
Tranquil	0.0	0.0	-
Trebal Mapocho	-	8.1	-
Trinidad Solar	28.2	30.3	+7.34 %
Trueno	19.7	33.9	+72.30 %
Truful Truful	7.6	18.4	+142.12 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Panguipulli	-	0.0	-
Pehui	9.5	7.1	-25.70 %
Pichilonco	8.6	8.3	-4.35 %
Picoltué	-	0.0	-
Pilpilen	23.8	29.5	+23.75 %
Pitotoy	27.3	27.1	-0.75 %
Puclaro	0.0	0.0	-
Punitaqui	-	0.0	-
Purísima	6.4	10.1	+58.53 %
QUINANTU	93.7	99.0	+5.64 %
QUITRALMAN	-	0.0	-
Quillaileo	7.2	10.0	+38.64 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
UTSFM Vitacura	0.1	0.0	-66.67 %
Venturada	90.7	93.7	+3.22 %
Watts 1	-	0.0	-
Watts 2	-	0.0	-
Yumbel	-	0.0	-
Zapallar	-	0.0	-
Zofri	-	0.0	-
equetena	68.0	41.4	-39.14 %
Total	9298.7	10589.2	+13.88 %

Abreviaturas:

CSE:Conectada a Sistema Externo
DF:Desconexión Forzada
DLC:Desconectada con Limitación de Combustible
DLF:Desconectada con Limitación Forzada
DLP:Desconectada con Limitación Programada
DRO:Desconectada con Restricción Operativa
ERE:Estado de Reserva Estratégica
FE:Falla Externa
GNP:Generación no programada
LC:Limitación de Combustible

LF:Limitación Forzada
LP:Limitación programada
MM:Mantenimiento Mayor
P:Prueba de Puesta en Servicio
PDO:Prueba DO
PMG:Pequeño Medio de Generación
PMGD:Pequeño Medio de Generación Distribuida
PO:Prueba Operacional
RO:Restricción Operativa
SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

Campiche	Mayor generación real por costo marginal.
Eólica Cabo Leones 3	Menor generación real por menor carga Eólica.
Pangue	Mayor generación real por control Cota.
Pehuenche	Mayor generación real por costo marginal.
Rapel	Mayor generación real por costo marginal.
San Isidro 1 Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de GN.
San Isidro 1 GNL	Menor generación real de GNL por disponibilidad de GN.
San Isidro 2 Gas Arg	Mayor generación real por disponibilidad de GN.
San Isidro 2 GNL	Menor generación real de GNL por disponibilidad de GN.
Andina-CTA	Indisponible con solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2021098409.
Cochrane-CCH1	Con faenas programadas, según SI 2021097144.
Cochrane-CCH2	Limitada por alta diferencial de presión del fabric filter, según IL 2021002393.
Mejillones-CTM3 GNL	Indisponible por falla, según IF 2021003099.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Abanico	0.0	U-5 indisponible, según IF 2021002787.
Andina-CTA	16.7	Desconexión de curso forzoso. Causa informada: Tubo roto de caldera, según SDCF 2021098409.
CERRO DOMINADOR CSP	0.0	Indisponible.
Mejillones-CTM2	16.5	Indisponible por falla, según IF 2021003093.
Mejillones-CTM3 GNL	37.5	C. Mejillones CTM3 indisponible por falla. Causa informada: Rotura de empaquetadura en válvula de control del domo, según IF 2021003099.
Nueva Renca Diésel	0.0	Indisponible por falla en proceso de partida, según IF 2021003077.
Nueva Renca Gas Arg	0.0	Indisponible por falla en proceso de partida, según IF 2021003077.
Nueva Renca GNL	0.0	Indisponible por falla en proceso de partida, según IF 2021003077.

3.2. Estado de Reserva Estratégica

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Ventanas 1	100.0	Ventanas 1 se encuentra en Estado de Reserva Estratégica. Por lo tanto, para solicitar su despacho se debe cumplir lo indicado en el "Reglamento de Potencia" (Decreto 62/2006, modificado por el Decreto 42 del 2020), específicamente lo señalado en el "Art. 25 quinquies"

3.3. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Andina-CTA	39.1	Limitada en 70 MW, carga estabilizada para evaluar condición de la caldera por posible tubo roto, según IL 2021002398.
Atacama-1 GNL	70.8	Limitada entre 250-255 MW en configuración TG1A+TG1B+TV1C, debido a falla en bomba de respaldo de agua de alimentación de alta presión, según IL 2021002251.
Cochrane-CCH2	73.0	Limitada en 200 MW por alta diferencial de presión del Fabric Filter, según IL 2021002393.
Guacolda 1	81.8	Limitada en 126 MW. Causa informada: Máximo control de válvula de turbina, según IL 2021001247.
Guacolda 2	68.6	Limitada en 105 MW. Causa informada: Por parámetros del sistema de circulación, según IL 2021001973.
Mejillones-CTM2	76.8	Limitada en 100 MW hasta evaluar el comportamiento de la caldera, según IL 2021002297.
Mejillones IEM	84.0	Limitada a 355 MW. Causa informada: Alta vibración descanso N° 1 TV, no participa en CPF, según IL 2021002233.
Norgener-NT01	87.9	Limitada en 134 MW no está dando la Pmax declarada, para ello se realizara un estudio de verificación con pruebas de performance de turbina y caldera, según IL 2021002238.
Solar Finis Terrae	80.0	Limitada en 110 MW por cabinas de inversores siniestradas, según IL 2021000247.
Solar PV Conejo	96.2	Limitada en 100 MW, según IL 2021001819.
Tocopilla-U14	0.0	Limitada en 85 MW por alta temperatura vapor recalentado, según IL 2021000609.
Tocopilla-U15	74.0	Limitada en 90 MW por filtración descarga del desaireador, según IL 2021000376.
Ventanas 2	81.0	Limitada a 180 MW. Causa informada: Control de parámetros del sistema de circulación, según IL 2021002347.

3.4. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Antuco	50.0	U-2 Mantenimiento Mayor.
Guacolda 4	0.0	Mantenimiento mayor.
Kelar Diésel	0.0	Kelar TV; TG1 y TG2 Mantenimiento Mayor, según SD 2021088164; SD 2021089681 y SD 2021088165.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Kelar GNL	0.0	Kelar TV; TG1 y TG2 Mantenimiento Mayor, según SD 2021088164; SD 2021089681 y SD 2021088165.
Mejillones-CTM1	0.0	Mantenimiento Mayor según SD 2021095609.
Nehuenco 2 Diésel	0.0	Mantenimiento Mayor.
Nehuenco 2 Gas Arg	0.0	Mantenimiento Mayor.
Nehuenco 2 GNL	0.0	Mantenimiento Mayor.
Nueva Ventanas	0.0	Mantenimiento Mayor.
Santa María	0.0	Mantenimiento Mayor.

3.5. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
ATACAMA SOLAR S.A.	0.0	En período de puesta en servicio.
CALAMA	0.0	En período de puesta en servicio.
CAMPOS DEL SOL	0.0	En período de puesta en servicio.
Cerro Tigre	0.0	En período de puesta en servicio.
COMBARBALA	0.0	En período de puesta en servicio.
Domeyko	0.0	En período de puesta en servicio.
LOS OLMOS	0.0	En período de puesta en servicio.
MALLECO NORTE	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Diego de Almagro Sur	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV RÍO ESCONDIDO	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Sol del Desierto	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV SOL DE LILA	0.0	En período de puesta en servicio.
PFV Sol de los Andes	0.0	En período de puesta en servicio.
TAMAYA SOLAR	0.0	En período de puesta en servicio.

3.6. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Angostura	100.0	C. Angostura U-1. limitada al retiro del servicio. Causa informada: Debe mantener unidad en servicio, por registro toma de variables de controlador turbina T-SLG. Según IL 2021002256.
Antuco	100.0	C. Antuco U-1 y 2 con informe de limitación. Causa informada: La tasa de toma de carga de la central se deberá limitar a 40 MW por cada hora, para no afectar con golpes de agua las obras hidráulicas de los canales de regadío (Zañartu, Collao, Ríos - Pinochet y Antuco), que se encuentran inmediatamente aguas abajo de la descarga de la central Antuco. La potencia mínima de operación de la Unidad N ° 2 es de 80 MW. Debido a la instalación de un sistema que permite inyectar aire en la zona del rodete, excepcionalmente, la unidad N ° 2 puede operar en forma extraordinaria y no permanente bajo el mínimo técnico con una carga de 60 MW (no se permite generar en zonas intermedias para evitar la alta vibración en turbina y corte de pernos en tubo intermedio). Para cargas mayores a 80 MW, la Unidad se debe mantener limitada debido al comportamiento anormal en lógica asociada al set-point del controlador SCADA 800M, por lo que en todo su rango de generación (0 a 160 MW) no participa en el control primario ni secundario de frecuencia (AGC), según IL 2021001197 y 2021001198.
Atacama-1 GNL	70.8	Control de emisiones diarias de NOx y CO, según IL 2021001953.
Atacama-2 GNL	100.0	Control de emisiones diarias de NOx y CO, según IL 2021001953.
Campiche	100.0	Central con restricción para iniciar proceso de puesta E/S entre 22:00 y 05:00 hrs. Causa informada: Restricción medio ambiental por ruidos. Según IL 2021002279.
CERRO DOMINADOR CSP	100.0	Central debe operar de acuerdo a pronóstico de generación de CSP para poder terminar pruebas pendientes y evitar variaciones que puedan traer problema con equipos mientras se llega a valores nominales de temperatura en sistema de sales, según IL 2021002175.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Nehuenco 1 GNL	100.0	limitada en sus arranques. Causa informada: Debido a la postergación del LTE + MM Nehuenco I desde 1 de septiembre de 2021 al 1 septiembre de 2022 se limitarán los arranques de esta unidad en el periodo de 12 meses a los siguientes valores como máximo: 1. 4 arranques fríos en el periodo de 12 meses. Este arranque se contabilizará cuando el tiempo que medie entre la detención del CC (TG y TV en virado) y el próximo arranque sea > 36 horas. 2. 1 arranque tibio/caliente por semana. Este arranque se contabilizará cuando el tiempo que medie entre la detención de la unidad (TG y TV en virado) y el próximo arranque sea < 36 horas en un plazo de 7 días corridos. Limitación Ciclo Abierto: 3. 47 arranques sin distinción entre arranque frío/tibio/caliente en el período de 12 meses. Estos arranques se contabilizarán hasta el 31 de agosto de 2022. Lo anterior de acuerdo a carta: GM N° 122/2021 con fecha 8.9.2021 enviada al CEN, según IL 2021002356.
Pangue	100.0	Limitada al aumento en tiempo de partida. Causa informada: Unidad que se encuentre detenida y disponible, aumentará tiempo de arranque en un total de 40 minutos desde la solicitud de partida hasta la sincronización por maniobra de compuerta, según IL 2021002095. Establece mínimo técnico provisorio. Causa informada: De cuerdo a instrucción de operación por central Pangue relacionada a carta Coordinador/Enel y convenio por acuerdo operacional para la gestión de derechos de aguas de generación del embalse Ralco a favor de la cuenca del río Biobío y sus sectores saneamiento riego, firmado entre Junta de Vigilancia río Biobío y Enel, se informa que en central Pangue se establece un mínimo técnico excepcional de 20 MW para cada una de las unidades sin tiempo límite de trabajo en dicho valor. Según IL 2021002293.
Quintero 1A Diésel	0.0	Limitada a operar con diésel por restricciones ambientales, según IL 2020000259.
Quintero 1B Diésel	0.0	Limitada a operar con diésel por restricciones ambientales, según IL 2020000260.
Ralco	100.0	Limitada a mantener en servicio siempre que el sistema lo requiera. Dicho requerimiento se debe a una condición técnica de válvula protección turbina la cual se encuentra trabajando en forma deficiente y por recomendación entregada por especialistas técnicos que indican disminuir los movimientos de apertura y cierre de dicha válvula y así evitar la degradación acelerada y una indisponibilidad de la unidad por un tiempo prolongado, según IL 2021002169.
San Isidro 1 Diésel	100.0	Limitación operación Combustible de Respaldo; Conforme a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 2/97, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Valparaíso, y la RES. EXTA. N° 25/97, del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que aprueba la operación de la Unidad I de San Isidro, el uso del combustible de respaldo (Diésel) tiene lugar en caso de emergencia, originada en la falla del suministro de gas natural por una causa fortuita o de fuerza mayor que interrumpa el suministro desde los yacimientos de Argentina y que exista una alta demanda que no sea posible abastecer con centrales hidroeléctricas y térmicas a carbón. El Uso del Combustible no exime del cumplimiento de la Norma de emisión contenida en el RCA y en DS N° 13 Norma de emisión de Centrales Térmicas., según IL 2021000298.
San Isidro 2 Diésel	100.0	Limitación operación Combustible de Respaldo; Conforme a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 340/2005, de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Valparaíso, que aprueba la Operación de la Unidad II de San Isidro, el uso del combustible de respaldo (Diésel) tiene lugar en caso de emergencia. Las condiciones de emergencia considerarán, las posibles fallas en el sistema de transporte de gas y fallas operacionales. Las situaciones de emergencia producidas por fallas en el transporte de gas se definen como aquellas situaciones en que, estando temporalmente afectada la Central por problemas de abastecimiento de gas, los requerimientos del Coordinador Eléctrico Nacional demanden a la Central el uso de petróleo Diésel, con el objeto de suplir la demanda de energía eléctrica del sistema, por encontrarnos en esta condición. El Uso del Combustible no exime del cumplimiento de la Norma de emisión contenida en el RCA y en DS N° 13 Norma de emisión de Centrales Térmicas, según IL 2021000299.
Taltal 1 Diésel	100.0	Durante el Mantenimiento Mayor de Unidad TG1 se detectan grietas en carcaza, por lo cual se requiere limitar arranques de la misma por parte de especialistas. Por consiguiente, se solicita dar como prioridad de despachos a Unidad TG2. En caso de requerir despacho de ambas unidades, la unidad TG1 podrá operar sin restricciones, según IL 2021001458.
Taltal 1 GNL	100.0	Durante el Mantenimiento Mayor de Unidad TG1 se detectan grietas en carcaza, por lo cual se requiere limitar arranques de la misma por parte de especialistas. Por consiguiente, se solicita dar como prioridad de despachos a Unidad TG2. En caso de requerir despacho de ambas unidades, la unidad TG1 podrá operar sin restricciones, según IL 2021001458.
Tocopilla-U16 Diésel	100.0	MTP de 150 MW causa informada: Problemas en válvula de quemadores Cámara S.E.V. Problema apertura de quemadores automáticos, según IL 2021002354 y sin aporte al CPF, causa informada: señal errónea que produce desenganche de unidad al habilitar CPF, según IL 2021002349.
Tocopilla-U16 GNL	100.0	MTP de 150 MW causa informada: Problemas en válvula de quemadores Cámara S.E.V. Problema apertura de quemadores automáticos, según IL 2021002354 y sin aporte al CPF, causa informada: señal errónea que produce desenganche de unidad al habilitar CPF, según IL 2021002349.

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, PFV Azabache, PFV Río Escondido, PFV Campos de Sol, PFV Sol de Lila, PFV Domeyko, PE Negrete 2, PE Malleco Norte, Aillín, PE Calama, PE Alena, PFV Sol del Desierto, PE Los Olmos, PE Cerro Tigre, PE Tchamma y PFV Sol del Norte, C. El Pinar U-1, C. San Javier continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento con la cota de 430.81 m.s.n.m. y un gasto de 190 MWh.
00:07	CGE	S/E Cocharcas banco de condensadores CCEE N°1 de 5 MVAr interrupción forzada por protecciones. Causa informada: En inspección de la S/E se detecta un gato con descarga en patio del banco condensador. Según IF 2021003098.
00:24	Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4 abierta para regular tensión.
01:32	CGE	Línea de 110 kV Javiera - Taltal interrupción forzada por protecciones, se pierden 13 MW de consumos correspondiente a SS/EE Planta de Óxido, Las Luces y Taltal. Según IF 2021003092.
03:17	CGE	S/E Taltal recuperado el 100 % de los consumos con generación local.
03:54	Engie Generación	C. Mejillones CTM2 sale de servicio en forma intempestiva con 75 MW, según IF 2021003093.
04:02	Engie Generación	C. Térmica Andina CTA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Tubo roto de caldera, según SDCF 2021098409. Cancelada IL 2021002398.
06:20	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con la cota de 104.24 m.s.n.m. y un gasto de 20 MWh.
06:42	Transec	Línea de 500 kV Ancoa - Entre Ríos 1 cerrada.
07:00	Transec	Línea de 220 kV Maitencillo - Caserones 1 y 2 bloqueada teleprotecciones vía fibra óptica por anomalía en enlace, en servicio teleprotecciones vía OPLAT, según IL 2021002399 y IL 2021002400.
07:00	Enel Transmisión	SDAC habilitado.
07:07	Transec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 cerrada.
07:23	Transec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1 abierta para regular tensión.
07:23	Transec	S/E Kimal ATR1 de 500/220 kV de 750 MVA desconectado.
07:24	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
07:39	Hidro Maule	C. Providencia U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 1.1 MW. Causa informada: Anomalía en bomba N° 2 de foso vaciado y drenaje. Según IF 2021003097.
07:40	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
07:40	CGE	S/E Villa Alegre cerrado 52B1 para regular tensión en S/E Constitución.
07:49	CGE	Línea de 110 kV Javiera - Taltal cerrada y normalizado los consumos de Planta de Óxido y Las Luces. Según IF 2021003092.
08:27	Hidro Maule	C. Providencia U-2 disponible y sincronizada, según IF 2021003097.
08:55	Transec	Línea de 220 kV Ciruelos - Valdivia 2 cerrada.
08:57	Transec	Línea de 220 kV El Laurel - Nueva Pichirropulli 1 cerrada.
09:05	CGE	Línea de 110 kV Choapa - Illapel interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2021003095.
09:09	Transec	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del ATR 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
09:19	CGE	Línea de 66 kV Andalicán - Horcones 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corta de árboles con proyección cercana a la línea entre las estructuras N° 87 y 88, según SICF 2021098475.
09:28	Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4 cerrada.
09:42	Engie Generación	C. Mejillones CTM3 sale del servicio en forma intempestiva con 95 MW. Causa informada: Rotura de empaquetadura en válvula de control del domo, según IF 2021003099.
09:46	Angloamerican	S/E Los Maitenes transformador N° 2 de 220/69/15KV, 60 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se requiere abrir alimentador de transformador T 02 para disminuir cargas por encontrarse punto caliente con un delta de temperatura de 110 °C en fase central, según SDCF 2021098486.

Hora	Centro de Control	Observación
10:06	CGE	S/E Taltal normalizada topología.
10:54	Transelec	Línea de 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de elemento extraño en vano 260. Según SICF 2021098440 y 2021098441.
11:25	Engie Generación	C. Mejillones CTM1 y CTM2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación de transformadores de poder por alta contaminación, según SICF 2021098560.
11:43	Transelec	Línea de 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2021098440 y 2021098441.
12:10	Enor Chile	C. PFV Puerto Seco sale del servicio en forma intempestiva con 9 MW, según IF 2021003103.
13:00	CGE	Línea de 66 Illapel - Combarbalá interrupción forzada por protecciones, sin pérdida de consumos, según IF 2021003100.
13:30	Enel Transmisión	Línea de 44 kV Lo Prado - Curacaví 2 interrupción forzada por protecciones, se pierden 5.2 MW de consumos correspondiente a S/E Curacaví. Causa informada: Objeto llevado por el viento hacia los conductores, según IF 2021003104.
14:20	Angloamerican	S/E Los Maitenes transformador N° 2 de 220/69/15KV, 60 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2021098486.
15:03	CGE	Línea de 66 Illapel - Combarbalá cerrada, según IF 2021003100.
16:22	CGE	Línea de 66 kV Andalicán - Horcones 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2021098475.
16:40	Enel Transmisión	Línea de 44 kV Lo Prado - Curacaví 2 cerrada y normalizado el 100% de los consumos, según IF 2021003104.
16:44	Transelec	S/E Ancoa 52J4 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de fuente de poder de protección 50BF/52J4, trabajos se realizan con interruptor 52J4 transferido, según SICF 2021098758.
16:44	Engie Transmisión	S/E Tap Off Vitor N°2 móvil con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Revisión circuito de control de corriente alterna 52ETT, según SICF 2021098756.
17:38	Transelec	S/E Ancoa 52J4 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Investigación y solución de anomalía por falla a tierra en barra 1 y 2 de 125 Vcc, trabajos se realizan con interruptor 52J4 transferido, según SICF 2021098677.
17:57	Enel Generación	C. Abanico U-5 disponible y en servicio, según IF 2021002787.
18:18	Engie Transmisión	S/E Tap off Vitor N°2 móvil cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2021098756.
19:15	Chilquinta	S/E Las Vegas transformador N° 1 de 110/44 kV, 28 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Retiro de servicio por baja rigidez dieléctrica de aceite del transformador. Consumos respaldados por TR-2 110/44 kV y acoplador de barras en 44 kV, según SDCF 2021098809.
19:20	Enor Chile	C. CSP Cerro Dominador sale de servicio en forma intempestiva con 90 MW.
20:00	Enor Chile	C. Esperanza DS-2 indisponible. Causa informada: Falla durante el proceso de partida, según IF 2021003105.
20:07	Enel Generación	C. Sauzal U-3 sale del servicio en forma intempestiva con 12 MW. Causa informada: Falla en flujómetro sistema de refrigeración descanso turbina, según IF 2021003107.
20:12	Enor Chile	C. Chuyaca sin limitación y cancelada IL 2021002338.
20:53	Enor Chile	C. Esperanza DS-2 disponible y E/S, cancelado IF 2021003105.
21:00	AES Andes	C. Ventanas 2 limitada a 165 MW. Causa informada: Control de parámetros del sistema de circulación, según IL 2021002405. Cancelada IL 2021002367.
21:07	Enel Generación	C. Sauzal U-3 disponible, en servicio y cancelado IF 2021003107.
22:41	Enor Chile	C. CSP Cerro Dominador sincronizada en pruebas.
22:42	Enor Chile	C. CSP Cerro Dominador sale del servicio en pruebas con 21 MW.
22:45	AES Andes	C. Cochrane CCH1 limitada a 246 MW. Causa informada: Problemas en sistema de abatimiento de emisiones de material particulado, fabric filter, según IL 2021002407.
23:00	Enor Chile	C. CSP Cerro Dominador sincronizada en pruebas.
23:15	Enor Chile	C. CSP Cerro Dominador sale del servicio en pruebas con 93 MW.
23:30	AES Andes	C. Ventanas 2 limitada a 180 MW. Causa informada: Control de parámetros del sistema de circulación, según IL 2021002406. Cancelada IL 2021002405.
23:53	CGE	S/E Hernán Fuentes 52H3 cerrado y S/E Galleguillos 52H1 abierto por control de transferencia línea de 110 kV Cardones - Copayapu (tramo llegada 52H4 S/E Cardones 80 MVA).

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
01:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -334.9 [MW].
18:55	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 18.7 [MW/m].
19:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 541 [MW].
23:50	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -19 [MW/m].

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Control de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
AES Andes	S/E Mantos Blancos sin datos SCADA.	18/11/2017	18:31		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos SCADA F/S.	06/12/2018	11:59		
Collahuasi	S/E Collahuasi patio 2 sin datos SCADA.	10/12/2019	16:50		
Enor Chile	C. Ujina datos SCADA.	10/12/2019	16:50		
Enlasa	C. El Peñón sin datos SCADA.	18/12/2019	00:41		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA F/S.	23/06/2020	21:30		
Enlasa	S/E Diego de Almagro 220 kV paño J2 y C. San Lorenzo 2 y 3 datos SCADA F/S.	07/08/2020	18:00		
Codelco Ventanas	S/E Tap Off Codelco Ventanas	24/11/2020	11:46		
Engie Transmisión	S/E Tap Off Quiani 52B1 sin cambio de estado.	20/12/2020	00:00		
TEN	S/E Cumbre dato de T° erróneo.	05/01/2021	11:00		
Enel Generación	C. Ralco sin datos cota y temperatura.	04/06/2021	14:00		
Prime Energía	C. Emelda sin cambio de estado en SCADA.	05/08/2021	07:30		
Colbún	S/E Zaldivar sin datos SCADA.	15/08/2021	07:30		
Engie Transmisión	S/E Chacaya 110 kV sin datos SCADA y telecontrol.	31/08/2021	00:00		
Potencia	C. Olivos y C. Espinos sin datos SCADA.	29/09/2021	22:00		
Enel Generación	S/E Quintero data SCADA.	05/10/2021	14:30		
Transelec	S/E Kimal 500 kV sin datos SCADA y telecontrol.	01/11/2021	18:15	08/11/2021	10:02

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	Hot line.	07/10/2018	11:50		
Mariposas	Hot line.	23/02/2019	05:00		
ENAP BíoBío	Hot line.	31/10/2020	07:30		
SWC	TG Salvador Hot line.	28/02/2021	12:00		
Cenizas	No contestan el teléfono fijo.	06/08/2021	17:09		

ANEXO N° 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 08 de
noviembre de 2021

Reporte Desconexión/Intervención Subestacion

Fecha generación reporte: 29-11-2021 13:30:30
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa
Total registros General: 293
Total registros Subestacion: 129

Id	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Asignación	Subestación	Elementos	Tipo Trabajo	Precedencia	Trabajo a Realizar	Descripción New Rings	Comentarios Adicionales	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva	Fecha Efectiva
202209702	Subestación	Ejecución Exitosa	ALFA EOLICA SAKO S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E SAKO	S/E SAKO T1 S/E NONGENIER 13.8 KV T01 S/E NONGENIER 13.8 KV T02 S/E NONGENIER 220V BP1 S/E NONGENIER 11 S/E NONGENIER 12 S/E NONGENIER 15 S/E NONGENIER 16 S/E NONGENIER 17 S/E NONGENIER 18 S/E NONGENIER 19 S/E NONGENIER 20 S/E NONGENIER 21 S/E NONGENIER 22 S/E NONGENIER 23 S/E NONGENIER 24 S/E NONGENIER 25 S/E NONGENIER 26 S/E NONGENIER 27 S/E NONGENIER 28 S/E NONGENIER 29 S/E NONGENIER 30 S/E NONGENIER 31 S/E NONGENIER 32 S/E NONGENIER 33 S/E NONGENIER 34 S/E NONGENIER 35 S/E NONGENIER 36 S/E NONGENIER 37 S/E NONGENIER 38 S/E NONGENIER 39 S/E NONGENIER 40 S/E NONGENIER 41 S/E NONGENIER 42 S/E NONGENIER 43 S/E NONGENIER 44 S/E NONGENIER 45 S/E NONGENIER 46 S/E NONGENIER 47 S/E NONGENIER 48 S/E NONGENIER 49 S/E NONGENIER 50 S/E NONGENIER 51 S/E NONGENIER 52 S/E NONGENIER 53 S/E NONGENIER 54 S/E NONGENIER 55 S/E NONGENIER 56 S/E NONGENIER 57 S/E NONGENIER 58 S/E NONGENIER 59 S/E NONGENIER 60 S/E NONGENIER 61 S/E NONGENIER 62 S/E NONGENIER 63 S/E NONGENIER 64 S/E NONGENIER 65 S/E NONGENIER 66 S/E NONGENIER 67 S/E NONGENIER 68 S/E NONGENIER 69 S/E NONGENIER 70 S/E NONGENIER 71 S/E NONGENIER 72 S/E NONGENIER 73 S/E NONGENIER 74 S/E NONGENIER 75 S/E NONGENIER 76 S/E NONGENIER 77 S/E NONGENIER 78 S/E NONGENIER 79 S/E NONGENIER 80 S/E NONGENIER 81 S/E NONGENIER 82 S/E NONGENIER 83 S/E NONGENIER 84 S/E NONGENIER 85 S/E NONGENIER 86 S/E NONGENIER 87 S/E NONGENIER 88 S/E NONGENIER 89 S/E NONGENIER 90 S/E NONGENIER 91 S/E NONGENIER 92 S/E NONGENIER 93 S/E NONGENIER 94 S/E NONGENIER 95 S/E NONGENIER 96 S/E NONGENIER 97 S/E NONGENIER 98 S/E NONGENIER 99 S/E NONGENIER 100	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación de equipos en S/E Matencillo ejecutado por Transelco. Condiciones requeridas en S/E Saco. No reconectar S211.	El riesgo del trabajo es bajo.	Lavado de aislación de equipos en S/E Matencillo ejecutado por Transelco. Condiciones requeridas en S/E Saco. No reconectar S211.	No tiene consumo afectado	ninguno	08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 08:46	08-11-21 14:40			
202209749	Subestación	Ejecución Exitosa	AES ANDES	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E NONGENIER	S/E NONGENIER 13.8 KV T01 S/E NONGENIER 13.8 KV T02 S/E NONGENIER 220V BP1 S/E NONGENIER 11 S/E NONGENIER 12 S/E NONGENIER 15 S/E NONGENIER 16 S/E NONGENIER 17 S/E NONGENIER 18 S/E NONGENIER 19 S/E NONGENIER 20 S/E NONGENIER 21 S/E NONGENIER 22 S/E NONGENIER 23 S/E NONGENIER 24 S/E NONGENIER 25 S/E NONGENIER 26 S/E NONGENIER 27 S/E NONGENIER 28 S/E NONGENIER 29 S/E NONGENIER 30 S/E NONGENIER 31 S/E NONGENIER 32 S/E NONGENIER 33 S/E NONGENIER 34 S/E NONGENIER 35 S/E NONGENIER 36 S/E NONGENIER 37 S/E NONGENIER 38 S/E NONGENIER 39 S/E NONGENIER 40 S/E NONGENIER 41 S/E NONGENIER 42 S/E NONGENIER 43 S/E NONGENIER 44 S/E NONGENIER 45 S/E NONGENIER 46 S/E NONGENIER 47 S/E NONGENIER 48 S/E NONGENIER 49 S/E NONGENIER 50 S/E NONGENIER 51 S/E NONGENIER 52 S/E NONGENIER 53 S/E NONGENIER 54 S/E NONGENIER 55 S/E NONGENIER 56 S/E NONGENIER 57 S/E NONGENIER 58 S/E NONGENIER 59 S/E NONGENIER 60 S/E NONGENIER 61 S/E NONGENIER 62 S/E NONGENIER 63 S/E NONGENIER 64 S/E NONGENIER 65 S/E NONGENIER 66 S/E NONGENIER 67 S/E NONGENIER 68 S/E NONGENIER 69 S/E NONGENIER 70 S/E NONGENIER 71 S/E NONGENIER 72 S/E NONGENIER 73 S/E NONGENIER 74 S/E NONGENIER 75 S/E NONGENIER 76 S/E NONGENIER 77 S/E NONGENIER 78 S/E NONGENIER 79 S/E NONGENIER 80 S/E NONGENIER 81 S/E NONGENIER 82 S/E NONGENIER 83 S/E NONGENIER 84 S/E NONGENIER 85 S/E NONGENIER 86 S/E NONGENIER 87 S/E NONGENIER 88 S/E NONGENIER 89 S/E NONGENIER 90 S/E NONGENIER 91 S/E NONGENIER 92 S/E NONGENIER 93 S/E NONGENIER 94 S/E NONGENIER 95 S/E NONGENIER 96 S/E NONGENIER 97 S/E NONGENIER 98 S/E NONGENIER 99 S/E NONGENIER 100	Lavado de Aislación	0	Lavados de aislación con sistema energizado de SE Norgener.	Se consideran las medidas pertinentes para realizar los trabajos en condición segura.	S/E Norgener: Se fallaron y Reemplazó 175 S212 y S213, S/E Cruces: Se fallaron y Reemplazó 175 S212 y S213, S/E La Cruz: Se fallaron y Reemplazó S211 - S212 - S217, S/E Barrios: Se fallaron y Reemplazó S211 - S212 - S217.	No tiene consumo afectado	ninguno	08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 08:39	08-11-21 12:36			
202209966	Subestación	Ejecución Exitosa	AES ANDES S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E LABERINTO	BA S/E LABERINTO 220V BP1 BA S/E LABERINTO 220V BP2 S/E CENTRAL ALFAFAZ I1 S/E CENTRAL ALFAFAZ I2 S/E CENTRAL ALFAFAZ I3 S/E CENTRAL ALFAFAZ I4 S/E CENTRAL ALFAFAZ I5 S/E CENTRAL ALFAFAZ I6 S/E CENTRAL ALFAFAZ I7 S/E CENTRAL ALFAFAZ I8 S/E CENTRAL ALFAFAZ I9 S/E CENTRAL ALFAFAZ I10 S/E CENTRAL ALFAFAZ I11 S/E CENTRAL ALFAFAZ I12 S/E CENTRAL ALFAFAZ I13 S/E CENTRAL ALFAFAZ I14 S/E CENTRAL ALFAFAZ I15 S/E CENTRAL ALFAFAZ I16 S/E CENTRAL ALFAFAZ I17 S/E CENTRAL ALFAFAZ I18 S/E CENTRAL ALFAFAZ I19 S/E CENTRAL ALFAFAZ I20 S/E CENTRAL ALFAFAZ I21 S/E CENTRAL ALFAFAZ I22 S/E CENTRAL ALFAFAZ I23 S/E CENTRAL ALFAFAZ I24 S/E CENTRAL ALFAFAZ I25 S/E CENTRAL ALFAFAZ I26 S/E CENTRAL ALFAFAZ I27 S/E CENTRAL ALFAFAZ I28 S/E CENTRAL ALFAFAZ I29 S/E CENTRAL ALFAFAZ I30 S/E CENTRAL ALFAFAZ I31 S/E CENTRAL ALFAFAZ I32 S/E CENTRAL ALFAFAZ I33 S/E CENTRAL ALFAFAZ I34 S/E CENTRAL ALFAFAZ I35 S/E CENTRAL ALFAFAZ I36 S/E CENTRAL ALFAFAZ I37 S/E CENTRAL ALFAFAZ I38 S/E CENTRAL ALFAFAZ I39 S/E CENTRAL ALFAFAZ I40 S/E CENTRAL ALFAFAZ I41 S/E CENTRAL ALFAFAZ I42 S/E CENTRAL ALFAFAZ I43 S/E CENTRAL ALFAFAZ I44 S/E CENTRAL ALFAFAZ I45 S/E CENTRAL ALFAFAZ I46 S/E CENTRAL ALFAFAZ I47 S/E CENTRAL ALFAFAZ I48 S/E CENTRAL ALFAFAZ I49 S/E CENTRAL ALFAFAZ I50 S/E CENTRAL ALFAFAZ I51 S/E CENTRAL ALFAFAZ I52 S/E CENTRAL ALFAFAZ I53 S/E CENTRAL ALFAFAZ I54 S/E CENTRAL ALFAFAZ I55 S/E CENTRAL ALFAFAZ I56 S/E CENTRAL ALFAFAZ I57 S/E CENTRAL ALFAFAZ I58 S/E CENTRAL ALFAFAZ I59 S/E CENTRAL ALFAFAZ I60 S/E CENTRAL ALFAFAZ I61 S/E CENTRAL ALFAFAZ I62 S/E CENTRAL ALFAFAZ I63 S/E CENTRAL ALFAFAZ I64 S/E CENTRAL ALFAFAZ I65 S/E CENTRAL ALFAFAZ I66 S/E CENTRAL ALFAFAZ I67 S/E CENTRAL ALFAFAZ I68 S/E CENTRAL ALFAFAZ I69 S/E CENTRAL ALFAFAZ I70 S/E CENTRAL ALFAFAZ I71 S/E CENTRAL ALFAFAZ I72 S/E CENTRAL ALFAFAZ I73 S/E CENTRAL ALFAFAZ I74 S/E CENTRAL ALFAFAZ I75 S/E CENTRAL ALFAFAZ I76 S/E CENTRAL ALFAFAZ I77 S/E CENTRAL ALFAFAZ I78 S/E CENTRAL ALFAFAZ I79 S/E CENTRAL ALFAFAZ I80 S/E CENTRAL ALFAFAZ I81 S/E CENTRAL ALFAFAZ I82 S/E CENTRAL ALFAFAZ I83 S/E CENTRAL ALFAFAZ I84 S/E CENTRAL ALFAFAZ I85 S/E CENTRAL ALFAFAZ I86 S/E CENTRAL ALFAFAZ I87 S/E CENTRAL ALFA														

	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Subestación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021096300	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ALTO JAHEL		Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Alto Jahuel: Auditoria interna SCADA en Paflo KSAC - Señales digitales y analógicas.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria interna SCADA en Paflo KSAC - Señales digitales y analógicas. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paflo Seccionador KSAC o SCADA Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Nota: Pérdida de medidas local y remota mientras dure la intervención. Pérdida de datos SCADA inferior a 5 minutos. SW I-R de la instalación a disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 09:00	08-11-21 17:00	08-11-21 09:00	08-11-21 15:20	
2021096299	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ALTO JAHEL	S/E ALTO JAHEL KSAC	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Alto Jahuel: Auditoria interna SCADA en Paflo KSAC - Señales digitales y analógicas.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuel: Auditoria interna SCADA en Paflo KSAC - Señales digitales y analógicas. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Paflo Seccionador KSAC o SCADA Alto Jahuel. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará las zonas de trabajo. Nota: Pérdida de medidas local y remota mientras dure la intervención. Pérdida de datos SCADA inferior a 5 minutos. SW I-R de la instalación a disposición del Jefe de Faena.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 09:00	08-11-21 17:00	08-11-21 09:00	08-11-21 15:20	
2021096294	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	CERRO NAVIA TRESFES 230/230/SWV 350 MVA ONAF2 3U	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC del paflo IT6.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC del paflo IT6. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Transformador N°6, Descargador 1 de 220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	24-11-21 17:00	08-11-21 11:57	24-11-21 16:54	
2021096293	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC)	CERRO NAVIA TRESF7 230/230/SWV 350 MVA ONAF2 3U	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC del paflo IT7.	Bajo	Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos programados para montaje, canalización, tendidos de cables y medidas de aislación por reemplazo de TTCC del paflo IT7. Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Transformador N°6, Descargador 1 de 220kV. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	24-11-21 17:00	08-11-21 11:52	24-11-21 16:54	
2021096249	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CARDONES		Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Cardones: Barra 110kV Sección N°2: PLAN DE AUDITORIA SCADA 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paflos que tengan riesgo según estudio ICP realizado anteriormente por Soporte Técnico (DACT).	Bajo	Actividades: Auditoria de SCADA, S/E Cardones: Barra 110kV Sección N°2: PLAN DE AUDITORIA SCADA NT IN STU 2021. - - 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paflos que tengan riesgo según estudio ICP realizado anteriormente por Soporte Técnico (DACT), simulando en terreno las siguientes señales según aplique para la instalación: Medidas Voltaje y Frecuencia. - - 2) Nota: Se producirán cambios medidas analógicas de la barra 110kV sección 2, por simulaciones a realizar en terreno debido a la auditoria. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2: Cardones o SCADA Local SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Sala de Control y protecciones: Armario barra 110kV Sección 2. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Cardones, Sala de telecomunicaciones: Armario RI y Armario RTU Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 15:00	08-11-21 18:00	08-11-21 15:23	08-11-21 18:57	
2021096248	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CARDONES	BA S/E CARDONES 110kV SECCION 2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Cardones: Barra 110kV Sección N°2: PLAN DE AUDITORIA SCADA 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paflos que tengan riesgo según estudio ICP realizado anteriormente por Soporte Técnico (DACT).	Bajo	Actividades: Auditoria de SCADA, S/E Cardones: Barra 110kV Sección N°2: PLAN DE AUDITORIA SCADA NT IN STU 2021. - - 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paflos que tengan riesgo según estudio ICP realizado anteriormente por Soporte Técnico (DACT), simulando en terreno las siguientes señales según aplique para la instalación: Medidas Voltaje y Frecuencia. - - 2) Nota: Se producirán cambios medidas analógicas de la barra 110kV sección 2, por simulaciones a realizar en terreno debido a la auditoria. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 2: Cardones o SCADA Local SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Sala de Control y protecciones: Armario barra 110kV Sección 2. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Cardones, Sala de telecomunicaciones: Armario RI y Armario RTU Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 15:00	08-11-21 18:00	08-11-21 15:23	08-11-21 18:57	
2021096222	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CARDONES		Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Cardones: Barra 110kV Sección N°1: PLAN DE AUDITORIA SCADA NT 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paflos que tengan riesgo según estudio ICP realizado anteriormente por Soporte Técnico (DACT).	Bajo	Actividades: Auditoria de SCADA, S/E Cardones: Barra 110kV Sección N°1: PLAN DE AUDITORIA SCADA NT IN STU 2021. - - 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paflos que tengan riesgo según estudio ICP realizado anteriormente por Soporte Técnico (DACT), simulando en terreno las siguientes señales según aplique para la instalación: Medidas Voltaje y Frecuencia. - - 2) Nota: Se producirán cambios medidas analógicas de la barra 110kV sección 1, por simulaciones a realizar en terreno debido a la auditoria. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1: Cardones o SCADA Local SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Sala de Control y protecciones: Armario barra 110kV Sección 1. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Cardones, Sala de telecomunicaciones: Armario RI y Armario RTU Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 12:00	08-11-21 15:00	08-11-21 14:51	08-11-21 18:57	
2021096221	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CARDONES	BA S/E CARDONES 110kV SECCION 1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Cardones: Barra 110kV Sección N°1: PLAN DE AUDITORIA SCADA NT 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paflos que tengan riesgo según estudio ICP realizado anteriormente por Soporte Técnico (DACT).	Bajo	Actividades: Auditoria de SCADA, S/E Cardones: Barra 110kV Sección N°1: PLAN DE AUDITORIA SCADA NT IN STU 2021. - - 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paflos que tengan riesgo según estudio ICP realizado anteriormente por Soporte Técnico (DACT), simulando en terreno las siguientes señales según aplique para la instalación: Medidas Voltaje y Frecuencia. - - 2) Nota: Se producirán cambios medidas analógicas de la barra 110kV sección 1, por simulaciones a realizar en terreno debido a la auditoria. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Barra 110 kV, Sección 1: Cardones o SCADA Local SE Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Sala de Control y protecciones: Armario barra 110kV Sección 1. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Cardones, Sala de telecomunicaciones: Armario RI y Armario RTU Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 12:00	08-11-21 15:00	08-11-21 14:51	08-11-21 18:57	
2021096218	Subestación	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CARDONES		Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Cardones: Barra 220kV Sección N°1 y 2: PLAN DE AUDITORIA SCADA. - - 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paflos que tengan riesgo según estudio ICP realizado anteriormente por Soporte Técnico (DACT).	Bajo	Actividades: Auditoria de SCADA, S/E Cardones: Barra 220kV Sección N°1 y 2: PLAN DE AUDITORIA SCADA NT IN STU 2021. - - 1) Realizar pruebas de Calidad de Medida, Precisión de Estampa y Edad del Dato de los paflos que tengan riesgo según estudio ICP realizado anteriormente por Soporte Técnico (DACT), simulando en terreno las siguientes señales según aplique para la instalación: Medidas Voltaje y Frecuencia. - - 2) Nota: Se producirán cambios medidas analógicas de la barra 220kV sección 2, por simulaciones a realizar en terreno debido a la auditoria. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Cardones o Barra 220 kV, Sección 1: Cardones o Barra 220 kV, Sección 2: Cardones Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Sala de Control y protecciones: Armario barra Sección 1 y 2 220kV. Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir. Subestación Cardones, Sala de telecomunicaciones: Armario RI y Armario RTU Señalizada zona de trabajo y/o elementos a intervenir.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 12:00	08-11-21 10:08	08-11-21 18:58	

Reporte Desconexión/Intervención Subestación

Fecha generación reporte: 29-11-2023 13:30:30
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Extensa, Ejecución Parcial, Ejecución Extensa
Total registros General: 201
Total registros Subestación: 129

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Subestación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Ejecucion	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202085638	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E ALTO JAHEL	RE S/E ALTO JAHEL I23 242KV SINVAR	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Alto Jahuil: Posición acate aislante de Reactor N° 3 de 220 KV.	Trabajo con riesgo bajo (equipo fuera de servicio).	Actividades: S/E Alto Jahuil: Posición acate aislante de Reactor N° 3 de 220 KV. Restricciones: Equipo indispónible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuil: Reactor N° 3 de 220 KV. Temperalidad de los Riesgos: Al al término de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuil: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en conexiones primarias y neutro del Reactor N° 3 previa verificación de ausencia de tensión.	No tiene consumo afectado	ninguno			02-11-21 08:00	13-11-21 18:00	02-11-21 10:24	12-11-21 15:45	
202085674	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	otros_grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Diego de Almagro: Modificación de TAP Transformador de SIAA del CER TSA4 S/E DDA. Obra Capas Reemplazo de Estabilizador de Voltaje.	Bajo	Actividades: MPB normal, exhaustivo o muc Transformador desenergizado, S/E Diego de Almagro: Modificación de TAP Transformador de SIAA del CER TSA4 S/E DDA. Obra Capas Reemplazo de Estabilizador de Voltaje (Obra de Sistema de Control). Actividad coordinada con Control PMT03 S/E Diego de Almagro. Modificación de TAP Transformador de SIAA del CER TSA4 S/E DDA. Obra Capas Reemplazo de Estabilizador de Voltaje (Obra de Sistema de Control). Actividad coordinada con Control PMT03-2023 AT-73308 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: SVC Plus DL 13 KV-D. Almagro Temperalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Delimitación de la zona de trabajo .	No tiene consumo afectado	ninguno			06-10-21 08:00	14-10-21 18:00	06-10-21 15:10	26-11-21 22:50	
202073209	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E ALTO JAHEL	BC S/E ALTO JAHEL BC46 66KV 33 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Alto Jahuil: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 KV N°4L 42, 43 y 44, así como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuil: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 KV N°4L 42, 43 y 44, así como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario, montaje de switch de comunicación en armario para comunicación de nuevas protecciones y armario URT ACS. Tendido de jumper de fibra óptica. Sincronización de protecciones y pruebas de control y protección. Restricciones: Instalación indispónible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuil: SCADA Local de S/E Alto Jahuil o Barra Compensación N°1 de 66 KV de S/E Alto Jahuil. Temperalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuil: Saftalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44	No tiene consumo afectado	ninguno			30-08-21 08:00	16-09-21 17:00	30-08-21 09:17	15-11-21 18:23	
202073208	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E ALTO JAHEL	BC S/E ALTO JAHEL BC46 66KV 33 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Alto Jahuil: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 KV N°4L 42, 43 y 44, así como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuil: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 KV N°4L 42, 43 y 44, así como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario, montaje de switch de comunicación en armario para comunicación de nuevas protecciones y armario URT ACS. Tendido de jumper de fibra óptica. Sincronización de protecciones y pruebas de control y protección. Restricciones: Instalación indispónible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuil: SCADA Local de S/E Alto Jahuil o Barra Compensación N°1 de 66 KV de S/E Alto Jahuil. Temperalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuil: Saftalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44	No tiene consumo afectado	ninguno			30-08-21 08:00	16-09-21 17:00	30-08-21 09:16	15-11-21 18:23	
202073207	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E ALTO JAHEL	BC S/E ALTO JAHEL BC42 66KV 33 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Alto Jahuil: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 KV N°4L 42, 43 y 44, así como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuil: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 KV N°4L 42, 43 y 44, así como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario, montaje de switch de comunicación en armario para comunicación de nuevas protecciones y armario URT ACS. Tendido de jumper de fibra óptica. Sincronización de protecciones y pruebas de control y protección. Restricciones: Instalación indispónible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuil: SCADA Local de S/E Alto Jahuil o Barra Compensación N°1 de 66 KV de S/E Alto Jahuil. Temperalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuil: Saftalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44	No tiene consumo afectado	ninguno			30-08-21 08:00	16-09-21 17:00	30-08-21 09:16	15-11-21 18:23	
202073206	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E ALTO JAHEL	BC S/E ALTO JAHEL BC41 66KV 33 MVAR	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Alto Jahuil: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 KV N°4L 42, 43 y 44, así como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario.	Bajo	Actividades: S/E Alto Jahuil: Trabajos programados para reemplazo de protecciones de sobrecorriente en bancos de CCEE de 66 KV N°4L 42, 43 y 44, así como desmontaje de protecciones en armario, montaje de protecciones en armario, montaje de switch de comunicación en armario para comunicación de nuevas protecciones y armario URT ACS. Tendido de jumper de fibra óptica. Sincronización de protecciones y pruebas de control y protección. Restricciones: Instalación indispónible. Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuil: SCADA Local de S/E Alto Jahuil o Barra Compensación N°1 de 66 KV de S/E Alto Jahuil. Temperalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuil: Saftalización y delimitación de la zona de trabajo, a disposición del Jefe de faena los interruptores 52BC41, 52BC42, 52BC43 y 52BC44	No tiene consumo afectado	ninguno			30-08-21 08:00	16-09-21 17:00	30-08-21 09:16	15-11-21 18:23	
202086256	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En Revision]	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E EL PINAR	EL PINAR 66/13.2KV 18MVA	Otro Tipo de Trabajo		Durante el proceso de energización se verificarán señales de control y protecciones.	Energización de nueva subestación TCBB 66/13,2kv con un transformador de 18MVA S/CBRC la cual, a través de línea 66KV se interconecta con la S/E TCBB.	Por el tipo de trabajo no requiere mayores condiciones.	No tiene consumo afectado		protocolos_de_guerra		06-11-21 08:00	13-11-21 18:00	06-11-21 12:52	15-11-21 09:30	
202086254	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO [En Revision]	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E TCBB [EN REVISION]	TCBB 66/13.8KV 18MVA [EN REVISION]	Otro Tipo de Trabajo		Primera energización de nueva SE 66/13,2KV TCBB	Energización de nueva subestación TCBB 66/13,2kv con un transformador de 18MVA S/CBRC la cual, a través de línea subterránea de 13,2KV se interconecta con paflo SAC7 de SE Chiquén propiedad de STS. Dicha energización será realizada en coordinación con SAESA de acuerdo a su SD N°202400383.	Durante el proceso de energización se verificarán señales de control y protecciones.	No tiene consumo afectado		protocolos_de_guerra		06-11-21 08:00	13-11-21 18:00	06-11-21 12:52	15-11-21 09:30	
202085291	Subestacion	Ejecución Extensa	TRANSMISORA VALLE ALLPEN S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E TAP OFF RIO TOLTEN	S/E RIO TOLTEN 11	Otro Tipo de Trabajo		A través de SDO0 B51 empresa Transelac solicita no reconectar en caso de apertura al interruptor 11 de la SE Tap Off Rio Toltén por trabajos de instalación de peinetas y gomas chinos 2.0 en restructura de línea 220 KV Rio Toltén - Ciudad del Este 5	Solicitud por requerimiento de Transelac quien debe especificar los riesgos asociados.	SE Tap Off Rio Toltén: interruptor 11 posee deshabilitada reconexión automatica.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 06:51	08-11-21 18:54	
202092212	Subestacion	Ejecución Extensa	TSGF spa	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E ANA MARIA	S/E ANA MARIA I1 S/E ANA MARIA I2 S/E ANA MARIA I4 S/E ANA MARIA I5	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1, 2 y de transferencia, marcos de líneas en S/E Lagunas. Trabajos realizados por Transelac. Condiciones requeridas: No reconectar 5215-5220-5234-5235 en S/E Ana Maria.	El riesgo del trabajo es bajo.	Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal sección N° 1, 2 y de transferencia, marcos de líneas en S/E Lagunas. Trabajos realizados por Transelac. Condiciones requeridas: No reconectar 5215-5220-5234-5235 en S/E Ana Maria.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 06:46	08-11-21 14:50	

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 29-11-2021 13:30:30
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Extensa, Ejecución Puntal, Ejecución Extensa
Total registros General: 291
Total registros Línea: 115

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramite(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Ejecución	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021097243	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	LAS PALMAS - ESTRUCTURA 236A (220KV C2)	Otro Tipo de Trabajo	0	Reemplazo de cruces (Ferretería y Aislación) y pernos escalafes, próximos a líneas energizadas	Bajo	Actividades: Reemplazo de cruces (Ferretería y Aislación) y pernos escalafes, próximos a líneas energizadas (doble circuito). Reemplazo de cruces en circuito N°2, desde estructura 198 a 203 - 205 a 208 - 220 a 223 y 225 a 243, Reemplazo de escalafes circuito N°2, desde estructura 197 a 243, Inspección completa de estructura desde E-197 a E-223 (La inspección no considera las cruces y escalafes del circuito N°2), Inspección completa de estructura desde E234 a E246. (La inspección no considera las cruces y escalafes de los circuitos N°1 y 2), No existen cruces de líneas con tensores en los tramos a intervenir. Nota: Existe inspección permanente para estos trabajos Restricciones: Subestación Las Palmas, S237 con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación Las Palmas, S248 con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación P. Sierra, S232 (Se requiere S200) con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación P. Sierra, S235 (Se requiere S200) con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación P. Sierra, S236 (Se requiere S200) con bloqueo a la recomenon inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Las Palmas - Punta Sierra, C1 o L 220KV Las Palmas - Punta Sierra, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 18:59		
2021097242	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	LAS PALMAS - ESTRUCTURA 236A (220KV C1)	Otro Tipo de Trabajo	0	Reemplazo de cruces (Ferretería y Aislación) y pernos escalafes, próximos a líneas energizadas	Bajo	Actividades: Reemplazo de cruces (Ferretería y Aislación) y pernos escalafes, próximos a líneas energizadas (doble circuito). Reemplazo de cruces en circuito N°2, desde estructura 198 a 203 - 205 a 208 - 220 a 223 y 225 a 243, Reemplazo de escalafes circuito N°2, desde estructura 197 a 243, Inspección completa de estructura desde E-197 a E-223 (La inspección no considera las cruces y escalafes del circuito N°2), Inspección completa de estructura desde E234 a E246. (La inspección no considera las cruces y escalafes de los circuitos N°1 y 2), No existen cruces de líneas con tensores en los tramos a intervenir. Nota: Existe inspección permanente para estos trabajos Restricciones: Subestación Las Palmas, S237 con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación Las Palmas, S248 con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación P. Sierra, S232 (Se requiere S200) con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación P. Sierra, S235 (Se requiere S200) con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación P. Sierra, S236 (Se requiere S200) con bloqueo a la recomenon inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Las Palmas - Punta Sierra, C1 o L 220KV Las Palmas - Punta Sierra, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 18:59		
2021097347	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV C2 ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	* No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación. Restricciones: Con bloqueo a la recomenon. Instalaciones en Riesgo: Línea 154KV Concepción-San Vicente, C1 o Línea 154KV Concepción-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 17:39		
2021097346	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV	CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV C1 ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C1 ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	* No reconectar los interruptores asociados a las instalaciones en riesgo.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación. Restricciones: Con bloqueo a la recomenon. Instalaciones en Riesgo: Línea 154KV Concepción-San Vicente, C1 o Línea 154KV Concepción-San Vicente, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 17:39		
2021096960	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	TARAPACA - LAGUNAS 220KV	TARAPACA - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Excavación y Montaje de ductos entre estructura 76 y 77.	Bajo	Actividades: Excavación y Montaje de ductos entre estructuras 76 y 77. Restricciones: Subestación Tarapacá, S216, S217 con bloqueo a la recomenon inmovilizado. Subestación Lagunas, S215, S216 con bloqueo a la recomenon inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220KV Tarapacá-Lagunas, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 19:49		
2021096959	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	TARAPACA - LAGUNAS 220KV	TARAPACA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Excavación y Montaje de ductos entre estructuras 76 y 77.	Bajo	Actividades: Excavación y Montaje de ductos entre estructuras 76 y 77. Restricciones: Subestación Tarapacá, S216, S217 con bloqueo a la recomenon inmovilizado. Subestación Lagunas, S215, S216 con bloqueo a la recomenon inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220KV Tarapacá-Lagunas, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 19:49		
2021096281	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	SECONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV	VARIANTE ENEA C267 - VARIANTE ENEA C273H 220KV C2 VARIANTE ENEA C273H - CERRO NAVIA 220KV C2 LO AGUIRRE - VARIANTE ENEA C267 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos programados para bajar mufas de cable OPGW e instalación y retiro de By-pass en estructuras asociadas a la línea.	Alto	Actividades: Trabajos programados para bajar mufas de cable OPGW e instalación y retiro de By-pass en estructuras asociadas a la línea. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 14:33		
2021096280	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	SECONADORA LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV	VARIANTE ENEA C267 - VARIANTE ENEA C273H 220KV C1 VARIANTE ENEA C273H - CERRO NAVIA 220KV C1 LO AGUIRRE - VARIANTE ENEA C267 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos programados para bajar mufas de cable OPGW e instalación y retiro de By-pass en estructuras asociadas a la línea.	Alto	Actividades: Trabajos programados para bajar mufas de cable OPGW e instalación y retiro de By-pass en estructuras asociadas a la línea. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Lo Aguirre - Cerro Navia 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 14:33		
2021096277	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	POLPAICO - QUILLOTA 220KV	POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos programados para corte y poda de árboles bajo conductor, con instalación energizada.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para corte y poda de árboles bajo conductor, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Polpaico - Quillota circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Polpaico - Quillota circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 18:55		
2021096276	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	POLPAICO - QUILLOTA 220KV	POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos programados para corte y poda de árboles bajo conductor, con instalación energizada.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para corte y poda de árboles bajo conductor, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Polpaico - Quillota circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Polpaico - Quillota circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 18:55		
2021096236	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	NOGALES - LOS VILLOS 220KV	NOGALES - LOS VILLOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 244 a 310	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 244 a 310 Restricciones: Subestación Nogales, S24 con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación Nogales, S25 con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación Nogales, S27 con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación Los Villos, S221 con bloqueo a la recomenon inmovilizado Subestación Los Villos, S232 con bloqueo a la recomenon inmovilizado Terceros, Tap Off Doble Carrete S231 (Se requiere S200) con bloqueo a la recomenon inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Nogales-Los Villos, C1 o L 220KV Nogales-Los Villos, C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno		08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 17:39		

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 29-11-2021 13:30:30
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Extensa, Ejecución Entera, Ejecución Parcial, Ejecución Entera
Total registros General: 291
Total registros Línea: 115

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramite(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Ejecución	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202096235	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	NOGALES - LOS VILOS 220KV	TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 244 a 250	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 244 a 250 Restricciones: Subestación Nogales, S24 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación Nogales, S25 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación Nogales, S27 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación Nogales, S28 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación Los Vilos, S202 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Terceros, Tap Off Doña Carmen S201 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Nogales-Los Vilos, C1 o L 220KV Nogales-Los Vilos, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 17:39	
202096236	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	LAS PALMAS - ESTRUCTURA 236A (220KV C2)	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 197b a 245A	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 197b a 245A Restricciones: Subestación Las Palmas, S2 7f con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación Las Palmas, S2 8f con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Sierra, S2 12 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Sierra, S2 13 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Sierra, S2 15 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Sierra, S2 16 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Las Palmas - Punta Sierra, C1 o L 220KV Las Palmas - Punta Sierra, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 19:00	
202096235	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PUNTA SIERRA - LAS PALMAS 220KV	LAS PALMAS - ESTRUCTURA 236A (220KV C2)	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 197b a 245A	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 197b a 245A Restricciones: Subestación Las Palmas, S2 7f con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación Las Palmas, S2 8f con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Sierra, S2 12 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Sierra, S2 13 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Sierra, S2 15 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Sierra, S2 16 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Las Palmas - Punta Sierra, C1 o L 220KV Las Palmas - Punta Sierra, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 19:00	
202096234	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	AGUIRREBAIL - MATENCILLO 220KV	EST 143A - MATENCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Matencillo: MPR programado PS1 Paflo 12, --1). Verificación de la Protección Sistema 1 asociado a Paflo 12.	Bajo	Actividades: Verificación de Protecciones, S/E Matencillo: MPR programado PS1 Paflo 12, --1). Verificación de la Protección Sistema 1 asociado a Paflo 12. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 KV, Sección 2-Matencillo o L 220KV Matencillo-Algarrobal, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 10:00	08-11-21 18:00	08-11-21 10:50	08-11-21 18:59	
202096152	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	HUASCO - MATENCILLO 110KV L1	ESTRUCTURA 9 - MATENCILLO 110KV L1 C1 (EN REVISION) HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1 (EN REVISION)	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 011 a 101	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS N° 011 a 101 Restricciones: Subestación Huasco, S3 H1 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación Matencillo, S2 H3 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110KV Huasco-Matencillo, C1 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 13:20	
202096143	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZÚCAR - DON GOYO 220KV	PAN DE AZÚCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTR. 423 a 427.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTR. 423 a 427 Restricciones: Terceros, S/E Don Goyo S24 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo S22 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Azúcar, S23 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Azúcar, S2 18 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220KV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Paflo Acoplador R01-P. Azúcar Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 13:20	
202096142	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZÚCAR - DON GOYO 220KV	PAN DE AZÚCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTR. 423 a 427.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, ESTR. 423 a 427 Restricciones: Terceros, S/E Don Goyo S24 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Terceros, S/E Don Goyo S22 (Se requiere S000) con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Azúcar, S23 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Subestación P. Azúcar, S2 18 con bloqueo a la recomenón inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2 o L 220KV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 o Paflo Acoplador R01-P. Azúcar Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 13:20	
202095731	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	RAPEL - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de empresa Enel, para realizar la bajada de mufas en estructura 233.	Alto	Actividades: A solicitud de empresa Enel, para realizar la bajada de mufas en estructura 233. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 KV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 14:33	
202095730	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	RAPEL - SECCIONADORA LO AGUIRRE 220KV	RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de empresa Enel, para realizar la bajada de mufas en estructura 233.	Alto	Actividades: A solicitud de empresa Enel, para realizar la bajada de mufas en estructura 233. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 KV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Rapel - Lo Aguirre circuito 1 o 2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 14:33	
202095720	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	POLINCO - NUEVA LAMPA 220KV	POLINCO - TAP LAMPA 220KV C2 TAP LAMPA - EST 40 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos programados para raso, corte y poda de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Coordinado con ENEL.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para raso, corte y poda de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Nueva Lampa - Polpaico 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Nueva Lampa - Polpaico N°1 o N°2. Temperalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 18:55	

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 29-11-2023 13:30:30
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Extensa, Ejecución Parcial, Ejecución Extensa
Total registros General: 201
Total registros Línea: 115

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
202095729	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	POLPAICO - NUEVA LAMPA 220KV	POLPAICO - TAP LAMPA 220KV C1 TAP LAMPA - EST 40 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos programados para riego, corte y poda de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Coordinado con ENEL.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para riego, corte y poda de árboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Nueva Lampa - Polpaico 1 y 2. Instalaciones en Riego: Línea de 220 KV Nueva Lampa - Polpaico N°1 o N°2. Temperalidad de los Riegos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 18:55
202095635	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	NOGALES - POLPAICO 220KV	NOGALES - POLPAICO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajo programado para instalación de pinnetas y placas policarbonato en estructura de líneas de transmisión.	Bajo	Actividades: Trabajo programado para instalación de pinnetas y placas policarbonato en estructura de líneas de transmisión. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 KV Nogaes - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riego: Línea de 220 KV Nogaes - Polpaico circuito 1 o 2. Temperalidad de los Riegos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 07:30	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 17:05
202095634	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	NOGALES - POLPAICO 220KV	NOGALES - POLPAICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajo programado para instalación de pinnetas y placas policarbonato en estructura de líneas de transmisión.	Bajo	Actividades: Trabajo programado para instalación de pinnetas y placas policarbonato en estructura de líneas de transmisión. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 KV Nogaes - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riego: Línea de 220 KV Nogaes - Polpaico circuito 1 o 2. Temperalidad de los Riegos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 07:30	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 17:05
202095539	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	CHUCERO - CONCHI 220KV	CHUCERO - EST. 178 220KV C1 EST. 178 - EST. 274 A 220KV C1 EST. 274 A - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de ENGIE, Lavado de aislación Torres N°160 a 230.	Bajo	Instalaciones en Riego: 1.220KV Cruzero-Conchi, C1. Temperalidad de los Riegos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Actividades: A solicitud de ENGIE, Lavado de aislación Torres N°160 a 230. Restricciones: Subestación Cruzero, 528 No reconectar. Torreos, 35 Condor, 5218 No reconectar. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 08:18	08-11-21 14:33
202095532	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV	CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos programados para lavado de aislación de la línea, con instalación energizada. Coordinado con Enel.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para lavado de aislación de la línea, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Chena - Cerro Navia 2 y línea de 220 KV Chena - Neptuno 1 y línea de 220 KV Neptuno - Cerro Navia 1. Instalaciones en Riego: Línea de 220KV Chena - Cerro Navia 2 o Línea de 220KV Chena - Neptuno 1 Línea de 220KV Neptuno - Cerro Navia 1. Temperalidad de los Riegos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 07:30	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 14:33
202095531	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	NEPTUNO - CHENA 220KV	NEPTUNO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos programados para lavado de aislación de la línea, con instalación energizada. Coordinado con Enel.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para lavado de aislación de la línea, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Chena - Cerro Navia 2 y línea de 220 KV Chena - Neptuno 1 y línea de 220 KV Neptuno - Cerro Navia 1. Instalaciones en Riego: Línea de 220KV Chena - Cerro Navia 2 o Línea de 220KV Chena - Neptuno 1 Línea de 220KV Neptuno - Cerro Navia 1. Temperalidad de los Riegos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 07:30	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 14:33
202095530	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO NAVIA - CHENA 220KV	CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos programados para lavado de aislación de la línea, con instalación energizada. Coordinado con Enel.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para lavado de aislación de la línea, con instalación energizada. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Chena - Cerro Navia 2 y línea de 220KV Chena - Neptuno 1 y línea de 220KV Neptuno - Cerro Navia 1. Instalaciones en Riego: Línea de 220KV Chena - Cerro Navia 2 o Línea de 220KV Chena - Neptuno 1 Línea de 220KV Neptuno - Cerro Navia 1. Temperalidad de los Riegos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 07:30	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 14:33
202095376	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	TARAPACA - CONDORES 220KV	TARAPACA - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de Proyecto Tech QBI: Seccionamiento Tarapaca-Puerto Patache, Tendido de OPGW Tramo M. S/E Tarapaca hasta la estructura 3C, con cruce de LMT y LAT Tarapaca - Condores.	Bajo	Actividades: A solicitud de Proyecto Tech QBI: Seccionamiento Tarapaca-Puerto Patache, Tendido de OPGW Tramo M. S/E Tarapaca hasta la estructura 3C, con cruce de LMT y LAT Tarapaca - Condores. Restricciones: Tarapaca, 5213 No reconectar. Condores, 5211 No reconectar. Línea 1.8 KV 150 KC: 001 Diferenciación Culturalm, Patate No reconectar (SdH) No reconectar. Instalaciones en Riego: 1.220KV Tarapaca-Condores, C1. Temperalidad de los Riegos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 17:38
202095197	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - RALCO 220KV	CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a la instalación con riego.	Bajo	Actividades: Riego en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riego: 1.220KV Ralco-Charrua, C1 o 1.220KV Ralco-Palmucho-Charrua, C2. Temperalidad de los Riegos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 17:05
202095196	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - RALCO 220KV	CHARRUA - RALCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a la instalación con riego.	Bajo	Actividades: Riego en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riego: 1.220KV Ralco-Charrua, C1 o 1.220KV Ralco-Palmucho-Charrua, C2. Temperalidad de los Riegos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 17:05
202095191	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a la instalación con riego.	Bajo	Actividades: Riego en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riego: 1.500KV Entre Rios-Ancoa, C2. Temperalidad de los Riegos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 18:55
202095182	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la instalación con riego.	Bajo	Actividades: Riego en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riego: 1.220KV Charrua-Hualpén, C1 o 1.54KV Charrua-Concepción, C1. Temperalidad de los Riegos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 08:30	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 18:55
202095181	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - HUAPLEN 220KV	CHARRUA - HUAPLEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la instalación con riego.	Bajo	Actividades: Riego en franja de servidumbre. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riego: 1.220KV Charrua-Hualpén, C1 o 1.54KV Charrua-Concepción, C1. Temperalidad de los Riegos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 08:30	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 18:55
202094777	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C2 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Desmantelamiento de línea, incluye conductor, postes y ferreteria, Desmovilización y retiro de línea auxiliar entre EDA y E19	Bajo	Actividades: desmantelamiento de línea, incluye conductor, postes y ferreteria, Desmovilización y retiro de línea auxiliar entre EDA y E19. Restricciones: Subestación Los Molles, 5281 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Molles, 5282 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Ovalle, 5281 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Ovalle, 5282 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 5271 (Se requiere 5200) con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 5272 (Se requiere 5200) con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riego: 1.066KV Los Molles-Ovalle, C1 o 1.066KV Los Molles-Ovalle, C2. Temperalidad de los Riegos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 18:57
202094776	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Desmantelamiento de línea, incluye conductor, postes y ferreteria, Desmovilización y retiro de línea auxiliar entre EDA y E19	Bajo	Actividades: desmantelamiento de línea, incluye conductor, postes y ferreteria, Desmovilización y retiro de línea auxiliar entre EDA y E19. Restricciones: Subestación Los Molles, 5281 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Los Molles, 5282 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Ovalle, 5281 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Ovalle, 5282 con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 5271 (Se requiere 5200) con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Subestación Monte Patria, 5272 (Se requiere 5200) con bloqueo a la reconexión inmovilizado. Instalaciones en Riego: 1.066KV Los Molles-Ovalle, C1 o 1.066KV Los Molles-Ovalle, C2. Temperalidad de los Riegos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 18:57

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 29-11-2021 13:30:30
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Extensa, Ejecución Parcial, Ejecución Extensa
Total registros General: 291
Total registros Línea: 115

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Ejecutor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021094747	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZÚCAR - DON GOYO 220KV	PAN DE AZÚCAR - DON GOYO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento condición A al S24 (UD 3845400) Transferido.	Bajo	Actividades: MPR reducido; normal, exhaustivo; mix o reemplazo de interruptor; transferencia o desconexión; S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento condición A al S24 (UD 3845400) Transferido. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 KV, Sección 1-P. Anclar o L 220KV Don Goyo-Pan De Azúcar, C1 Temperalidad de los Riesgos: Alcance, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Subestación P. Azúcar: Verificación de ausencia de tensión, instalación de bloques en ambos lados del S24. Delimitación de la zona de trabajo. Actividades: Instalación de Palletas y Gomas Chinas 2.0 en Estructuras. Restricciones: Restricción a la recomen-	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 09:00	08-11-21 17:05	
2021094191	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	SECCIONADORA RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV	EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con STS y LAP.	Bajo	Actividades: Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Rio Toltén-Cruceles C2 o Línea 220 KV Rio Toltén-Cruceles C1. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay. Observación: No recomendar los interruptores asociados a las líneas. Actividades: Instalación de Palletas y Gomas Chinas 2.0 en Estructuras. Restricciones: Restricción a la recomen-	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:30	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 18:55	
2021094190	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	SECCIONADORA RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV	EST. 270 - CIRUELOS 220KV C2 EST. 101- EST. 270 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con STS y LAP.	Bajo	Actividades: Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Rio Toltén-Cruceles C2 o Línea 220 KV Rio Toltén-Cruceles C1. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay. Observación: No recomendar los interruptores asociados a las líneas. Actividades: Inspección y medición de corrosión de estructuras línea 220 KV Atacama - Esmeralda desde estructura Nº 1 a Nº 180, con línea energizada. Restricciones: Terreno, S/E Esmeralda S271. No recomendar. Subestación Atacama, S211 No recomendar. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Atacama-Esmeralda, C1. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:30	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 18:55	
2021093693	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	ATACAMA - EMERALDA 220KV	ATACAMA - EMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Inspección y medición de corrosión de estructuras línea 220 KV Atacama - Esmeralda desde estructura Nº 1 a Nº 180, con línea energizada.	Bajo	Actividades: Inspección y medición de corrosión de estructuras línea 220 KV Atacama - Esmeralda desde estructura Nº 1 a Nº 180, con línea energizada. Restricciones: Terreno, S/E Esmeralda S271. No recomendar. Subestación Atacama, S211 No recomendar. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Atacama-Esmeralda, C1. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 09:00	08-11-21 19:28	
2021093631	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E111 - E205.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E111 - E205. Restricciones: Subestación Los Changos, S2K30, S2K11, S2K13, S2K34 con bloqueo a la recomen inmovilizado. Subestación Kimal, S2K2, S2K3, S2K5, S2K6 con bloqueo a la recomen inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 500KV Los Changos - Kimal, C1 o L 500KV Los Changos - Kimal, C2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 14:51	
2021093629	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV	LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E111 - E205.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Doble Circuito), Estructura(s): E111 - E205. Restricciones: Subestación Los Changos, S2K30, S2K11, S2K13, S2K34 con bloqueo a la recomen inmovilizado. Subestación Kimal, S2K2, S2K3, S2K5, S2K6 con bloqueo a la recomen inmovilizado. Instalaciones en Riesgo: L 500KV Los Changos - Kimal, C1 o L 500KV Los Changos - Kimal, C2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 14:51	
2021093531	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	ATACAMA - EMERALDA 220KV	ATACAMA - EMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Obra reemplazo de conductor L220 KV Atacama-Esmeralda: Tendido y remate de fase 2 en tramo 134-144.	Bajo	Actividades: Tendido y remate de fase 2 en tramo 134-144 - Instalación de portales de protección móviles y fijas, instalación de bridas, montaje de estructuras de anclaje y suspensiones, retiro de conductor en desuso, retiro de balizas, tendido de parón piloto de 21mm, instalación y retiro de equipos de tendido, instalación y retiro de anillos de protección, tendido de conductor, instalación y retiro de bloques auxiliares, traslado de conductor a la cruzeta en anillos y suspensiones, engrampado de conductor en anillos y suspensiones, traslado de conductor, conexión de guantes eléctricos, instalación de amortiguadores, Mejoramiento de accesos y plataformas, trabajos complementarios para el tendido y remate de la fase auxiliar en el tramo 134-144. Restricciones: Subestación Atacama, S211 No recomendar. Subestación Esmeralda, S271 No recomendar. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Atacama-Esmeralda, C1. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del jefe de Faena: El jefe de faena supervisar la correcta instalación de puestas a tierras provisionales de bloqueo zonales en fase 2 desenergizada (Tramo E134 a E131).	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 07:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:50	08-11-21 19:28	
2021093217	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	ANCOA - PANIMAYDA 66KV	ANCOA - PANIMAYDA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Corta y/o poda de árboles próximo a instalación energizada.- Instalaciones en Riesgo: L 66KV Ancoa - Panimayda, C1.- Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloques del jefe de Faena: No recomendar interruptores que sirven a la Línea 66KV Ancoa - Panimayda, C1.-	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 17:39	
2021093212	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rozar bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 KV Ancoa Alto Jahuel, L.- Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloques del jefe de Faena: No recomendar interruptores que sirven a la Línea 500 KV Ancoa Alto Jahuel, L.-	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 18:55	
2021093203	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22- ESTRUCTURA 23 66KV C1 ESTRUTURA 22- ESTRUCTURA 23 66KV C1 ESTRUTURA 22- ESTRUCTURA 23 66KV C1 ESTRUTURA 164- ESTRUCTURA 165 66KV C1 ESTRUTURA 165- TAP NIRVILDO 66KV C1	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rozar de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 KV San Javier - Constitución.- Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloques del jefe de Faena: No recomendar interruptores que sirven a la Línea 66 KV San Javier - Constitución.-	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 17:39	
2021093202	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV	TAP NIRVILDO - CONSTITUCION 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.-	Bajo	Actividades: Rozar de vegetación en franja de servidumbre.- Instalaciones en Riesgo: Línea 66 KV San Javier - Constitución.- Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloques del jefe de Faena: No recomendar interruptores que sirven a la Línea 66 KV San Javier - Constitución.-	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 17:39	
2021093197	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Rozar bajo la línea energizada.- Instalaciones en Riesgo: Línea 500 KV Entre Rios-Ancoa, L.- Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acercamiento de distancia con línea energizada.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloques del jefe de Faena: No recomendar interruptores que sirven a la Línea 500 KV Entre Rios-Ancoa, L.-	No tiene consumo afectado	ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 05:40	08-11-21 17:39	

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 29-11-2021 13:30:30
Estados: Ejecución Parcial, Ejecución Extensa, Ejecución Parcial, Ejecución Extensa
Total registros General: 291
Total registros Línea: 115

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramite(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Electric	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2021095048	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	PUNTA COLORADA - DON HECTOR 220KV	PUNTA COLORADA - DON HECTOR 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Punta Colorado: Retiro de grava de patios. Obras civiles en general en "SE E". Asociado a Línea L 220KV Pan de Azúcar-Punta Colorado, C2 / L 220KV Punta Colorado-Don Héctor, C2	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones y canchales en patios de alta tensión, Reforzamiento de fundaciones existentes. Excavaciones, rellenos compactados, Relleno Hormigón Colados, confección de armaduras, moldajes, hormigones, Andajes epóxicos, Instalación Carro Duris, S/E Punta Colorado: Retiro de grava de patios. Obras civiles en general en "SE E". Asociados a Línea L 220KV Pan de Azúcar-Punta Colorado, C2 / L 220KV Punta Colorado-Don Héctor, C2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220KV Pan de Azúcar-Punta Colorado, C2 o L 220KV Punta Colorado-Don Héctor, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Subestación P. Colorado, Delimitar zona de trabajo. Se delimitará el ingreso y posición del camión con conos	No tiene consumo afectado	ninguno			27-10-21 08:00	17-11-21 20:00	27-10-21 14:58	18-11-21 09:58	
2021095047	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV	PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Punta Colorado: Retiro de grava de patios. Obras civiles en general en "SE E". Asociados a Línea L 220KV Pan de Azúcar-Punta Colorado, C2 / L 220KV Punta Colorado-Don Héctor, C2	Bajo	Actividades: Construcción de fundaciones y canchales en patios de alta tensión, Reforzamiento de fundaciones existentes. Excavaciones, rellenos compactados, Relleno Hormigón Colados, confección de armaduras, moldajes, hormigones, Andajes epóxicos, Instalación Carro Duris, S/E Punta Colorado: Retiro de grava de patios. Obras civiles en general en "SE E". Asociados a Línea L 220KV Pan de Azúcar-Punta Colorado, C2 / L 220KV Punta Colorado-Don Héctor, C2 Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220KV Pan de Azúcar-Punta Colorado, C2 o L 220KV Punta Colorado-Don Héctor, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Subestación P. Colorado, Delimitar zona de trabajo. Se delimitará el ingreso y posición del camión con conos	No tiene consumo afectado	ninguno			27-10-21 08:00	17-11-21 20:00	27-10-21 14:58	18-11-21 09:58	
2021096255	Línea	Ejecución Extensa	TRANSMISORA CONTINENTAL BIO BIO (En Revisión)	Intervención	Origen Interno	Programada	TCBB - EL PINAR 66KV (En Revisión)	TCBB - EL PINAR 66KV C1	Puesta en servicio de nueva instalación		Energización de línea 66KV entre SSE TCBB y El Pinar, a fin de verificar parámetros durante la etapa de pruebas de sincronización de Central El Pinar	Energización de nueva línea 66KV entre SSE TCBB y El Pinar, verificando parámetros asociados a dicha instalación.	Por ser su primera energización no requiere mayores requerimientos	No tiene consumo afectado		ninguno			06-11-21 08:00	13-11-21 18:00	06-11-21 12:52	15-11-21 09:50
2021094031	Línea	Ejecución Extensa	TRANSMISORA VALLE ALLUPÉN	Intervención	Origen Interno	Programada	CUNCO - MEUPUKO 110KV	CUNCO - MEUPUKO 110KV C1	Roca y podes franja servidumbre	0	Poda, roca, tela controlada y corte de pasto en franja de servidumbre.	Bajo, los trabajos serán realizados por personal especializado bajo normas de seguridad.	S/E Melipuco: interruptor S2H1 cuenta con recomenón automática deshabilitada. S/E Curico: se coordinará con S75 la no recomenón del interruptor S2H2 de caso de emergencia.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 08:47	08-11-21 18:54
2021093800	Línea	Ejecución Extensa	TRANSMISORA VALLE ALLUPÉN	Intervención	Origen Interno	Programada	RIO TOLTÉN - CUNCO 110KV	RIO TOLTÉN - CUNCO 110KV C1	Roca y podes franja servidumbre	0	Roca, poda y chipos en franja de servidumbre.	Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado siguiendo normas de seguridad.	S/E Rio Toltén: S2H1 posee recomenón automática deshabilitada. S/E Curico: se coordinará con S75 la no recomenón del interruptor S2H1 en caso de emergencia.	No tiene consumo afectado		ninguno			08-11-21 08:00	08-11-21 18:00	08-11-21 08:47	08-11-21 18:54

ANEXO N° 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador
Eléctrico Nacional por CGE S.A. y Javiera SpA

 Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 08-11-2021 03:18

Finalizado

Número:

2021003092

Solicitante:

Jonatan Andres Molina Correa

Empresa:

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos - TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1
Nombre : TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1
Fecha Perturbacion : 08-11-2021 01:32
Fecha Normaliza : 08-11-2021 12:00
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1
Nombre : TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1
Fecha Perturbacion : 08-11-2021 01:32
Fecha Normaliza : 08-11-2021 12:00
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - ESTRUCTURA 154 - TAP PLANTA OXIDOS 110KV C1
Nombre : ESTRUCTURA 154 - TAP PLANTA OXIDOS 110KV C1
Fecha Perturbacion : 08-11-2021 01:32
Fecha Normaliza : 08-11-2021 12:00
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - PFV JAVIERA - ESTRUCTURA 153 110KV C1
Nombre : PFV JAVIERA - ESTRUCTURA 153 110KV C1
Fecha Perturbacion : 08-11-2021 01:32
Fecha Normaliza : 08-11-2021 12:00
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : .
Comentario : .

Zona Afectada

Antofagasta

Comuna

Taltal

Tipo Causa

Causa Definitiva

Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Se investiga.

Causas**-Fenómeno Físico:** Origen no determinado.**-Elemento:** Cables aislados o de poder línea**-Fenómeno Eléctrico:** Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)**-Operación de los interruptores:** Varios**Comentarios Causas:****-Fenómeno Físico:** Se investiga**-Elemento:** Se investiga**-Fenómeno Eléctrico:** Se investiga. Interruptor operado de propiedad de terceros.**-Operación de los interruptores:** Interruptor operado de propiedad de terceros.**Observaciones:****-Observaciones:** Pérdida de suministro por apertura del 52H1 de S/E Javiera (Propiedad de RNE), afectando los consumos de S/E TalTal, Planta de Óxido y Las Luces propiedad de Minera las Cenizas.**-Acciones Inmediatas:** Revisión de instalaciones y Recuperación de consumos.**-Hechos Sucidos:** .**-Acciones Correctivas a Corto Plazo:** .**-Acciones Correctivas a Largo Plazo:** .**Afecta SSCC:**

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 3 / Región : Antofagasta / Clientes Afectados: 3927

MINERA LAS CENIZAS S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 8 / Región : Antofagasta / Clientes Afectados: 1

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

08-11-2021 01:32

Fecha / Hora Estimada Retorno:

08-11-2021 12:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

08-11-2021 07:49

 Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
 IF 2021003092 08-11-2021 LT 110 PFV Javiera - Taltal.pdf (/informe_fallas/download_file/6188aff2ad651f61abd17427/IF 2021003092 08-11-2021 LT 110 PFV Javiera - Taltal.pdf)	19/11/2021 08:59:35
 Anexos.rar (/informe_fallas/download_file/6188aff2ad651f61abd17427/Anexos.rar)	19/11/2021 08:59:53

 Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 08-11-2021 09:50

Pendiente**Número:**

2021003096

Solicitante:

JAVIERA SPA

Empresa:

JAVIERA SPA

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CENTRAL JAVIERA

Falla Sobre:

pañó

Elementos

Tipo: panos - S/E CENTRAL JAVIERA H1
Nombre : S/E CENTRAL JAVIERA H1
Fecha Perturbacion : 08-11-2021 01:32
Fecha Normaliza : 08-11-2021 07:49
Protección : D60-67N fase BG-11,2 Km
Interruptor : 52H1
Consumo : 11.4 MW
Comentario : Se interrumpe una potencia de 11,4 MW debido a la falla

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Atacama

Comuna

Diego de Almagro

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Falla ocasionada por animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro)

Comentarios Tipo Causa:

Jote electrocutado en Estructura 143 a 16 Km de SE Javiera, en Línea 110 kV Javiera -Taltal de propiedad de CGE (Informado por CGE)

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.
-Elemento: Conjunto aislación línea
-Fenómeno Eléctrico: Corriente de neutro instantáneo
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

- Fenómeno Físico:	Falla en instalaciones de CGE
- Elemento:	Jote electrocutad el línea de propiedad de CGE
- Fenómeno Eléctrico:	Opera protección 21/67N fase BG del Paño H1 de SE Javiera, indicando una distancia de 11,2 Km
- Operación de los interruptores:	Opera por acción de las protecciones indicadas
Observaciones:	
- Observaciones:	Por el Paño H1 de SE Javiera se interrumpió una potencia de 11,4 MW, debido a la falla
- Acciones Inmediatas:	Se informa al CDC, se inspecciona la instalación y se verifican las protecciones operadas en conjunto con operador de terreno
- Hechos Sucidos:	A las 01:32 horas se registra interrupción forzada por protecciones del interruptor 52H1 en S/E Javiera, se verifican las protecciones operadas mediante operador de terreno, a las 07:49 horas en coordinación con CGE previa autorización del CDC se procede al cierre exitoso del interruptor 52H1 en S/E Javiera.
- Acciones Correctivas a Corto Plazo:	En análisis
- Acciones Correctivas a Largo Plazo:	En análisis
Afecta SSCC:	
No	
Afecta Medidores:	
No	
Afecta Protecciones:	
No	
Consumo:	
No tiene consumo afectado	
Retorno Automatico:	
No Tiene Retorno Automático	
Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:	
08-11-2021 01:32	
Fecha / Hora Estimada Retorno:	
08-11-2021 07:42	

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
 IF 2021003096.pdf (/informe_fallas/download_file/61891803ad651f61ff05be3e/IF 2021003096.pdf)	11/11/2021 15:36:56
 Oscilografía H1.png (/informe_fallas/download_file/61891803ad651f61ff05be3e/Oscilografía H1.png)	11/11/2021 15:37:05
 2183.PNG (/informe_fallas/download_file/61891803ad651f61ff05be3e/2183.PNG)	11/11/2021 15:37:12
 2184.PNG (/informe_fallas/download_file/61891803ad651f61ff05be3e/2184.PNG)	11/11/2021 15:37:19

ANEXO N° 6
Otros antecedentes aportados por CGE S.A. y Javiera SpA

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2021003092	FECHA DE FALLA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
INSTALACIÓN (ES) LT 110 KV PFV JAVIERA – TALTAL 110 KV	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	08 de Noviembre de 2021
Hora	01:32

1.2. Localización de la falla:

1.2.1. Nombre de Instalación donde se produjo de falla.

ID-849 LT PFV JAVIERA -TALTAL 110 KV
ID-1471 LT PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1

1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado.

TZ Transmisión Zonal.

1.2.3. Elemento o equipo fallado.

Conjunto aislación línea.

1.3. Causa origen de la falla:

En estructura N°143 de línea 110 kV PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO, ave carroñera provoca descarga eléctrica, provocando el disparo de la protección 50/51 Fase B y la apertura del interruptor 52H1 en S/E PFV Javiera.

1.4. Proposición de origen de la falla.

II. Fuerza Mayor.

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2021003092	FECHA DE FALLA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
INSTALACIÓN (ES) LT 110 KV PFV JAVIERA – TALTAL 110 KV	

1.5. Código de falla.

Causas de Falla	Código	Descripción/Definición
Fenómeno Físico	ANI1	Interrupción producida por acción directa de los animales sobre la instalación.
Elemento del Sistema Eléctrico	TX3	Conjunto aislación línea
Fenómeno Eléctrico	(**)	-
Modo	(**)	-

(**) Por parte de CGE Transmisión, para este caso no existen protecciones operadas. Los equipos que despejan la falla son de propiedad de Planta Fotovoltaica Javiera.

1.6. Comuna donde se originó la falla.

2104, Taltal.

1.7. Comunas afectadas por la falla.

2104, Taltal.

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2021003092	FECHA DE FALLA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
INSTALACIÓN (ES) LT 110 KV PFV JAVIERA – TALTAL 110 KV	

1.8. Reiteración.

1.8.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24 meses móviles).

TRAMO PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110 KV C1 tiene 3 fallas anteriores en los últimos 24 meses móviles.

1.8.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 24 meses móviles).

TRAMO PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 tiene 3 fallas anteriores con fenómeno físico ANI1 en los últimos 24 meses móviles.

1.8.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los últimos 24 meses móviles.

IF N°	Fecha falla	Hora Falla	Código Fenómeno Físico.
2020000808	11/03/2020	10:55	ANI1
2021001037	05/04/2021	11:00	ANI1
2021002511	08/09/2021	08:43	ANI1

1.9. Datos empresa propietaria instalación fallada

Razón Social: CGE Transmisión S.A.
Rut: 77.465.741-K
Representante Legal: Iván Arístides Quezada Escobar
Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, Oficina 1701, piso 17. Las Condes. Santiago.

2. INSTALACIONES AFECTADAS.

Subestación Primaria	Instalación (Barra Primaria)	Hora desconexión	Hora Normalización
SE TALTAL	Barra 110 kV	01:32	03:17

(*) Horario recuperación 99 % de consumos con generación local.

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2021003092	FECHA DE FALLA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
INSTALACIÓN (ES) LT 110 KV PFV JAVIERA – TALTAL 110 KV	

3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS.

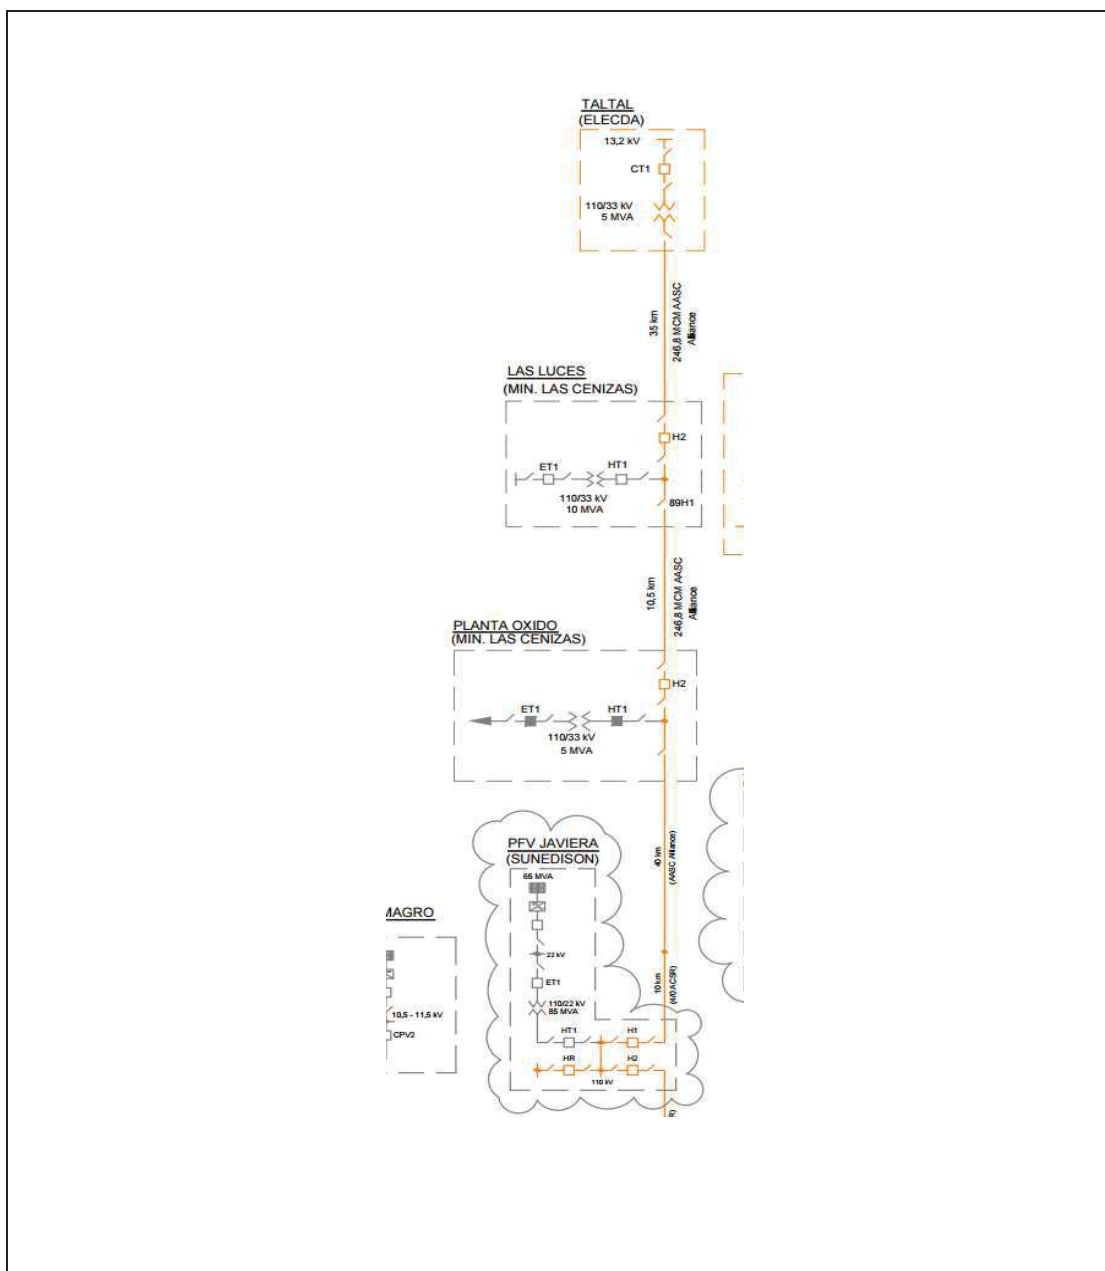


Figura 1. Diagrama unilineal LT110KV PFV Javiera – Tap Planta Oxido.



INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2021003092	FECHA DE FALLA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
INSTALACIÓN (ES) LT 110 KV PFV JAVIERA – TALTAL 110 KV	

4. PERDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de CGE Transmisión S.A., involucrada en la falla.

5. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Cientes Afectados	kVa afectados	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización			(potencia instalada Dx)				
Taltal	T1	Taltal	CT1	2.97	01:32	03:17	1	3921	9079,5	CGE	Taltal	Urbano	Se recuperan 3921 clientes con generación local.
Taltal	T1	Taltal	CT1	0.03	01:32	10:06	2	6	2830	CGE	Taltal	Urbano	6 clientes quedan sin suministro entre 01:32 y 10:06.
Total				3.00				3927	11909.5				

ENS: 5,455 MWH.

N° de clientes afectados CGE: 3927.



INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2021003092	FECHA DE FALLA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
INSTALACIÓN (ES) LT 110 KV PFV JAVIERA – TALTAL 110 KV	

Desconexión por retiro generación local, recuperación final.

Subestación	Transformador	Alimentador		MW	Horario		Bloque	Clientes Afectados	kVa afectados	Distribuidora	Comunas	Urbano / Rural	Observación
	(Primario)	Nombre	Nema		Desconexión	Normalización			(potencia instalada Dx)				
Taltal	T1	Taltal	CT1	2.97	10:00	10:06	3	3921	9079,5	CGE	Taltal	Urbano	Cierre 52CT1 se recupera 100% consumos. La recuperación a las 10:06 horas incluye el bloque de 6 clientes que estuvieron fuera desde las 01:32 horas
Total				2.97				3921	9079,5				

ENS: **0,297 MWH.**

N° de clientes afectados CGE: **3921.**

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2021003092	FECHA DE FALLA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
INSTALACIÓN (ES) LT 110 KV PFV JAVIERA – TALTAL 110 KV	

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

S/E	Evento	Horario
PFV Javiera	Interrupción forzada por protecciones de 52H1 en SE PFV Javiera.	01:32
Taltal	Apertura manual interruptor 52CT1 para inicio respaldo consumos con generación local.	02:28
	Personal CGE Transmisión inicia revisión LT desde S/E Taltal hacia S/E PFV Javiera.	03:17
Taltal	Inicio respaldo 99 % consumos con generación local.	03:17
PFV Javiera	CC RNE entrega protección operada 52H1, interrogación local: Operación por 50/51, fase B a 11,2 km de S/E Javiera	04:04
	Se recibe información desde terreno, que personal de CGE Transmisión en recorrido desde S/E Tap Planta Óxidos hacia PFV Javiera encuentra ave electrocutada al pie de estructura N°143 de la Línea 110 KV PFV Javiera Tap Planta Óxidos, sin observarse daños en la línea y conjunto aislación.	07:35
PFV Javiera	Cierre interruptor 52H1.	07:49
Taltal	Se retira generación y se normaliza topología	10:00
Taltal	Cierre interruptor 52CT1. Se recupera 100% de los clientes.	10:06

7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

Hora Relé	S/E	Instalación (Paño)	Protección Operada	Tiempo [s].	Observaciones

No hay protecciones propiedad de CGE Transmisión involucrada en la falla. La falla es despejada por las protecciones del paño H1 de SE Javiera, de propiedad de Terceros.

7.1. Análisis Actuación de Esquema de Protección.

No aplica.

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2021003092	FECHA DE FALLA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
INSTALACIÓN (ES) LT 110 KV PFV JAVIERA – TALTAL 110 KV	

8. ACCIONES CORRECTIVAS.

8.1. Acciones Correctivas de Corto Plazo.

Verificación de integridad de las instalaciones y solicitud de energización.

8.2. Acciones correctivas de Largo Plazo

La estructura N°143 no había sido afectada anteriormente por fallas ocasionadas por aves, por lo cual se contempla en una próxima intervención aplicar las medidas de acción que se han implementado en estructuras similares, en las cuales se han producido fallas por aves, es decir realizar la instalación de reflectantes disuasores de aves, el retiro de bretel fase central y la instalación de fundas protectoras aisladas en la línea central portante en esta estructura.

Estructura N°143



INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2021003092	FECHA DE FALLA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
INSTALACIÓN (ES) LT 110 KV PFV JAVIERA – TALTAL 110 KV	

9. CONCLUSIONES.

No hay protecciones propiedad de CGE Transmisión involucrada en la falla. La falla es despejada por las protecciones del paño H1 de S/E PFV JAVIERA, propiedad de terceros.

10. ANALISIS CONJUNTO.

A las 01:32 horas del Lunes 08 de Noviembre de 2021 se registra la pérdida de consumos en S/E Taltal como consecuencia de la apertura del interruptor 52H1 en S/E PFV JAVIERA.

A la misma hora personal de CGE TX percibe interrupción de suministro en SE Taltal y se inician las revisiones en S/E Taltal, disponer respaldos mediante generación local y recorrido de Línea 110 kV PFV Javiera Taltal.

A las 02:28 horas se realiza apertura manual de interruptor 52CT1 en S/E Taltal para iniciar maniobras necesarias para respaldar consumos de la localidad de Taltal mediante generación local. A las 03:17 horas se respalda con generación local el 99 % de los consumos de Taltal.

Personal de CGE TX en recorrido desde S/E Taltal hacia S/E PFV Javiera, a las 07:32 horas encuentra ave electrocutada al pie de estructura N° 143 del tramo Línea 110 KV PFV Javiera Tap Planta Óxidos, sin visualizarse daños en la línea.

Siendo las 07:49 horas con autorización del CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, se cierra, con éxito, interruptor 52H1 en S/E PFV Javiera. Posteriormente a las 10:00 horas, se realiza desconexión de consumos Taltal para retiro generación local, a las 10:06 hora personal de CGE Transmisión cierra, con éxito, interruptor 52CT1 normalizando los consumos de S/E Taltal.

Cabe señalar que la estructura N°143 no había sido afectada por aves en ocasiones anteriores, razón por la cual no se había contemplado la instalación de dispositivos disuasores de aves, retiro bretel central e instalación de elemento de protección con aislación en fase central.



INFORME DE FALLA
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) QUINTO DÍA N°: IF 2021003092	FECHA DE FALLA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021
INSTALACIÓN (ES) LT 110 KV PFV JAVIERA – TALTAL 110 KV	

ANEXOS:

I. ANEXO I. PRINT OUT

No aplica, por cuanto las protecciones operadas son propiedad de terceros.

II. ANEXO II REGISTRO SCADA

No hay.

III. ANEXO III. INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO.

Se adjunta archivo ANEXO III INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO IF 2021003092.docx

IV. ANEXO IV. DECLARACIÓN JURADA.

No aplica.

V. ANEXO V. PROBATORIOS.

Se adjunta archivo ANEXO V PROBATORIOS IF 2021003092.docx

PROBATORIOS

PROBATORIOS OBLIGATORIOS SEGÚN LA CAUSAL ESGRIMIDA

1. Registro Fotográfico con fecha, hora y geolocalización



Fotografía N°1 ave electrocutada encontrada al pie de Estructura N° 143 08/11/2021



Fotografía N°2 detalle ave electrocutada encontrada al pie de Estructura N° 143 08/11/2021



Fotografía N°3 Ave electrocutada encontrada al pie de Estructura N° 143 08/11/2021



Fotografía N°4 Estructura N° 143 08/11/2021

2. Gestiones preventivas y/o coordinaciones realizadas por la empresa (en caso de ser procedente, según sea la causa).

No hay.

3. Registro de Orden de autoridad (en caso de ser procedente, según sea la causa)

No aplica.

4. Registro Solicitud de Organismo de Emergencia u Orden (En caso de ser procedente, según sea la causa)

No aplica.

5. Parte Policial o Declaración Notarial (en caso de ser procedente, según sea la causa)

No aplica.

6. Informe con antecedentes que permitan referenciar evento (en caso de ser procedente, según sea la causa)

CEN Informe-diario- operación 08-11-2021

SISTEMA ELECTRICO NACIONAL



ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6.5 a 10 MW), Dos Valles, PFV Azabache, PFV Río Escondido, PFV Campos de Sol, PFV Sol de Lila, PFV Domeyko, PE Negrete 2, PE Malleco Norte, Aillín, PE Calama, PE Añena, PFV Sol del Desierto, PE Los Olmos, PE Cerro Tigre, PE Tchamma y PFV Sol del Norte, C. El Pinar U-1, C. San Javier continúan en periodo de puesta en servicio.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento con la cota de 430.81 m.s.n.m. y un gasto de 190 MWh.
00:07	CGE	S/E Cocharcas banco de condensadores CCEE N°1 de 5 MVA: interrupción forzada por protecciones. Causa informada: En inspección de la S/E se detecta un gato con descarga en pastio del banco condensador. Según IF 2021003096.
00:24	Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4 abierta para regular tensión.
01:32	CGE	Línea de 110 kV Javiera - Taltal interrupción forzada por protecciones, se pierden 13 MW de consumos correspondiente a S/EE Planta de Óxido, Las Luces y Taltal. Según IF 2021003092.
03:17	CGE	S/E Taltal recuperado el 100 % de los consumos con generación local.
03:54	Engie	C. Mejillones CTM2 sale de servicio en forma intempestiva con 75 MW, según IF 2021003093.
04:02	Engie	C. Térmica Andina CTA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Tubo roto de caldera, según SDCF 2021098409. Cancelada IL 2021002398.
06:20	Enel	C. Rapel se declara en condición de agotamiento con la cota de 104.24 m.s.n.m. y un gasto de 20 MWh.
06:42	Transelect	Línea de 500 kV Ancoa - Entre Ríos 1 cerrada.
07:00	Transelect	Línea de 220 kV Maitencillo - Caserones 1 y 2 bloqueada teleprotecciones vía fibra óptica por anomalía en enlace, en servicio teleprotecciones vía OPLAT, según IL 2021002299 y IL 2021002400.
07:00	Enel	SDAC habilitado.
07:07	Transelect	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 cerrada.
07:23	Transelect	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1 abierta para regular tensión.
07:23	Transelect	S/E Kimal ATR1 de 500/220 kV de 750 MVA desconectado.
07:24	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
07:39	Hidro Maule	C. Providencia U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 1.1 MW. Causa informada: Anomalia en bomba N° 2 de foso vaciado y drenaje. Según IF 2021003097.
07:40	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.
07:40	CGE	S/E Villa Alegre cerrado 52B1 para regular tensión en S/E Constitución.
07:40	CGE	Línea de 110 kV Javiera - Taltal cerrada y normalizado los consumos de Planta de Óxido y Las Luces. Según IF 2021003092.
08:27	Hidro Maule	C. Providencia U-2 disponible y sincronizada, según IF 2021003097.
08:55	Transelect	Línea de 220 kV Cruces - Valdivia 2 cerrada.
08:57	Transelect	Línea de 220 kV El Laurel - Nueva Pichiripulli 1 cerrada.
09:05	CGE	Línea de 110 kV Choapa - Illapel interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 2021003095.
09:09	Transelect	S/E Cerro Navia habilitado trip por contingencia específica del ATR 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA sobre líneas de 110 kV El Salto - Cerro Navia 1 y 2.
09:19	CGE	Línea de 66 kV Andalcán - Horcones 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Corta de árboles con proyección cercana a la línea entre las estructuras N° 87 y 88, según SDCF 2021098475.
09:28	Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4 cerrada.
09:42	Engie	C. Mejillones CTM3 sale del servicio en forma intempestiva con 95 MW. Causa informada: Rotura de empaquetadura en válvula de control del domo, según IF 2021003099.
09:46	Angloamerican	S/E Los Maitenes transformador N° 2 de 220/69/15kV, 60 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Se requiere abrir alimentador de transformador T 02 para disminuir cargas por encontrarse punto caliente con un delta de temperatura de 110 °C en fase central, según SDCF 2021098486.

Hora	Centro de Control	Observación
10:06	CGE	S/E Taltal normalizada topología.
10:54	Transelect	Línea de 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Retiro de elemento extraño en vano 260. Según SDCF 2021098440 y 2021098441.
11:25	Engie	C. Mejillones CTM1 y CTM2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Lavado de aislación de transformadores de poder por alta contaminación, según SDCF 2021098560.
11:43	Transelect	Línea de 154 kV Alto Jahuel - Rancagua - Tinguiririca 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SDCF 2021098440 y 2021098441.

7. Informar si la instalación ha sido afectada por la misma falla en el transcurso de los últimos 24 meses.

TRAMO PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 tiene 3 fallas anteriores con fenómeno físico ANI1 en los últimos 24 meses móviles.

IF N°	Fecha falla	Hora Falla	Código Fenómeno Físico.	Estructura
2020000808	11/03/2020	10:55	ANI1	135
2021001037	05/04/2021	11:00	ANI1	128
2021002511	08/09/2021	08:43	ANI1	122

Medidas implementadas en la instalación, con el objeto de evitar este tipo de incidente.

En relación con las fallas ocurridas por causa de aves carroñeras del sector, se han desarrollado las siguientes acciones:

26/5/2018 Instalación de elementos disuasores de aves como lo son reflectantes disuasivos de aves y reforzamiento de peinetas en las crucetas, lo cual fue informado en mensaje de correo electrónico siguiente:

De: Juan Pinilla Ramirez [<mailto:jpinilla@cge.cl>]

Enviado el: miércoles, 30 de mayo de 2018 23:16

Para: Cristian Reyes Vigh ; Marcelo Quezada Soto

CC: DCO ; Juan Maximo Chia Oviedo ; Matias Ignacio Ortiz Santos ; Gretchen Zbinden Veliz ; Luis Calabran Guerrero

Asunto: RE: EAF 423/2017 - Falla línea 110 kV Javiera - Taltal


Estimado Christian:

A través del presente correo confirmo que la instalación de elementos disuasores de aves fue ejecutada el día sábado 26 de mayo de 2018 en desconexión programada para estos efectos y otros trabajos correctivos detectados en inspecciones periódicas de la LT.

La instalación de elementos reflectantes disuasivos de aves se efectuó en las estructuras 112, 113, 115, 116, 119, 120 y 121 en el tramo Javiera – Oxido y en las estructuras 528, 529, 531 y 532 (sector Vertedero Municipal) en el tramo Las Luces – Taltal. Del mismo modo en las estructuras 529 y 531 se reforzaron estas medidas con la instalación de peinetas en las crucetas.

A continuación, se muestran fotografías de parte de los trabajos:

- Instalación disuasores de aves en E112

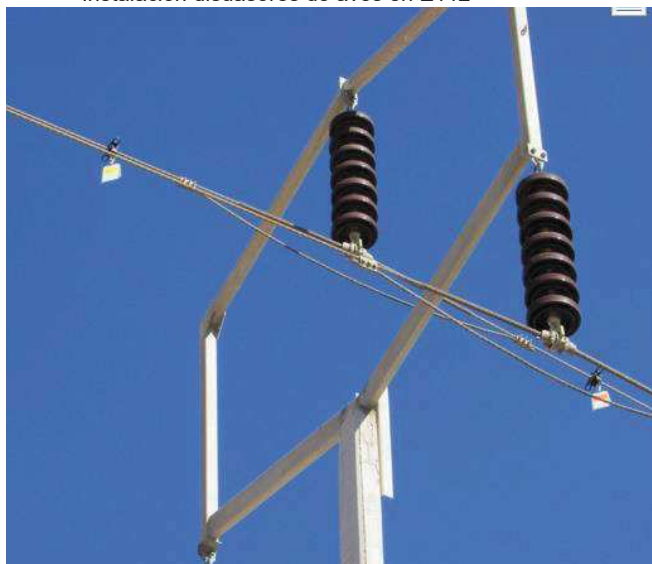

- Instalación disuasores de aves en E116



- Instalación disuasores de aves en E120 y aledañas



- Instalación disuasores de aves en 528



- Estructura 529 (reforzamientos de peinetas e instalación reflectantes antipájaros):



- Estructura 531 (reforzamientos de peinetas e instalación reflectantes antipájaros):



Saludos cordiales.



Juan Pinilla Ramírez | Jefe
Mantenimiento Transmisión
Pedro Aguirre Cerda 5558,
Antofagasta | +569 77077626
Fono fijo 522483065
www.elecda.cl

29/09/2019 Instalación de conjunto de protección para 110 KV en estructura N°528, el cual consiste en una cubierta para conductor y grampa de anclaje en 110 KV. La información de trabajos realizados es la siguiente:

Mon 9/30/2019 3:57 PM

OS Oscar Segovia (Antofagasta)
LT 110 KV Las Luces - Taltal instalación de cubre línea

Para Rodrigo Herman Lorca Pérez
CC Juan Pinilla Ramírez; Juan Maximo Chia Oviedo; Claudio Perez Cortes; Tommy Rodrigo Avalos Diaz


 IMG_20190929_103420.jpg Archivo .jpg	 IMG_20190929_112239.jpg Archivo .jpg	 IMG_20190929_122848.jpg Archivo .jpg	 IMG_20190929_124936.jpg Archivo .jpg	 IMG_20190929_144419.jpg Archivo .jpg
---	---	---	---	---

Estimado :

Se realizo instalación de cubre líneas en estructura N°528 LT 110 KV Las Luces , Taltal

Atte.

Oscar Segovia Collao

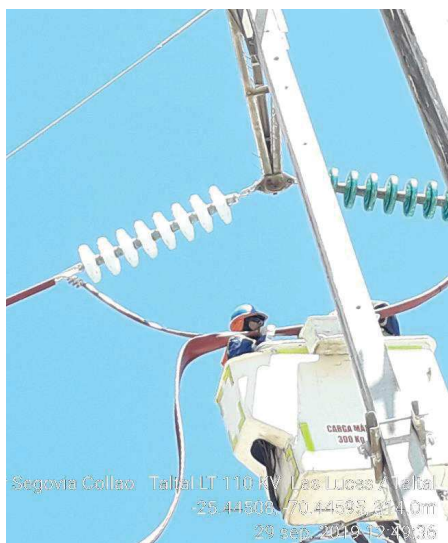



Thu 1/23/2020 9:46 AM

Tommy Rodrigo Avalos Diaz

RV: Trabajos en poste N° 528 LT 110 KV Las Luces - Taltal

Para: Juan Maximo Chia Oriedo

CC: Juan Pinita Ramirez

Poste 528 LT110 KV Las Luces - Taltal.pdf
Archivo .pdf

PTI:

De: Oscar Segovia (Antofagasta) <oscar.segovia@elecda.cl>

Enviado el: martes, 21 de enero de 2020 18:13

Para: Tommy Rodrigo Avalos Diaz <travalos@elecda.cl>

CC: Rodrigo Hernan Lorca Perez <rodrigo.lorca@elecda.cl>; Roberto Alvarez <roberto.alvarez@raelec.cl>

Asunto: Trabajos en poste N° 528 LT 110 KV Las Luces - Taltal

Tommy:

Te envío información de lo que se realizó en estructura N° 528 LT 110 KV Las Luces - Taltal se instalan capuchas para grampa tipo pistola y se cubre el conductor con fundas por parte de RCA quedaron de enviar informe que realizaron en la misma faena estamos a la espera en cuanto la tenga te la envío. -

Atte.

Oscar Segovia Collao

FICHA DE RESOLUCIÓN EN TERRENO [RH-000000003193 V3]

Información General

Datos Generales

N° Documento Centralitry: 1
Aviso SAP: 20040012471
Zonal/Delegación/Comuna/Alimentador:
· Antofagasta- Antofagasta- Taltal- TALTAL
Dirección: LT 110KV Las Luces - Taltal poste N 528
Fecha de Inicio: 29/09/2019
Hora de Inicio: 08:50
Fecha de Término: 29/09/2019
Hora de Término: 16:10
N° de OC: 4147787

Datos de Regularización

Tipo de Regularización:
· Mantenimiento de Redes
Ficha de Regularización Mantenimiento:

Ficha de Regularización Mantenimiento de Redes [000000000794V3]

Datos de Regularización de Mantenimiento de Redes

Mantenimiento de Redes

Tipo de Mantenimiento:
· Mantenimiento Redes
Tipo de Hallazgo:
· Líneas cortadas
Nivel de Tensión:
· MT
Tipo Nivel de Tensión:
· 13.2 KV
Tipo de Línea:
· Desnuda
Tipo de Línea Desnuda:
· Aluminio
N° de Poste Inicio: 3/040146 - 3/040146
Ubicación Poste Inicio: -70.44597342610359;-25.445992137928286
N° de Poste Fin: 3/040146 - 3/040147
Ubicación Poste Fin: -70.44602941721678;-25.445112945172987
Cantidad de metros reparados: 2

Croquis de Ubicación

Croquis de Ubicación

Croquis de Ubicación de Faena

Croquis de referencia de Faena:



Evidencia

Registro Fotografico

Fotos de ejecución:





Validación

Validación de Ejecución de Regularización

Nombre Empresa Contratista: RCA

Nombre Jefe de Faena EECC: Camilo Cortes

Nombre Supervisor CGE: Oscar Segovia Collao

19/07/2020 cambio de aislador quebrado en estructura de suspensión placa 3-050135 LT 110 KV Javiera – Oxidos.





Cambio de aislador



19/07/2020 Se realiza desconexión de 08:00 a 14:00 horas Tramo LT 110 KV Las Luces Taltal para realizar trabajos de instalación de cubre líneas en estructuras 529-530-531-532-533 y 534 (se definen con esta numeración de poste ya que sus placas están borradas) terminando faena de manera exitosa y sin novedades.





19/07/2020 cambio de aisladores quebrados LT110KV Las Luces Taltal

Se realiza desconexión de 08:00 a 14:00 horas para realizar trabajos de cambio de aisladores quebrados en estructuras de anclaje número de placa 3-040037/3-040036 y portal suspensión placa 3-039980/3-039979 terminando ambas faenas de manera exitosa y sin novedades.



Cambio de aislador quebrado poste placa 3-040037/3-040036





El día 03/10/2021 se realizó una desconexión de la Línea LT 110 KV Javiera – Taltal (SD CEN 2021079231), en donde se ejecutaron, los trabajos de retiro bretel fase central, la instalación de fundas protectoras aisladas en la línea central portante e instalación de reflectantes disuasores de aves en estructura N° 128. Además, se desarrolló la instalación de reflectantes disuasores de aves y mejoramiento de instalación de fundas protectoras aisladas en la línea central portante de la estructura N° 135, completándose las actividades comprometidas para estas dos estructuras, las cuales se iniciaron en faena desarrollada previamente el día 08/05/2021.

En faena del día 03/10/2021 se realizó la intervención de la estructura N°122 (afectada por falla del 08/09/2021) en la que se ejecutó el retiro de bretel fase central, la instalación de fundas protectoras aisladas en la línea central portante en esta estructura y la instalación de reflectantes disuasores de aves.

Cronológicamente se desarrollaron las siguientes actividades, relacionadas con las acciones comprometidas:

Trabajos desarrollados el 08/05/2021 en estructura N° 135.

El día Sábado 08 de Mayo de 2021, mediante solicitud de desconexión por curso forzoso N° 2021040960 se realizó desconexión de la línea 110 kV Javiera – Taltal, ocasión en la cual se desarrollaron, entre otros, los trabajos de retiro bretel fase central y la instalación de fundas protectoras aisladas en la línea central portante de la estructura N° 135. Quedó pendiente la instalación de reflectantes disuasores de aves, elementos adquiridos, pero aún no entregados por proveedor. También se intentó desarrollar trabajos en estructura N° 128, pero desperfectos en camión cesta utilizado impidió ejecutar, en esta ocasión, la actividad.



Figura N° 1 Plano general de trabajos en estructura N° 135



Figura N° 2 Zona de trabajos en estructura N° 135



Figura N° 3 Detalle trabajos en estructura N° 135



Figura N° 4 Estructura N°128 trabajos no ejecutados por falla camión Cesta

Trabajos desarrollados el 03/10/2021 en estructuras N° 128 y N°135.

El Domingo 03 de Octubre de 2021, mediante solicitud de desconexión N° 2021079231 se realizó desconexión de la línea 110 kV Javiera – Taltal, ocasión en la cual se desarrollaron, entre otros, los trabajos de retiro bretel fase central, la instalación de fundas protectoras aisladas en la línea central portante e instalación de reflectantes disuasores de aves en estructura N° 128. Además, se desarrolló la instalación de reflectantes disuasores de aves y mejoramiento de instalación de fundas protectoras aisladas en la línea central portante de la estructura N° 135, completándose las actividades comprometidas.



Figura N° 1 Zona de trabajos en estructura N° 128

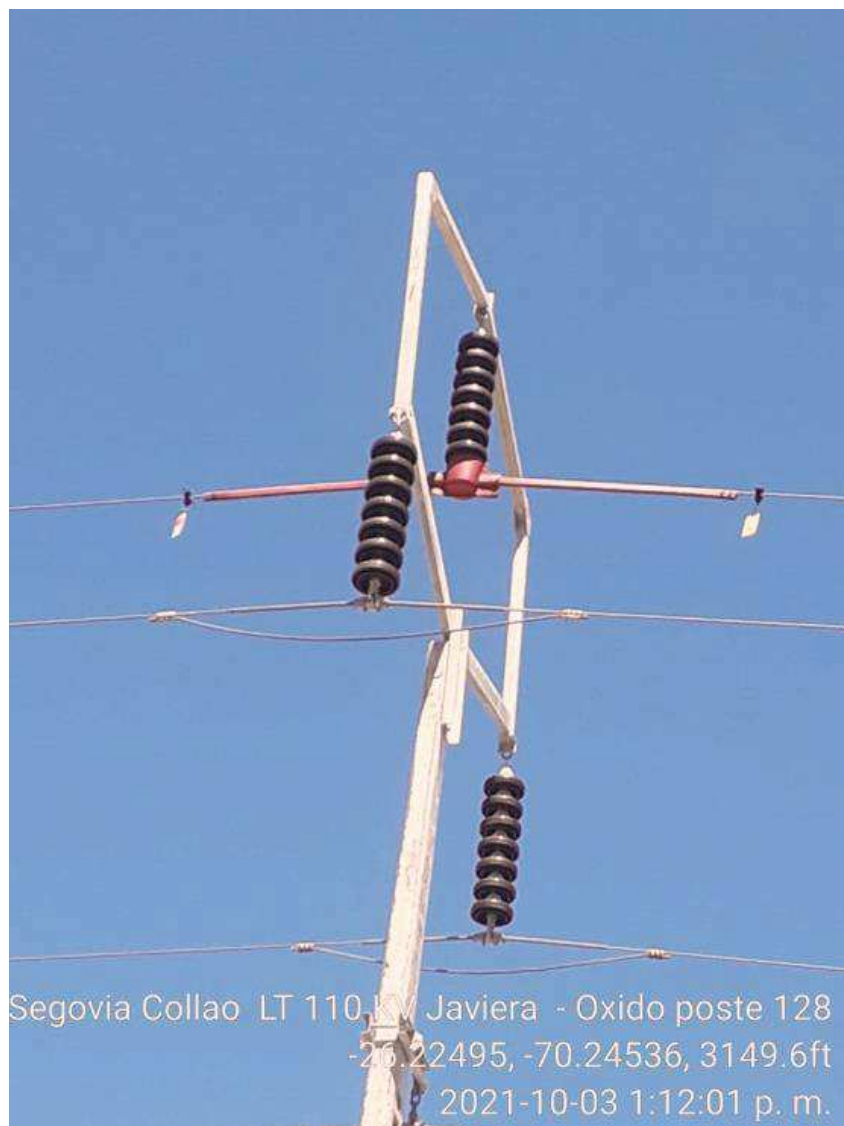


Figura N° 2 Detalle trabajos realizados en estructura N° 128



Figura N° 3 Detalle trabajos realizados en estructura N° 128

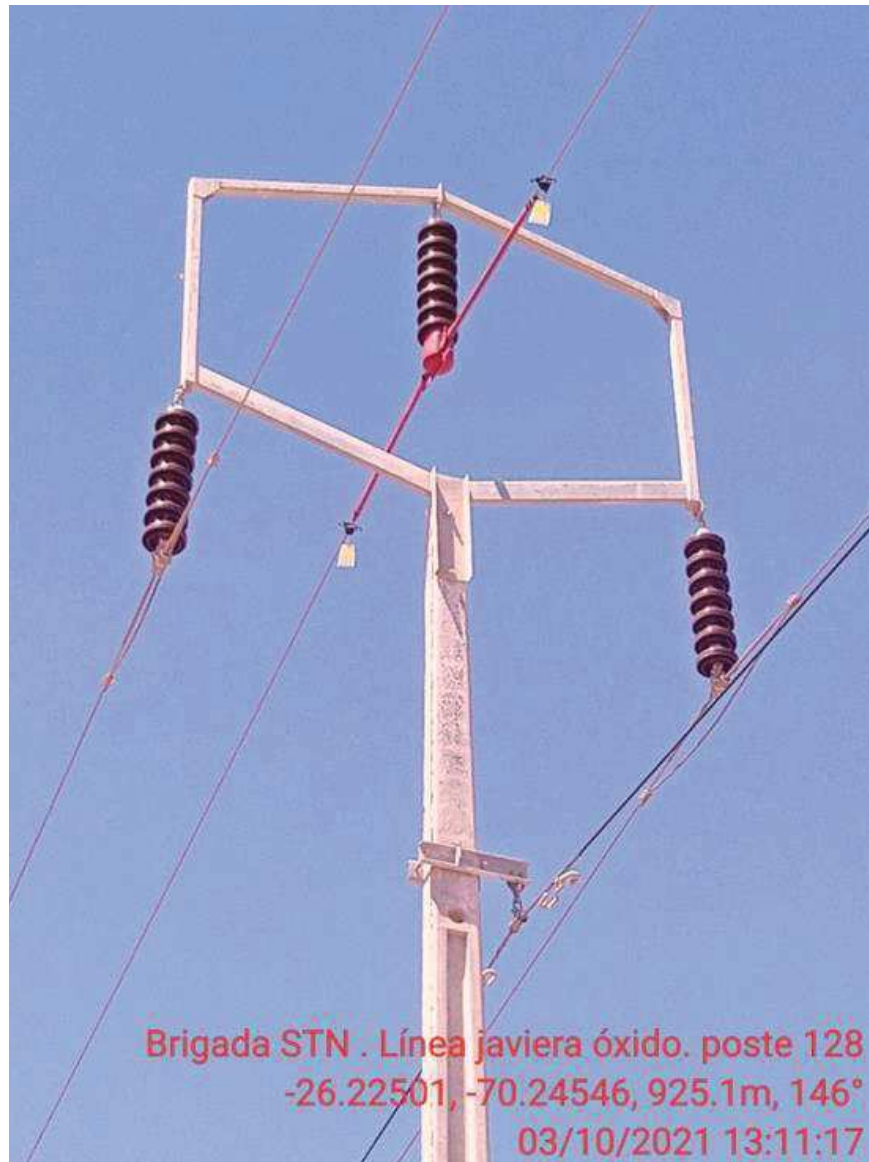


Figura N° 4 Detalle trabajos realizados en estructura N° 128



Segovia Collao - LT 110 KV Javiera - Oxido poste 135
26.21428, -70.25746, 3015.1ft
2021-10-03 1:29:36 p. m.

Figura N° 1 Zona de trabajos en estructura N° 135



Segovia Collao, LT 110 KV Javiera - Oxido poste 135
26.21428, -70.25746, 3015.1ft
2021-10-03 1:29:41 p. m.

Figura N° 2 Mejoramiento instalación fundas protectoras aisladas en estructura N° 135

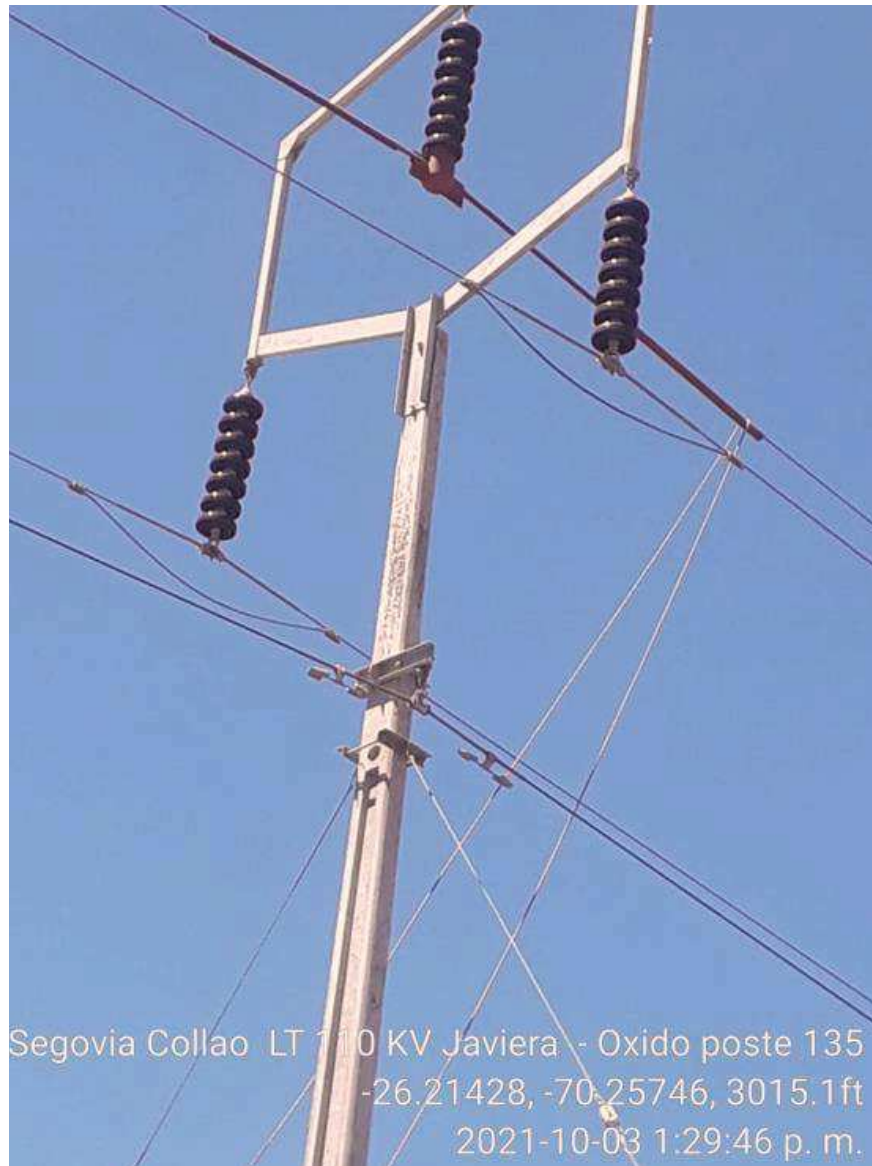


Figura N° 3 detalle trabajos en estructura N° 135

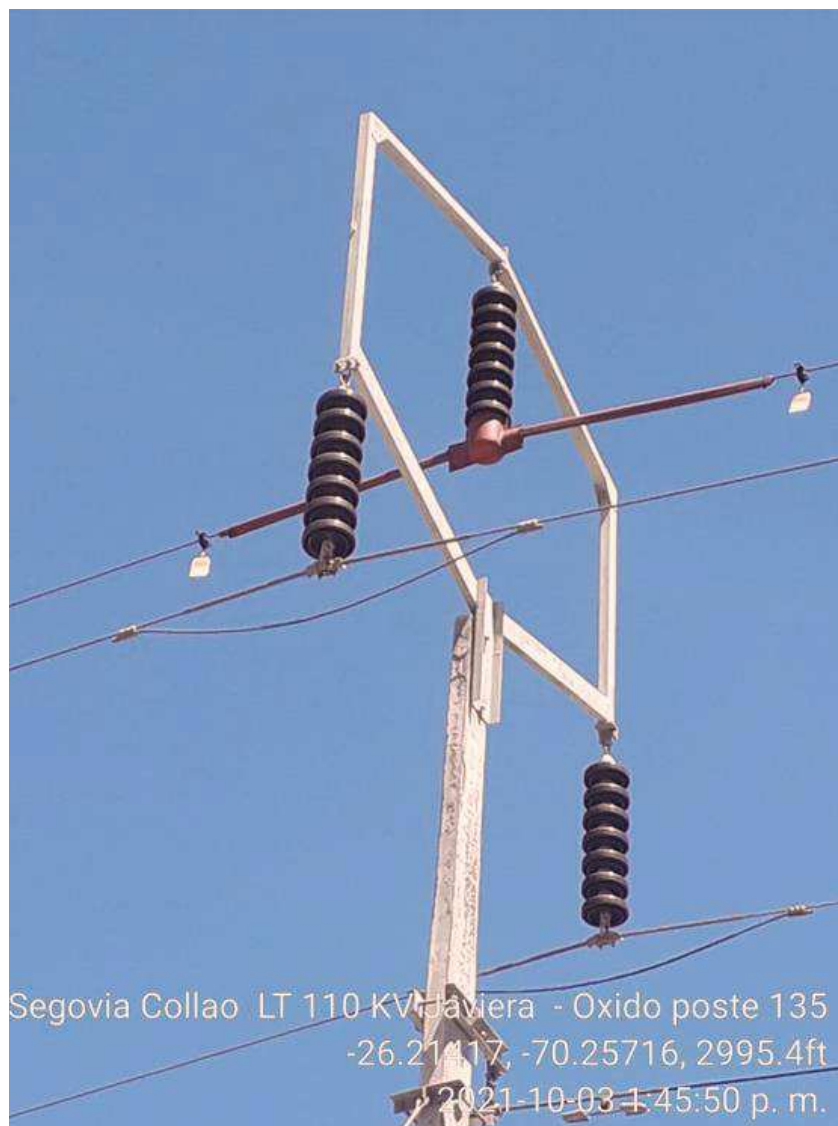


Figura N° 4 detalle trabajos ejecutados en estructura N° 135



Figura N° 5 detalle trabajos ejecutados en estructura N° 135

Trabajos desarrollados el 03/10/2021 en estructura N° 122.

El día Domingo 03 de Octubre de 2021, mediante solicitud de desconexión N° 2021079231 se realizó desconexión de la línea 110 kV Javiera – Taltal, ocasión en la cual se desarrollaron, los trabajos de retiro bretel fase central, la instalación de fundas protectoras aisladas en la línea central portante e instalación de reflectantes disuasores de aves en estructura N° 122, completándose las actividades comprometidas en informe de falla del día 08/09/2021.



Figura N° 1 Zona de trabajos en estructura N° 122

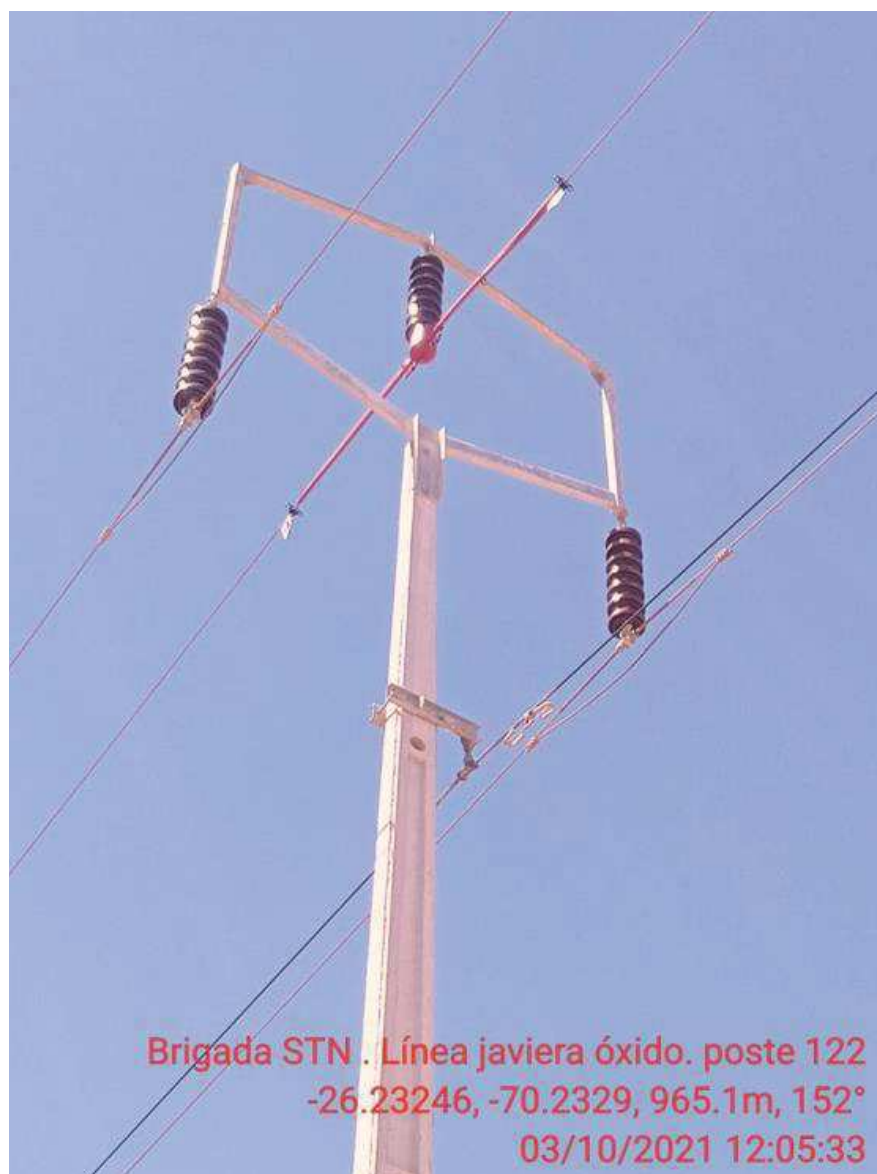


Figura N° 2 Detalle trabajos realizados en estructura N° 122

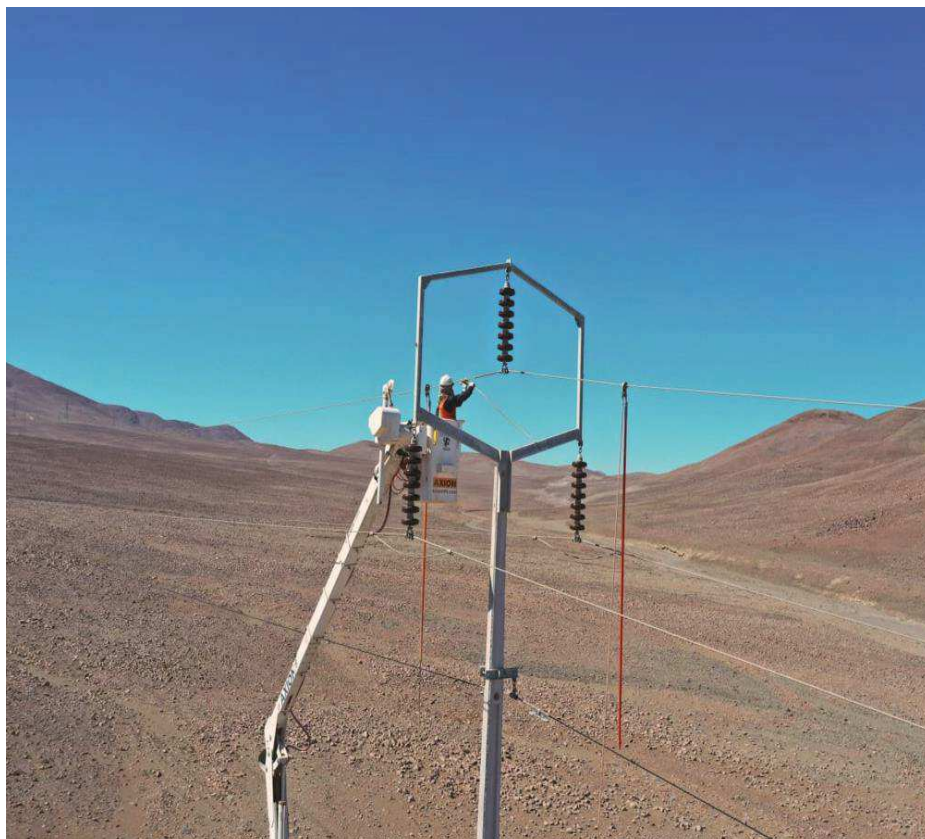


Figura N° 3 Detalle trabajos realizados en estructura N° 122

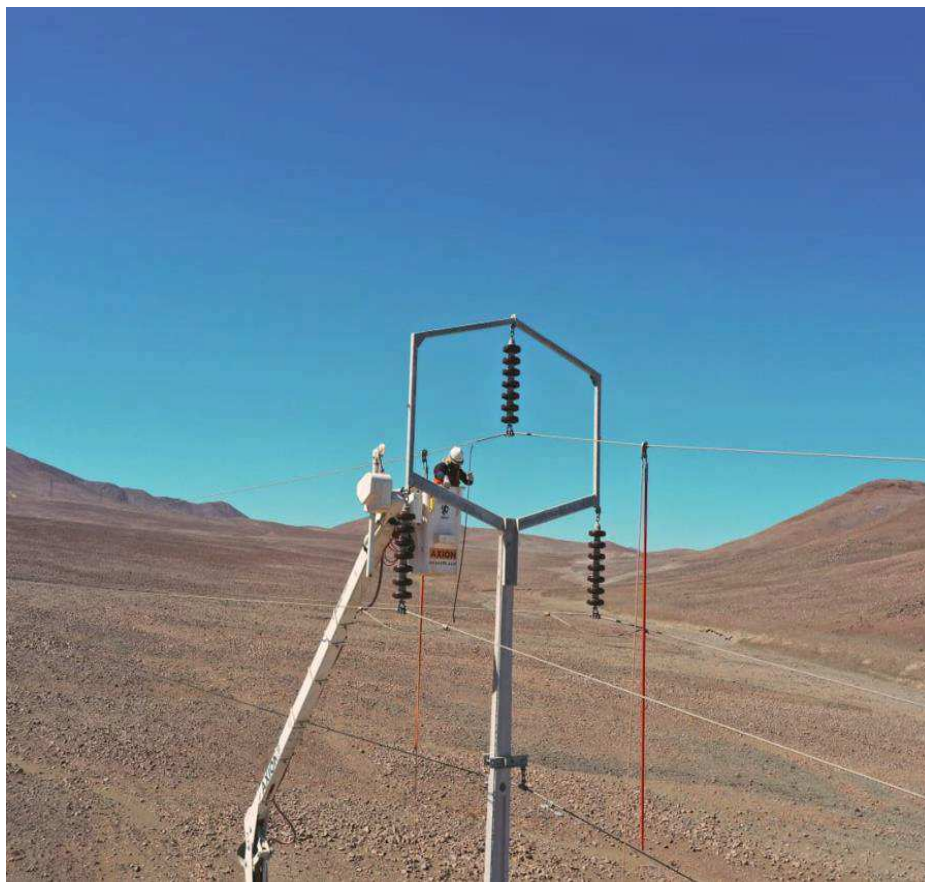


Figura N° 4 Detalle trabajos realizados en estructura N° 122

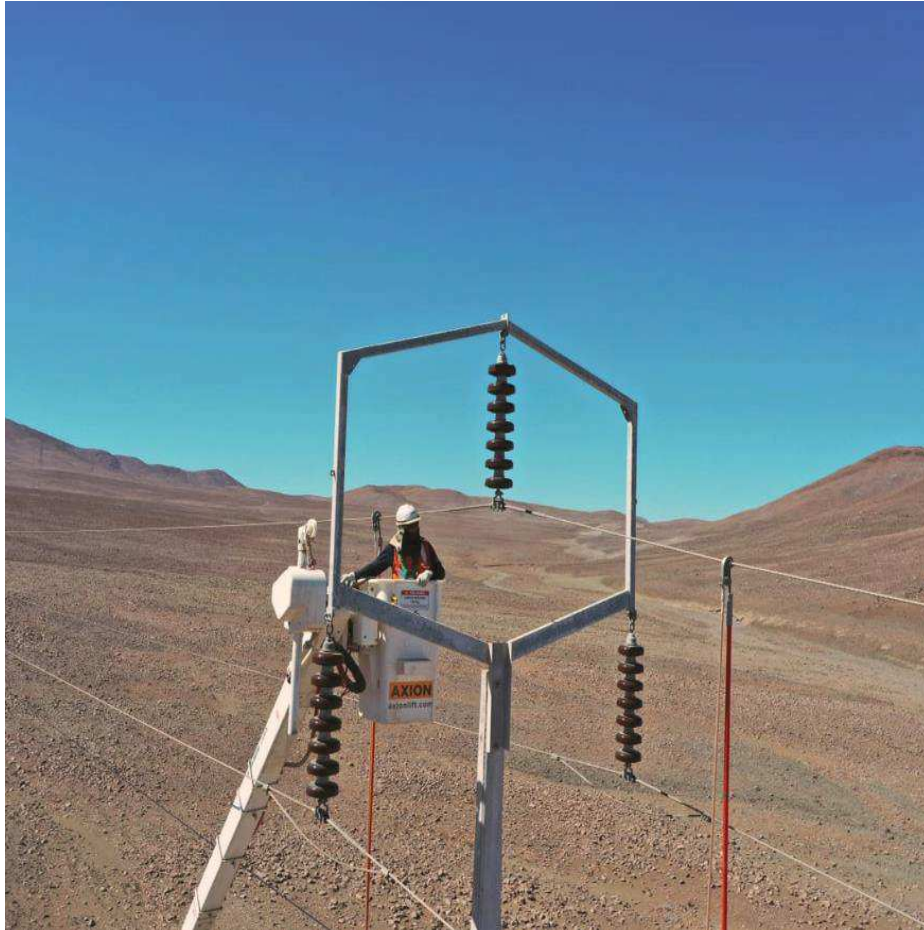


Figura N° 5 Detalle trabajos realizados en estructura N° 122

8. Otros probatorios, si la empresa que postula lo estima pertinente.

Mantenimientos línea Diego de Almagro Taltal

Se adjuntan archivos digitales con la siguiente información:

- Listado en Excel de las mantenciones.
- Informes de respaldo en formato pdf.

INFORME DE INTERRUPCIÓN DE
SUMINISTRO
(RES EX 30989)

FECHA DEL INFORME: 11/11/2021
EMPRESA: CGE TRANSMISION S.A.

1. INFORMACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN	ANI1: Acción de animales, roedores o pájaros (por contacto directo u otro).
INSTALACION_ID	849
PROPIETARIO DE LA INSTALACION O EQUIPO DONDE OCURRIÓ LA FALLA	CGE TRANSMISION S.A.
RUT PROPIETARIO INSTALACIÓN O EQUIPO	76.411.321-7
NOMBRE DE LA INSTALACIÓN ASOCIADA	TRAMO PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1
PUNTO DE FALLA N°	ESTRUCTURA N°143
DISPOSITIVO OPERADO	52H1 EN S/E PFV JAVIERA
COMUNAS AFECTADAS	2104, Taltal
CANTIDAD CLIENTES AFECTADOS	3927
FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN	08/11/2021 01:32:00
FECHA Y HORA TÉRMINO INTERRUPCIÓN	08/11/2021 03:17:00

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERRUPCIÓN

2.1 DESCRIPCION DE LOS HECHOS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS

En estructura N°143 de línea 110KV PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO, ave carroñera produce descarga eléctrica entre fase B a tierra, provocando el disparo de la protección 50/51 y la apertura del interruptor 52H1 en S/E PFV JAVIERA.

2.2 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IMPREVISIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

En este caso no aplica.

2.3 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IRRESISTIBILIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

En este caso no aplica.

2.4 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN EXTERIORIDAD (Según R.Ex. N° 15704/2016)

En este caso no aplica.

MANTENIMIENTOS LT DIEGO DE ALMAGRO TALTAL

Número Mantenimiento	Tipo de Mantenimiento	Nombre Instalación	Fecha	Principales Hallazgos
01 LT SE Taltal a SE Diego Almagro 110 kV. Estr. 548 a 349	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal	01-05-2018	Termografia
02 LT SE Taltal a SE Diego Almagro 110 kV. Estr. 349 a 183	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal	01-05-2018	Termografia
02 LT SE Taltal a SE Diego Almagro 110 kV. Estr. 349 a 183	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal	01-05-2018	Termografia
09-106 PM LT 110kV Diego Taltal	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal	28-05-2018	Lavado aislacion
09-104 PM LT 110kV Diego Taltal	Preventivo	LT 110kV Oxidos - Las Luces	07-06-2018	Lavado aislacion
09-105 PM LT 110kV Diego Taltal	Preventivo	LT 110kV Javiera - Oxido	11-06-2018	Lavado aislacion
07-84 PM LT 110 Diego - Taltal Insp Pedestre	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal	06-07-2018	Hebra cortada fase 2 estructura 261
08-351 EXPL LT Diego de Almagro - Taltal reparación hebras cortadas	Correctivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal	12-08-2018	reparacion de hebras cortadas en estructuras 261 - 308- 310
SGC-PRO-R-05 Informe Lavado LT 110 KV Óxido - Taltal	Preventivo	LT 110 KV Óxido - Taltal	29-03-2019	Lavado aislacion
SGC-PRO-R-05 Informe Lavado LT 110 KV D. de Almagro - Javiera	Preventivo	LT 110 KV D. de Almagro - Javiera	13-04-2019 al 15-04-2019	Lavado aislacion
SGC-PRO-R-05 Informe Lavado LT 110 KV Javiera - Óxido	Preventivo	LT 110 KV Javiera - Óxido	17-04-2019 al 18-04-2019	Lavado aislacion
SGC-PRO-R-05 Informe Lavado LT 110 KV Las Luces - Taltal	Preventivo	LT 110 KV Las Luces - Taltal	20-03-2019 al 31-03-2019	Lavado aislacion
SGC-PRO-R-05 Informe Lavado LT 110 KV Óxido - Las Luce	Preventivo	LT 110 KV Óxido - Las Luce	29-03-2019 al 09-04-2019	Lavado aislacion
01 SE Diego de Almagro a SE Taltal 110 Termografia	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal	13-05-2019 al 14-05-2019	Termografia
Insp Pedestre LT DDA - Taltal 20-sept-2019	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Taltal	20-09-2019	Inspeccion Pedestre
Poste 528 LT110 KV Las Luce - Talta	Correctivo	LT 110kV Las Luces - Taltal, estructura 528	29-09-2019	Instalacion de cubrelineas
SGC-PRO-R-05 Informe Lavado LT 110 KV D. de Almagro - Javiera Ene 2020	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera	03-01-2020 al 05-01-2020	Lavado aislacion
SGC-PRO-R-05 Informe Lavado LT 110 KV D. de Javiera - Oxido Ene 2020	Preventivo	LT 110 kV Javiera- Oxido	05-01-2020 al 19-01-2020	Lavado aislacion
01-2020 Las Luces - Taltal retiro cuerpo extraño	Correctivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	20/01/2020	Retiro ave electrocutada desde estructura 529
06-2020 LT Las Luces - Taltal-lav Ais	Preventivo	LT 110 KV Las Luces - Taltal	06-06-2020 al 09-06-2020	Lavado aislacion
06-2020 LT Javiera - Oxido Lav Ais	Preventivo	LT 110kV Javiera - Oxido	15-06-2020 al 19-06-2020	Lavado aislacion
06-2020 LT Javiera -Oxido Inspeccion	Preventivo	LT 110kV Javiera - Oxido	15-06-2020 al 19-06-2020	Inspeccion Pedestre, est punto poste placa: 3-039873 / placa botada en el piso / se encuentra una hebra que sobresale de la prensa del bretel en fase inferior. (suspensión), punto 84 Poste placa: 3-050135 aislador quebrado fase media, est punto Poste placa: sin placa / falta un perno en prensa de bretel fase media
06-2020 LT Oxido - Las Luces Lav Ais	Preventivo	LT 110 KV Óxido - Las Luce	23-06-2020 al 24-06-2020	Lavado aislacion
07-2020 LT 110 KV Oxido-Las Luces Insp	Preventivo	LT 110 KV Óxido - Las Luce	23-06-2020 al 24-06-2020	Inspeccion Pedestre,punto 8 poste placa: 3-039920/3-039921 / preformada abierta en puente de fase 3 , punto 47 Poste placa: 3-049737 / preformada mal cerrada en fase inferior y disco aislador desplazado en fase media (suspensión)
07-2020 LT Las Luces Taltal Lav Ais	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	30-06-2020 al 03-07-2020	Lavado aislacion

07-2020 LT 110 KV Las Luces - Taltal Insp	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	30-06-2020 al 03-07-2020	Inspeccion Pedestre, punto 60 falta tuerca en prensa de bretel y el mismo bretel esta rozando con el conductor produciendo un punto caliente fase 3 (suspensión portal, punto 85 Poste placa: 3-040062/3-040061 / barra del tirante cortado sector del aeródromo (anclaje), punto 99 Poste placa: 3-040049/3-040048 / barra de tirante cortada (anclaje), punto 110 Poste placa: 3-040037/3-040036 / aislador quebrado fase media (anclaje), punto 160 Poste placa: 3-039980/3-039979 / aislador roto fase 3 (suspensión portal).
07-2020 LT Javiera_Oxido Inspeccion	Preventivo	LT 110kV Javiera - Oxido	04-07-2020 al 09-07-2020	Inspección pedestre, punto 182 Poste placa: 3-039714 / hebra cortada en bretel de fase media (suspensión), punto 255 Poste placa: 3-039622/3-039621/ barra de tirante cortado (anclaje),
07-2020 LT Javiera_Oxido Lav Ais	Preventivo	LT 110kV Javiera - Oxido	04-07-2020 al 09-07-2020	Lavado aislacion
07-2020 LT Jav Oxido Reemplazo de aislacion	Correctivo	LT 110kV Javiera - Oxido	19/07/2020	Cambio de aislador quebrado en estructura de suspensión placa 3-050135
07-2020 LT Las Luces Taltal Instalacion de cubiertas aislantes	Correctivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	19/07/2020	Se realiza instalación de cubre líneas en estructuras 529-530-531-532-533 y 534
07-2020 LT Las Luces Taltal Instalacion de cubiertas aislantes FLEXIAPP	Correctivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	19/07/2020	Se realiza instalación de cubre líneas en estructuras 529-530-531-532-533 y 534
07-2020 LT Las Luces Taltal reemplazo de aislacion	Correctivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	19/07/2020	Cambio de aisladores quebrados en estructuras de anclaje numero de placa 3-040037/3-040036 y portal suspensión placa 3-039980/3-039979.
07-2020 LT Javiera_Oxido Lav Ais Flexiapp	Preventivo	LT 110kV Javiera - Oxido	04-07-2020 al 09-07-2020	Lavado aislacion
SE OxidoJulio 2020 FLEXIAPP	Preventivo	SE Oxido	20/07/2020	Lavado aislacion
Tap - Off Las Luces Julio 2020 FLEXIAPP	Preventivo	SE Las Luces	22/07/2020	Lavado aislacion
07-2020 LT DiegoAlmagro_Javiera Inspeccion B	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera	15-07-2020 al 18-07-2020	Inspeccion Pedestre, punto 9 poste placa: 3-041612/3-041611/3-041610 / tirante malo se deberá realizar su reparación con líneas desenergizadas (3R), punto 10 Poste placa: 3-041609/3-041608 / 2 tirantes sueltos (anclaje)
07-2020 LT Javiera - Oxido reparacion tirante	Correctivo	LT 110KV Javiera-Oxido	21/07/2020	Se realiza cambio de barra de tirante y durmiente en estructura 3/039621-3/039622 anclaje en LT 110 KV Javiera- Oxido 110kv con todas las medidas de seguridad terminando sin novedad la faena
07-2020 LT Javiera - Oxido reparacion tirante FLEXIAPP	Correctivo	LT 110KV Javiera-Oxido	21/07/2020	3/039621-3/039622 anclaje en LT 110 KV Javiera- Oxido 110kv con todas las medidas de seguridad
07-2020 LT DiegoAlmagro_Javiera Lav Ais B	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera	15-07-2020 al 18-07-2020	Lavado aislacion
08-2020 LT Las Luces- Taltal cambio de tirante	Correctivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	05-08-2020 al 07-08-2020	S realiza cambio de barra de tirante y durmiente en estructura 3-040061/62 y en estructura 3-040048/49 anclajes en LT 110 KV Las Luces-Taltal
08-2020 LTDiego de Almagro - Javiera temple de tirante	Correctivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera	08-08-2020	Se realiza retemplado de tirantes en estructura 3-041608/09 de LT 110KV Diego de Almagro-Javiera
Lavado aislacion LT 110 KV Las Luces -Taltal sector vertedero Septiembre 2020 .pdf	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	30-09-2020 al 01-10-2020	Se realiza lavado de alta contaminación en LT110 KV Las Luces-Taltal desde la estructura 500 a la 548
Lavado de aislacion LT 110 KV Las Luces -Taltal Noviembre 2020 2	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	18-11-2020 al 29-11-2020	Lavado aislacion
Lavado de aislacion Tap - Off Las Luces Noviembre 2020	Preventivo	SE Las Luces	30/11/2020	Lavado aislacion
Inspeccion pedestre LT 110KV Las Luces - Taltal Noviembre 2020	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	18-11-2020 al 29-11-2020	Inspeccion Pedestre, punto 83 Poste placa: 3-40065 hebras cortadas en el amortiguador en fase superior, punto 105 Poste placa: (3-040094 – sin placa) falta tuerca en grampa del bretel, punto 163 Poste placa: placa no legible casa debajo de la línea,
Lavado aislacion LT 110 KV Oxido - Las Luces Diciembre 2020	Preventivo	LT 110 KV Óxido - Las Luce	01-12-2020 al 02-12-2020	Lavado aislacion

inspeccion tramo 1 javiera-oxido 110kv diciembre 2020	Preventivo	LT 110KV Javiera-Oxido	03-12-2020 al 13-12-2020	Inspeccion Pedestre, punto 34 poste 3-039873 / placa botada en el piso / se encuentra hebras cortadas del bretel en fase inferior. (suspensión), punto 97 Poste placa: sin placa hebra cortada fase media, punto 101 Poste placa: 3-039803 / hebras cortadas fase media, punto 102 Poste placa: 3-039802 / pasador sin tuerca en fase media (suspensión), punto 121 Poste placa: sin placa / falta perno grampa bretel, punto 123 Poste placa: sin placa / falta un perno en prensa de bretel fase media.
inspeccion tramo 2 javiera-oxido 110kv Diciembre 2020	Preventivo	LT 110KV Javiera-Oxido	14-12-2020 al 01-01-2021	Inspeccion Pedestre, punto 182 Poste placa: 3-039714 / hebra cortada en bretel de fase media (suspensión).
lavado aislacion javiera-oxido 110kv diciembre 2020	Preventivo	LT 110KV Javiera-Oxido	03-12-2020 al 06-12-2020	Lavado aislacion
lavado aislacion javiera-oxido 110kv diciembre 2020 part 2	Preventivo	LT 110KV Javiera-Oxido	12-12-2020 al 16-12-2020	Lavado aislacion
lavado aislacion javiera-oxido 110kv diciembre 2020 final	Preventivo	LT 110KV Javiera-Oxido	01-01-2021	Lavado aislacion
lavado de aislacion Diego-Javiera Enero 2021	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera	02-01-2021 al 05-01-2021	Lavado aislacion
TERMOGRAFIA LT TALTAL DALMAGRO 04_01_21	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro -Taltal	01-04-2021	Termografia
TERMOGRAFIA LT TALTAL DALMAGRO 05_01_21	Preventivo	LT 110 kV Diego de Almagro -Taltal	01-05-2021	Termografia
05-74 TO Oxidos lavado	Preventivo	SE Oxido	18/05/2021	Lavado aislacion
05-83 LT DDA Taltal Mantenimiento correctivo CGE	Correctivo	LT 110KV Tramos desde Javiera - S/E Taltal	05-08-2021	Reparaciones de condiciones subestandard varias en Tramos LT desde Javiera hasta S/E Taltal
Inf. Kobo LAT Las Luces - Taltal (09-06-21) Sem.23 lavados	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	06-09-2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Las Luces - Taltal (10-06-21) Sem.23 lavados	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	06-10-2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Las Luces - Taltal (14-06-21) Sem.24 lavados	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	14/06/2021	Lavado aislacion
Planilla Resumen lavado Las Luces - Taltal (Junio-2021) Sem24	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	Junio 2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Las Luces - Taltal (03-06-21) Sem.22	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	06-03-2021	Lavado aislacion
Inf. kobo LAT Las Luces - Taltal (04-06-21) Sem.22	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	06-04-2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Las Luces - Taltal (07-06-21) Sem.23	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	06-07-2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Las Luces - Taltal (08-06-21) Sem.23	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal.	06-08-2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Oxido - Las Luces (16-06-21) Sem.24	Preventivo	LT 110kV Oxidos - Las Luces.	16/06/2021	Lavado aislacion
Plan. Resumen lavado Javiera - Oxido (Julio-2021) Sem.30	Preventivo	LT 110kV Javiera - Oxidos.	Julio 2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Diego - Javiera (30-07-21) Sem.30	Preventivo	LT 110kV Diego de Almagro - Javiera.	30/07/2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Oxido - Las Luces (02-08-21) Sem.31	Preventivo	LT 110kV Oxidos - Las Luces.	08-02-2021	Lavado aislacion
Plan. Resumen lavado Oxido - Las Luces (Agosto-2021) Sem.31	Preventivo	LT 110kV Oxidos - Las Luces.	Agosto 2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Las Luces - Taltal Vert. (03-08-21) Sem.31	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal Vertedero.	08-03-2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Las Luces - Taltal Vert. (04-08-21) Sem.31	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal Vertedero.	08-04-2021	Lavado aislacion
Plan. Resumen lavado Las Luces - Taltal Vert. (Agosto-2021) Sem.31	Preventivo	LT 110kV Las Luces - Taltal Vertedero.	Agosto 2021	Lavado aislacion

Inf. Kobo LAT Diego - Javiera (05-08-21) Sem.31	Preventivo	LT 110kV Diego de Almagro - Javiera.	08-05-2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Diego - Javiera (06-08-21) Sem.31	Preventivo	LT 110kV Diego de Almagro - Javiera.	08-06-2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Diego - Javiera (10-08-21) Sem.32	Preventivo	LT 110kV Diego de Almagro - Javiera.	08-10-2021	Lavado aislacion
Inf. Kobo LAT Diego - Javiera (11-08-21) Sem.32	Preventivo	LT 110kV Diego de Almagro - Javiera.	08-11-2021	Lavado aislacion
Plan. Resumen lavado Diego - Javiera (Agosto-2021) Sem.32	Preventivo	LT 110kV Diego de Almagro - Javiera.	Agosto 2021	Lavado aislacion
Inf. N°20 Tap-off Oxido STN-CGE (29-09-21)	Preventivo	SE Oxido	29/09/2021	Lavado aislacion
Inf. N°22 SE Tap-Off Las Luces STN-CGE (30-09-21)	Preventivo	SE Las Luces	30/09/2021	Lavado aislacion
Informe actividades Línea Javiera - Taltal 110 KV 031021	Correctivo	LT 110kV Javiera - Taltal.	10-03-2021	Trabajos reparaciones programadas por hebras cortadas, instalación mangas aislantes, reemplazo breteles, reposición chavetas, reapriete prensas, actividades relacionadas con acciones correctivas comprometidas en últimos Informes de falla.
Informe mantenimiento correctivo LT 110 KV Diego de Almagro - Taltal 06-11-2021	Correctivo	LT 110kV Diego de Almagro - Taltal	11-06-2021	Trabajos reparaciones programadas instalación de disuadores de aves y letreros de no botar basura actividades relacionadas con acciones correctivas comprometidas en últimos Informes de falla.

INFORME DE FALLA DEFINITIVO

Nº 2021003096

Central FV JAVIERA.

Zona: Región de Atacama – Comuna Diego de Almagro

Preparado por: ATLAS

Propietario	Instalación afectada	Transferencia interrumpida en la S/E	Generación Afectada	Consecuencia	Preparado	Fecha
Atlas Renewable Energy	Paño H1	11,4 MW	No hubo	Falla de terceros que afectaron instalaciones de S/E Javiera	ATLAS	08/11/2021


- 2 Fecha y hora del envío del IF.**
15/11/2021 12:00 horas.
- 3 Razón social de la empresa.**
ATLAS Renewable Energy.
- 4 Fecha y hora del inicio de la falla.**
08/11/2021 a las 01:32 horas.
- 5 Identificación de las instalaciones que presentan falla y/o instalaciones afectadas.**
Paño H1 - Taltal de S/E Javiera.
- 6 Tiempo de duración de la falla.**
6 horas con 17 minutos.
- 7 Causa básica de la falla.**
Falla en L.110 Javiera – Taltal de propiedad de CGE, causado por un jote electrocutado en la estructura 143.
- 8 Listado de las subestaciones involucradas (para cada una de estas subestaciones se deberá indicar lo siguiente).**
 - 8.1 Nombre de la subestación involucrada.
 - 8.2 Cantidad de consumos desconectados en la S/E.
 - 8.3 Montos de potencia desconectada o interrumpida en cada caso y sus registros de medición respectivos.
 - 8.4 Causa de la interrupción de cada uno de los consumos.
 - 8.5 Instante en que el CDC autoriza la normalización de cada uno de los consumos, ya sea parcial o total, según corresponda.

(7.1) S/E	(7.2) Consumos desconectados	(7.3) Potencia interrumpida y sus registros de medición	(7.4) Causa de interrupción	(7.5) Hora normalización
Javiera	No hubo.	11,4 MW	Falla en instalaciones de terceros:	07:49

- 9 Acciones inmediatas llevadas a cabo por los CC para la normalización de suministro de los consumos y maniobras de reposición ejecutadas.**
Inmediatamente de ocurrida la falla, se avisa al CEN
Se revisan las instalaciones de Javiera.
Se verifica operación de protecciones de la S/E Javiera.
Se verifica operación de los interruptores.

- 10 Registros oscilógrafos de protecciones (envío de archivos extraídos directamente desde los equipos involucrados, ejemplo archivos en formato: "COMPTREDE", ".BEN", ".DEX").**
- 11 Registros de comportamiento dinámico de las unidades generadoras (potencia activa, reactiva, frecuencia y tensión en terminales).**
La Planta FV Javiera no se vio afectada por la falla.
- 12 Cronología de eventos, sincronizados vía GPS con la hora GMT.**
Inmediatamente de ocurrida la falla, se recopilan las alarmas, verificando la operación de las protecciones.
 - A las 01:32 horas abre interruptor 52H1 de S/E Javiera, por acción de la protección 67N – fase BG, indicando una distancia de 11,2 Km.
 - A las 07:49 horas, en coordinación con CGE y CDC del Coordinador se cierra con éxito el interruptor 52H1- Taltal de S/E Javiera
- 13 Antecedentes específicos que la DO hubiera solicitado informar.**
No existen solicitudes.
- 14 Acciones Correctivas a Corto Plazo**
No hay
- 15 Acciones Correctivas a Largo Plazo**
No hay
- 16 Otros antecedentes que el Coordinado respectivo estime necesario informar.**
En anexo 1 se adjunta el diagrama unilineal de las instalaciones de la Planta FV Javiera.
En anexo 2 se adjunta el Reporte de falla de la protección D60
En anexo 3 se adjunta el Registro Comtrade del Paño H1 de S/E Javiera

Anexo 1 – DIAGRAMA UNILINEAL

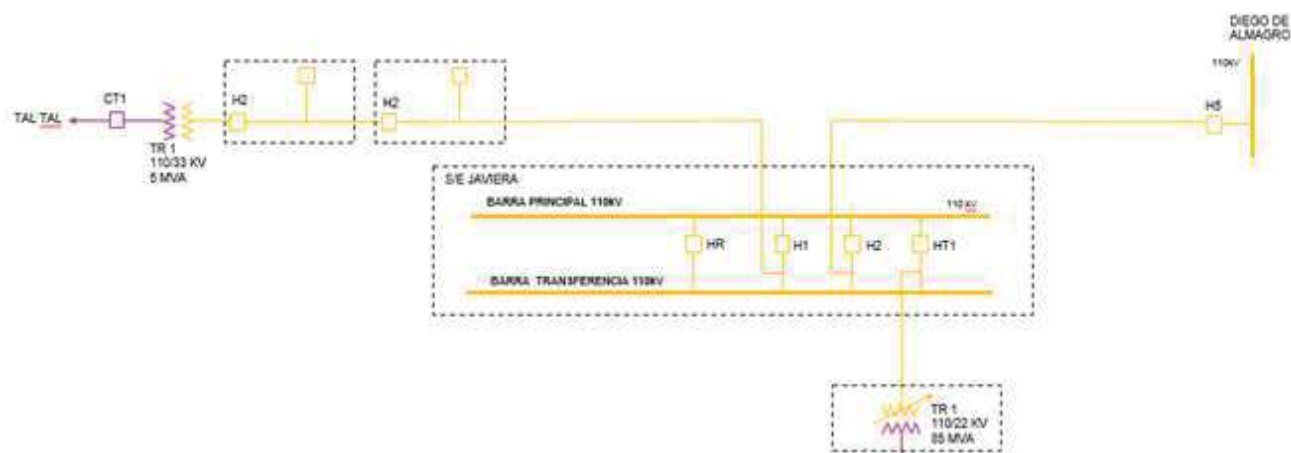

Anexo 2 – FAULT REPORT

D60 Distance Relay
Revision 6.03

Relay Name: D60 TALTAL 110kV
IP Address: 10.0.28.20

Fault Report 2183

[Click Here For The Main Menu](#)

Fault Date	2021/11/08
2021/11/08	1:31:43.175331
Fault Type	BG
Fault Location	11.2 km
Line ID	SRC 1
Active Setting Group	1
Auto-reclose Shot Count	0
Event Record Number at Trigger	378182
Pre-trigger and Post-trigger events	Events 378173 to 378188
Trigger Operand	(1596) TRIP LED On

Prefault and Fault Phasors				
Signal	Prefault Mag	Prefault Ang	Fault Mag	Fault Ang
ia (A)	58.729	358.6	47.791	339.3
ib (A)	57.789	238.2	1443.346	203.9
ic (A)	57.669	118.5	70.812	136.3
in (A)	0.000	0.0	1436.659	202.6
va (kV)	64.600	0.0	63.775	355.1
vb (kV)	64.657	240.1	47.547	224.8
vc (kV)	64.677	120.0	61.239	122.5

Operated Elements at Time of Trigger
(56) NTRL DIR OC1
(172) GND DIST Z1
(232) SRC1 50DD

Fault Duration
No Active Breaker Arcing Current Elements

D60 Distance Relay
Revision 6.03

Relay Name: D60 TALTAL 110kV
IP Address: 10.0.28.20

Fault Report 2184

[Click Here For The Main Menu](#)

Fault Date	2021/11/08
2021/11/08	1:31:43.800626
Fault Type	BG
Fault Location	11.7 km
Line ID	SRC 1
Active Setting Group	1
Auto-reclose Shot Count	1
Event Record Number at Trigger	378264
Pre-trigger and Post-trigger events	Events 378255 to 378270
Trigger Operand	(1596) TRIPLED On

Prefault and Fault Phasors

Signal	Prefault Mag	Prefault Ang	Fault Mag	Fault Ang
ia (A)	0.000	0.0	122.444	280.3
ib (A)	0.000	0.0	1491.255	212.1
ic (A)	0.000	0.0	104.353	87.1
in (A)	0.000	0.0	1477.182	213.2
va (kV)	22.356	285.3	60.521	5.9
vb (kV)	2.421	226.6	46.106	235.7
vc (kV)	23.255	325.1	58.371	132.7

Operated Elements at Time of Trigger

(0) PHASE IOC1
(56) NTRL DIR OC1
(232) SRC1 50DD

Fault Duration

Anexo 3. Registro Comtrade del Paño H1 de S/E Javiera

