Estudio para análisis de falla EAF 050/2014

"Falla en línea 66 kV Illapel - Combarbalá"

Fecha de Emisión: 25-03-2014

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	04-03-2014
Hora	14:35

b. Estimación de consumos desconectados

Consumos desconectados (MW)	000001.50
-----------------------------	-----------

c. Causa de la falla:

1017: Trabajo en instalaciones.

De acuerdo con lo informado por la empresa Transnet S.A., la desconexión de la línea 66 kV Illapel – Combarbalá se produjo por la operación de la protección de distancia residual asociada al interruptor 52B1. La operación de dicha protección se debió a una falla monofásica a tierra en el tramo 66 kV El Espino – Illapel, en particular en la estructura N°220, causada por trabajos de lavado de aislación que se estaban realizando en esa línea.

La causa detallada no ha sucedido con anterioridad en el período de un año calendario en la instalación donde se presentó la falla.

d. Comuna donde se presenta la falla :

4201: Illapel.

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización
	Total	MW		

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
Combarbalá - Illapel 66kV	El Espino - Illapel 66kV	14:35	14:38
Combarbalá - Illapel 66kV	Combarbalá – El Espino 66 kV	14:35	14:38

c. Consumos

Sub-Estación	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Combarbalá	000001.50	000000.022	14:35	14:38

Total : 1.5 MW 0.022 %

⁻ Las fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa Transnet S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Desc. (Hr)	ENS (MWHr)
S/E Combarbalá	CONAFE	Regulado	000001.50	00000.05	0000000000.1

Clientes Regulados : 0.1 MWHr

Clientes Libres : MWHr

Total : 0.1 MWHr

- Las horas y el monto señalados corresponden a lo informado por la empresa Transnet S.A.

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 006867.00 MW

Regulación de Frecuencia Unidad reguladora: El Toro U3

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada.


Según lo informado por Transnet S.A., el interruptor 52B1 de SE Illapel se encontraba con su reconexión automática bloqueada, a causa de trabajos de lavado de aislación (SD05962/2014).



Otros antecedentes relevantes

No hay.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

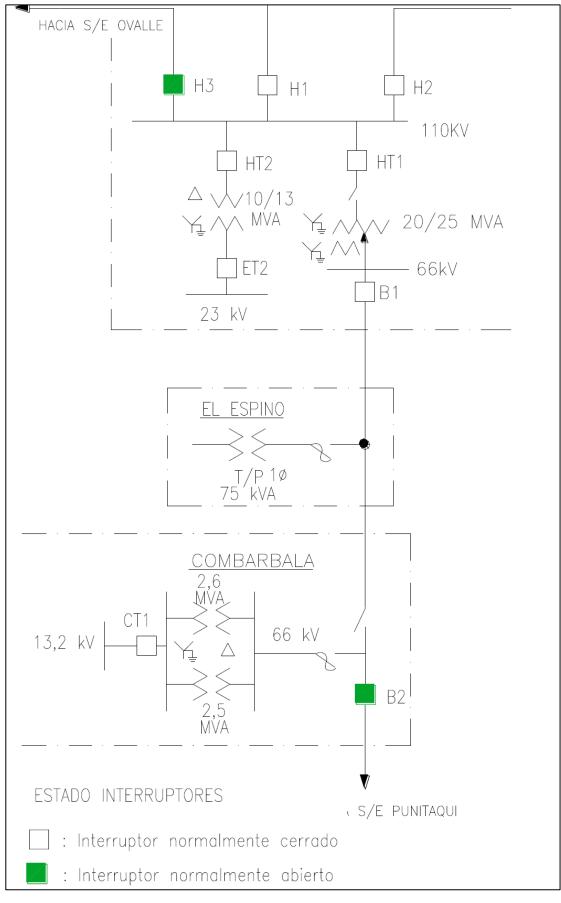

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Evento	
14:35	Apertura del interruptor 52B1 de SE Illapel por operación de su protección de distancia residual en zona 1.	

- La hora señalada corresponde a lo informado por la empresa Transnet S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Hora	Acción
04-03-2014	14:38	Cierre manual del interruptor 52B1 de SE Illapel. Se energiza la línea 66 kV Illapel - Combarbalá, recuperando todos los consumos asociados a SE Combarbalá.

- La fecha y hora señaladas corresponden a lo informado por la empresa Transnet S.A.