

**Estudio para análisis de falla EAF 083/2016**  
**"Falla en línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías"**  
**Fecha de Emisión: 05-04-2016**

## 1. Descripción pormenorizada de la perturbación

### a. Fecha y Hora de la Falla

Fecha	14-03-2016
Hora	11:40

### b. Estimación de consumos desconectados

Consumos desconectados (MW)	13.00
-----------------------------	-------

### c. Origen de la falla:

De acuerdo con lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de protecciones ante falla atribuida a acortamiento de distancia entre maquinaria y los conductores de la línea.

#### c.1 Fenómeno físico:

OPE18: Violación de distancia eléctrica

La instalación no ha sido afectada por este fenómeno físico en el período de un año calendario

#### c.2 Elemento donde se produjo la falla:

TX2: Conductores

#### c.3 Fenómeno eléctrico:

DI21N: Distancia residual

#### c.4 Modo (comportamiento de interruptores principales):

13: Opera según lo esperado

### d. Comuna donde se presenta la falla:

4101: La Serena

## 2. Descripción del equipamiento afectado

### a. Sistema de Generación

### b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
Las Compañías - Maitencillo 110kV	Maitencillo - Algarrobo	11:40	12:24
Las Compañías - Maitencillo 110kV	Algarrobo - Dos Amigos	11:40	12:24
Las Compañías - Maitencillo 110kV	Dos Amigos - Pajonales	11:40	12:24
Las Compañías - Maitencillo 110kV	Pajonales - Incahuasi	11:40	12:24
Las Compañías - Maitencillo 110kV	Incahuasi - Romeral	11:40	12:24
Las Compañías - Maitencillo 110kV	Romeral - Las Compañías	11:40	12:24

### c. Consumos

Sub-Estación	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Hora Desc.	Hora Norm.
S/E Algarrobo	1.05 (*)	0.014	11:40	12:24
S/E Dos Amigos	1.05 (*)	0.014	11:40	12:24
S/E Incahuasi	0.40	0.006	11:40	12:24
S/E Incahuasi	1.45	0.020	11:40	12:24
S/E Pajonales	1.05 (*)	0.014	11:40	12:24
S/E Romeral (CMP)	8.00	0.110	11:40	12:24

**Total :** **13.0 MW** **0.178 %**

- Las horas y montos señalados corresponden a lo informado por las empresas Transelec S.A., Transnet S.A. y CMP S.A.  
(\*) Montos estimados a partir de las señales SCADA correspondiente a la transferencia por la línea previo a la falla.

### 3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Desc. (Hr)	ENS (MWhr)
S/E Algarrobo	CMP	Libre	1.05	0.73	0.8
S/E Dos Amigos	CEMIN	Libre	1.05	0.73	0.8
S/E Incahuasi	EMELAT	Regulado	0.40	0.73	0.3
S/E Incahuasi	CONAFE	Regulado	1.45	0.73	1.1
S/E Pajonales	ESO	Libre	1.05	0.73	0.8
S/E Romeral (CMP)	CMP	Libre	8.00	0.73	5.9

**Clientes Regulados :** **1.4 MWhr**

**Clientes Libres :** **8.3 MWhr**

**Total :** **9.7 MWhr**

- Los montos señalados corresponden a lo informado por las empresas Transelec S.A., Transnet S.A. y CMP S.A.

### 4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

**Demanda del sistema previo a la falla:** 7265 MW

#### Regulación de Frecuencia

Unidad reguladora: Colbún U1

#### Operación Programada

En anexo Nº 1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 14 de marzo de 2016.

#### Operación Real

En anexo Nº 2 se adjunta el detalle de la generación real del día 14 de marzo de 2016.

#### Movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC

En anexo Nº 3 se presenta el detalle del movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC para el día 14 de marzo de 2016.

#### Mantenimientos

En anexo Nº 4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 14 de marzo de 2016.

#### Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada.

## Otros antecedentes relevantes

De acuerdo con lo informado por la empresa Transnet S.A.:

"El día lunes 14 de marzo de 2015, a las 11:40 horas, se produce una falla externa en instalaciones de Transelec, específicamente en la línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías, durante trabajos programados por la propietaria de la instalación. La falla afectó a la subestación Incahuasi de propiedad de Transnet, con una potencia interrumpida total de 1,85 MW, correspondiente a los consumos de CGED. Estos consumos se normalizaron a las 12:24 hrs".

De acuerdo con lo informado por la empresa Transelec S.A.:

"A las 11:40 horas del 14 de marzo de 2016, se produjo la desconexión de la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, por operación de su protección, producto de un cortocircuito monofásico a tierra, entre la fase B y tierra, debido al acortamiento de distancia con maquinaria o un elemento no identificado entre las estructuras N° 314 - 315, a 106 km de la S/E Maitencillo.

Al momento de la falla se estaban realizando trabajos de lavado de aislación en la línea a la SD04973/2016) por lo que la reconexión automática se encontraba inhabilitada".

- Solicitud de trabajo SD04973/2016

 <b>CDEC-SIC</b>		Centro de Despacho Económico de Carga Sistema Interconectado Central	
DOP			
APROBACIÓN		SOLICITUDES DE DESCONEXIÓN / INTERVENCIÓN	
Número :	SD04973/2016	BÚSQUEDA	Fecha : 09/02/2016
Empresa :	Transelec S.A.	Hora :	15:38
Instalación o Equipo :	Línea : L.COMPAÑIAS 110 - MAITECILLOS 110 Tramo : ROMERAL 110 - L.COMPAÑIAS 110 Tramo : DOS AMIGOS 110 - PAJONALES 110 Tramo : INCAHUASI 110 - E.ROMERAL 110 Tramo : PAJONALES 110 - INCAHUASI 110 Ningún Consumo Afectado		
Intervencion		Programada	
Objetivo del trabajo :	Equipo: Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías Tipo Trabajo: Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 52A a 102 y 319 a 347. Verificación de malla tierra estructuras 37, 62, 87, 112 y 141. SODI 344. Restricciones: Restricción a la reconexión Nivel Riesgo: Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías. Instalaciones con riesgo Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías. Observaciones No hay.		
INICIO PROGRAMADO		TÉRMINO PROGRAMADO	
Fecha :	14/03/2016	Hora :	07:00
EFFECTIVO		EFFECTIVO	
Fecha :	14/03/2016	Hora :	07:30
Fecha :	14/03/2016	Hora :	18:00
Fecha :	14/03/2016	Hora :	14:32


## Acciones correctivas a largo plazo

No se indican.

## Acciones correctivas a corto plazo

No se indican.

## Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla

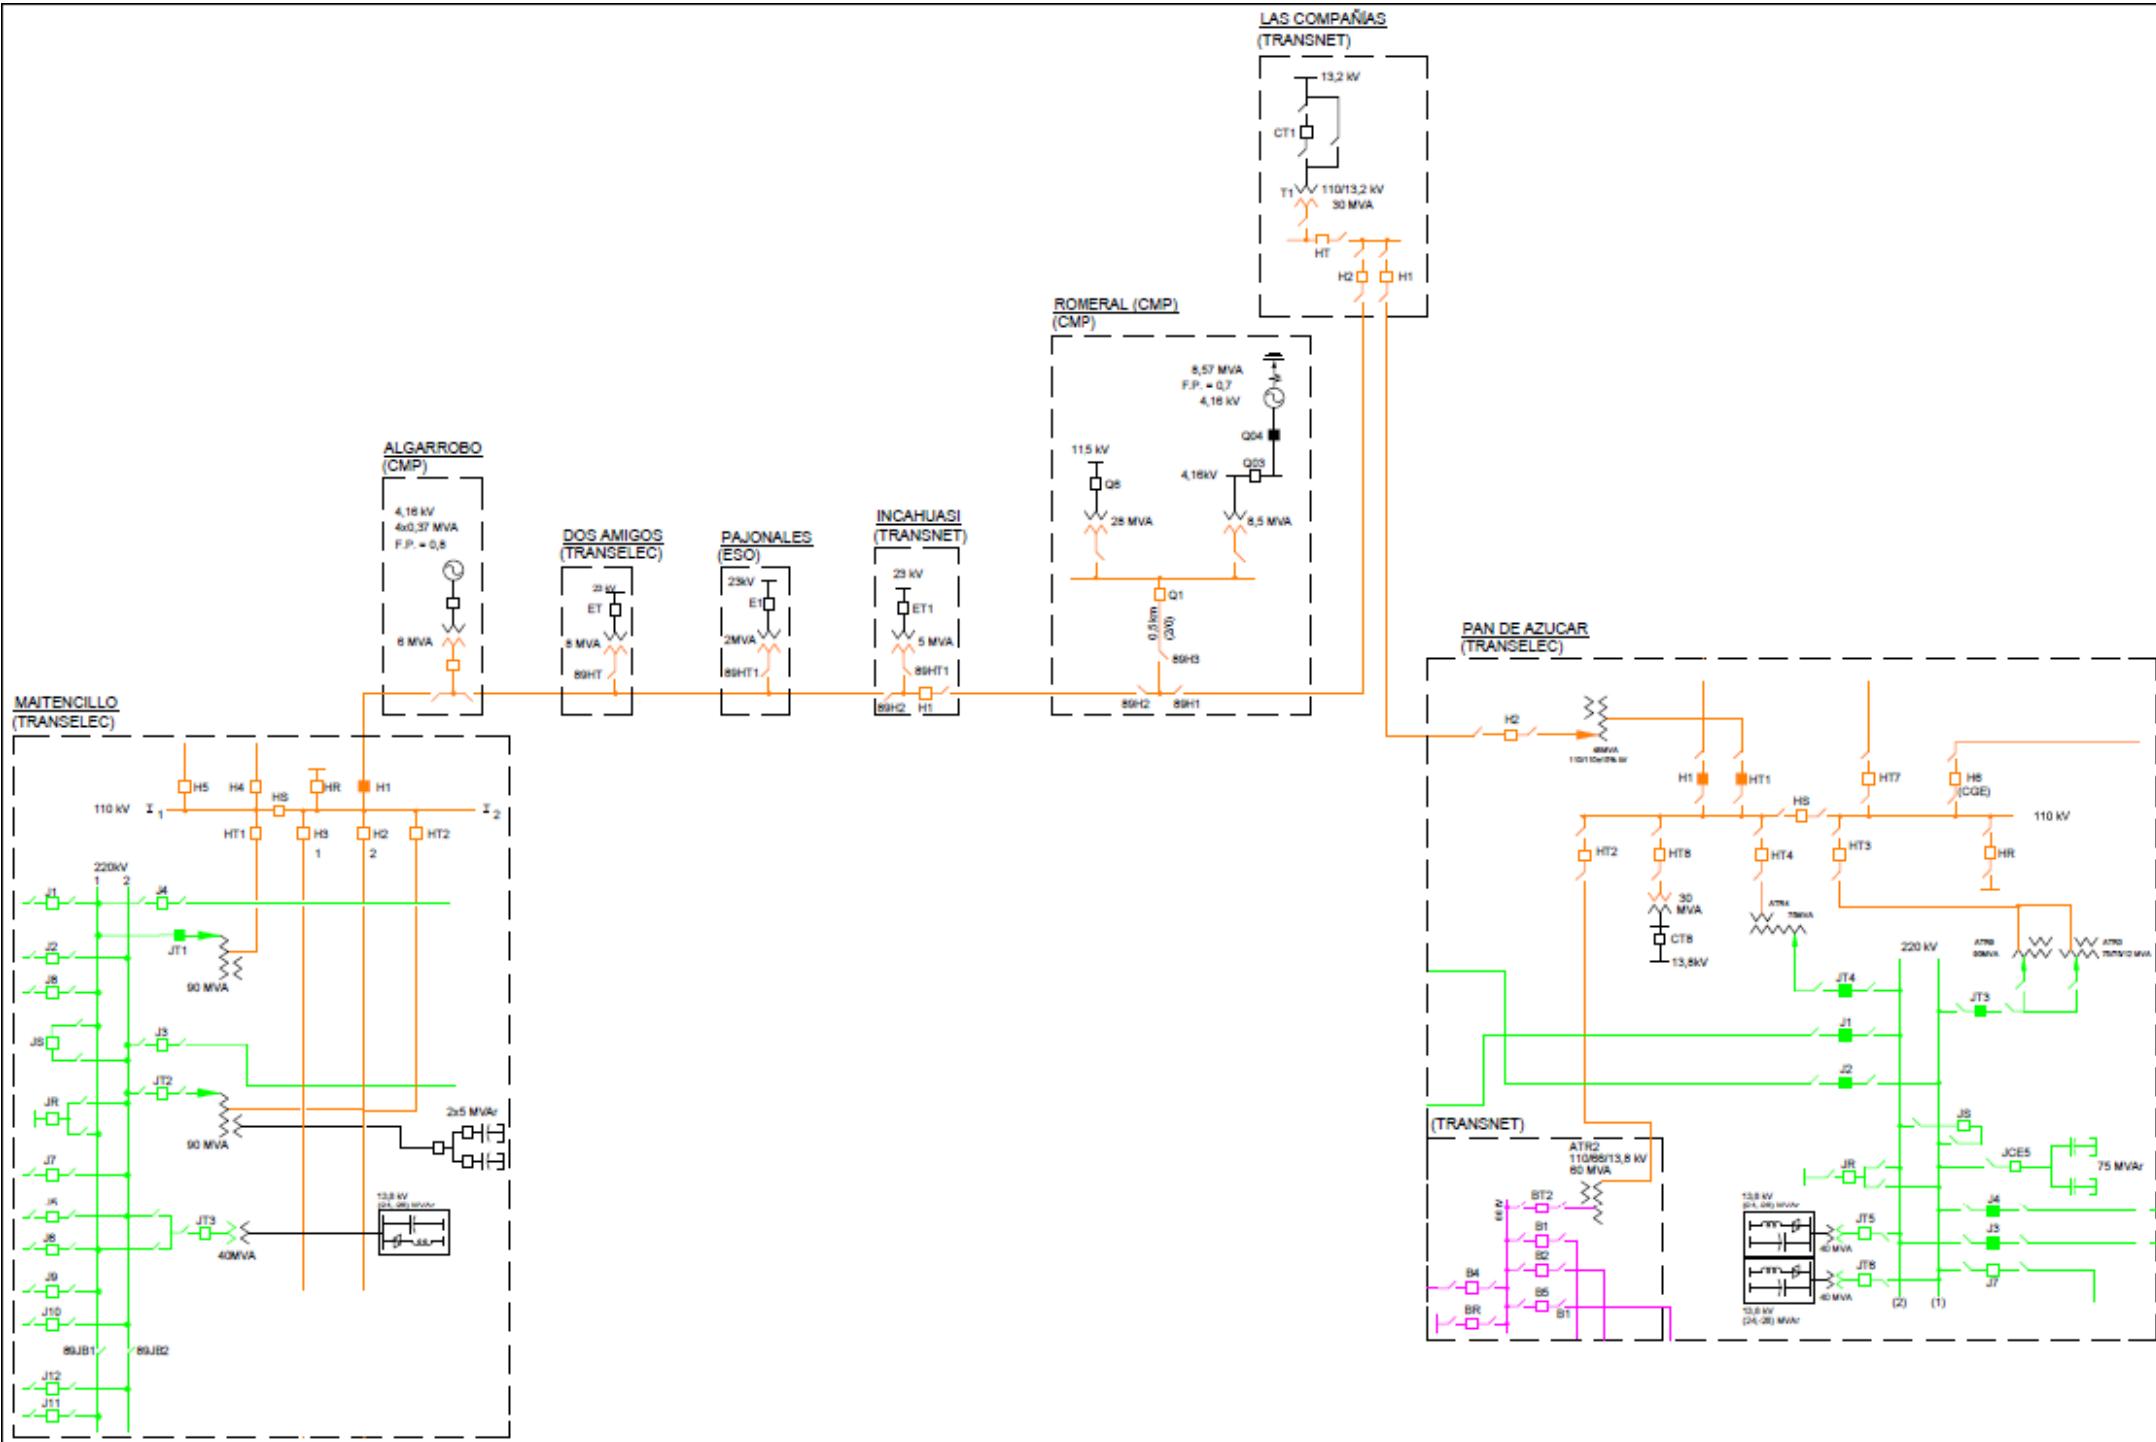

## 5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Evento
11:40	Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Maitencillo, por operación de protección de distancia residual ante falla en la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías.
11:40	Apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, por operación de protección direccional de sobrecorriente residual, ante falla en la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías.

- Las horas señaladas corresponden a lo indicado por las empresas Transnet S.A. y Transelec S.A.

## 6. Normalización del servicio

Fecha	Hora	Acción
14-03-2016	12:24	Cierre manual del interruptor 52H1 de S/E Maitencillo, energizando la línea y recuperando los consumos de las SS/EE Incahuasi, Pajonales, Algarrobo, Dos Amigos y Romeral.
14-03-2016	12:24	Cierre manual del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, normalizando la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo.

- Las fechas y horas señaladas corresponden a lo indicado por las empresas Transnet S.A. y Transelec S.A.

## 7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control


De acuerdo con lo informado por las empresas Transelec S.A. y Transnet S.A., se produjeron las aperturas automáticas del interruptor 52H1 de S/E Maitencillo, por operación de protección de distancia residual, y del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, por operación de protección direccional de sobrecorriente residual, ante falla monofásica (fase B) en la línea 110 KV Maitencillo - Las Compañías, atribuida presumiblemente a acortamiento de distancia entre maquinaria y los conductores de la línea.

A raíz de esta falla se produjo la pérdida de aproximadamente 13 MW de consumos correspondientes a las SS/EE Pajonales, Algarrobo, Incahuasi, Romeral y Dos Amigos.

### Operación de protecciones en S/E Maitencillo.

En S/E Maitencillo, los sistemas de protección asociados al interruptor 52H1 están implementados en un relé 7SA612 con módulos de sobrecorriente y de distancia para la detección de fallas entre fases y a tierra (51/51N y 21/21N), además el relé cuenta con un ciclo de reconexión automática (79) ajustado en 0,6 s que se activa con las órdenes de trip de las protecciones 51N, 21 y 21N.

- Registro oscilográfico del relé 7SA612, asociado al interruptor 52H1 de S/E Maitencillo.

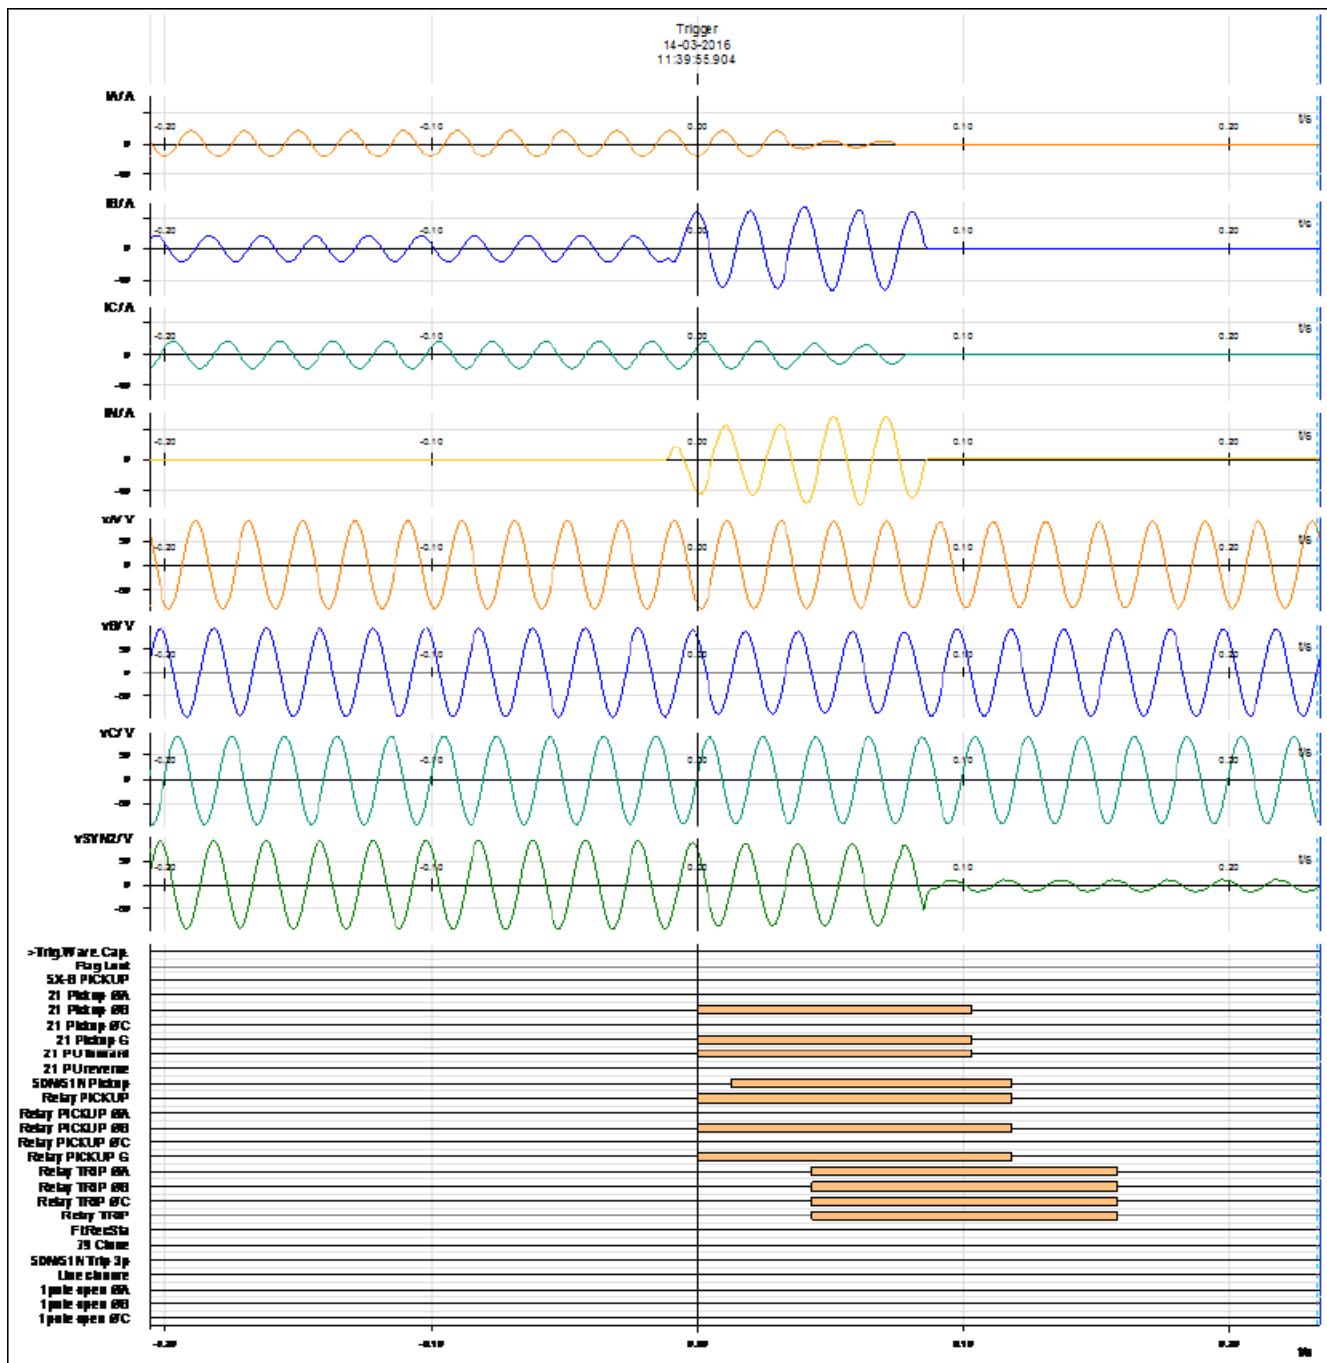

De acuerdo con el registro oscilográfico de la figura anterior, se visualiza una sobrecorriente en la fase B (debido a la resolución del registro no es posible estimar magnitud de la corriente). Por otro lado, se observa, previo a la ocurrencia de la falla, una presencia significativa de tensión residual. Se solicitará a la empresa mayores antecedentes.

En los canales digitales se observan las activaciones de protecciones de sobrecorriente residual y de distancia residual, siendo esta última la que da orden de apertura al interruptor 52H1 de S/E Maitencillo (señales 21PickupØB, 50N/51N Pickup y Relay TRIP).

- Registro de eventos del relé 7SA612 asociado al interruptor 52H1 de S/E Maitencillo.

Number	Indication	Value	Date and time
00301	Power System fault	15 - ON	14.03.2016 11:39:55.904
00302	Fault Event	16 - ON	14.03.2016 11:39:55.904
03684	21 Pickup BG	ON	0 ms
03702	21 Selected Loop BG forward	ON	0 ms
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	ON	12 ms
01370	50N / 51N Inrush picked up	ON	13 ms
01358	67N picked up FORWARD	ON	13 ms
01357	51N PICKED UP	ON	13 ms
01370	50N / 51N Inrush picked up	OFF	33 ms
03805	21 TRIP command Phases ABC	ON	43 ms
00536	Relay Definitive TRIP	ON	43 ms
00533	Primary fault current Ia	0,14 kA	46 ms
00534	Primary fault current Ib	0,50 kA	46 ms
00535	Primary fault current Ic	0,14 kA	46 ms
01451	50BF Breaker failure protection started	ON	45 ms
01476	50BF Local trip - ABC	ON	56 ms
01461	50BF Breaker failure protection started	OFF	92 ms
03671	21 PICKED UP	OFF	103 ms
03702	21 Selected Loop BG forward	OFF	103 ms
01345	50N / 51N PICKED UP	OFF	118 ms
01124	Fault Locator Loop BG	ON	21 ms
01117	Flt Locator: secondary RESISTANCE	5,48 Ohm	21 ms
01118	Flt Locator: secondary REACTANCE	2,23 Ohm	21 ms
01114	Flt Locator: primary RESISTANCE	91,29 Ohm	21 ms
01115	Flt Locator: primary REACTANCE	37,23 Ohm	21 ms
01119	Flt Locator: Distance to fault	94,2 km	21 ms
01120	Flt Locator: Distance [%] to fault	52,3 %	21 ms


De acuerdo con el registro de eventos de la figura anterior, se observan las activaciones de los elementos de distancia residual y de sobrecorriente residual, siendo el elemento de distancia el que da orden de trip sobre el interruptor 52H1 de S/E Maitencillo (registro 21 TRIP command Phases ABC).

De acuerdo con lo informado por la empresa Transelec S.A., debido a trabajos de lavado de aislación de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías (SD04973/2016), se encontraban bloqueadas la reconexiones automáticas de los relés asociados a los interruptores de la línea.

#### Operación de protecciones en S/E Las Compañías.

En S/E Las Compañías, el interruptor 52H2, asociado a la línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, cuenta con un relé SEL-311C como sistema de protección principal, el cual tiene implementado, entre otros elementos, una protección de distancia para detección de fallas entre fases (21) y una protección direccional de sobrecorriente para la detección de fallas a tierra (67N).

- Registro oscilográfico del relé SEL-311C asociado al interruptor 52H2 de S/E Las Compañías.

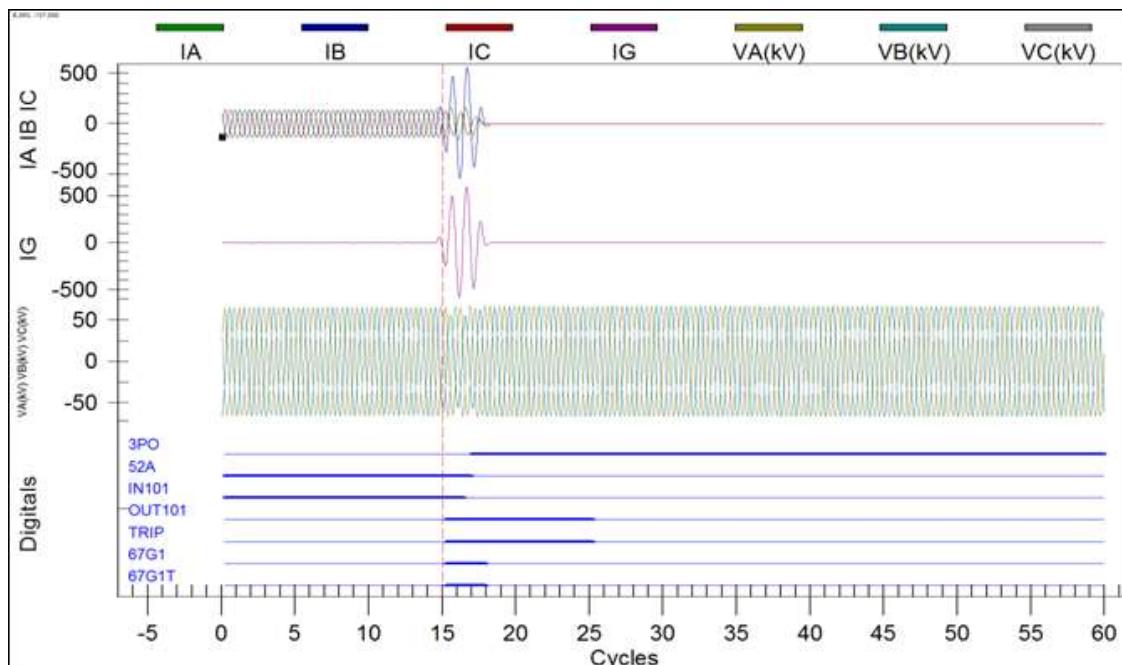

De acuerdo con el registro oscilográfico de la figura anterior, se visualiza una sobrecorriente en la fase B de aproximadamente 500 A de magnitud. En los canales digitales se aprecian las señales asociadas a la activación y posterior orden de trip de la protección 67N (señales 67G1 y 67G1T) y las señales asociadas al cambio de estado del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías (señales 3PO y 52A). La apertura efectiva del interruptor se estima en aproximadamente 60 ms (3 ciclos).

- Registro de eventos del relé SEL-311C asociado al interruptor 52H2 de S/E Las Compañías.

52H2 Date: 04/04/16 Time: 13:41:08.319			
LAS CIAS - MAITENCILLO	FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204		CID=9875
#	DATE	TIME	ELEMENT STATE
20	03/14/16	11:39:39.464	67G1T Asserted
19	03/14/16	11:39:39.464	67G1 Asserted
18	03/14/16	11:39:39.464	OUT101 Asserted
17	03/14/16	11:39:39.464	OUT102 Asserted
16	03/14/16	11:39:39.464	OUT105 Asserted
15	03/14/16	11:39:39.464	OUT106 Asserted
14	03/14/16	11:39:39.475	50P1 Asserted
13	03/14/16	11:39:39.489	IN101 Deasserted
12	03/14/16	11:39:39.500	M3P Asserted
11	03/14/16	11:39:39.504	51GT Asserted
10	03/14/16	11:39:39.504	M3P Deasserted
9	03/14/16	11:39:39.514	50P1 Deasserted
8	03/14/16	11:39:39.519	67G1T Deasserted
7	03/14/16	11:39:39.519	67G1 Deasserted
6	03/14/16	11:39:39.544	51GT Deasserted
5	03/14/16	11:39:39.544	OUT102 Deasserted
4	03/14/16	11:39:39.664	OUT101 Deasserted
3	03/14/16	11:39:39.664	OUT105 Deasserted
2	03/14/16	11:39:40.544	OUT106 Deasserted
1	03/14/16	12:24:22.218	IN101 Asserted

Según el registro de eventos de la figura a anterior, se aprecia la activación y orden de trip instantánea de la protección 67N (registros Nº19 y Nº20). Finalmente se observa el cierre manual del interruptor 52H2 a las 12:24 horas.

## 8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

Detalle de la generación programada para el día 14 de marzo de 2016 (Anexo N°1).

Detalle de la generación real del día 14 de marzo de 2016 (Anexo N°2).

Detalle del movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC correspondientes al día 14 de marzo de 2016 (Anexo N°3).

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 14 de marzo de 2016 (Anexo N°4).

Informes de falla de instalaciones ingresados en el sistema CDEC por las empresas Transelec S.A., Transnet S.A. y CMP S.A. (Anexo 5).

Otros antecedentes aportados por las empresas Transelec S.A. y Transnet S.A. (Anexo 6)

## 9. Análisis de las actuaciones de protecciones

### 9.1 Pronunciamiento CDEC y Propiedad

De acuerdo con lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Maitencillo - Las Compañías, por operación de protecciones ante falla atribuida presumiblemente a acortamiento de distancia entre maquinaria y los conductores de la línea. Al respecto la empresa propietaria de esta instalación no presenta antecedentes que respalden la presunción de causa de la falla.

La propiedad de la instalación afectada corresponde a la empresa Transelec S.A.

### 9.2 Desempeño Protecciones Eléctricas

De acuerdo con los antecedentes presentados:

- Se presume correcta operación de la protección de distancia residual asociada al interruptor 52H1 de S/E Maitencillo.
- Se presume correcta operación de la protección direccional de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52H2 de S/E Las Compañías.

### 9.3 Desempeño EDAC

No se produjo la operación de un EDAC ante este evento según lo esperado.

### 9.4. Desempeño EDAG

No aplica.

## **10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda**

No hay observaciones respecto de las actuaciones del CDC y los CC durante la falla del día 14-03-2016

## **11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales la DO debería solicitar una auditoría**

Se solicitará a la empresa Transelec S.A. mayores antecedentes sobre la tensión residual observada, previo a la falla, en el registro del relé 7SA612 asociado al interruptor 52H1 de S/E Maitencillo y se solicitará a las empresas CEMIN, CMP y ESO los montos de los consumos afectados.

Para el análisis de esta falla no se ha requerido la realización de auditorías en ninguna de las instalaciones del SIC

## **ANEXO N° 1**

**Detalle de la generación programada para el día 14 de marzo de 2016**





## **ANEXO N° 2**

**Detalle de la generación real para el día 14 de marzo de 2016**





### **ANEXO N° 3**

**Detalle del movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC  
correspondientes al día 14 de marzo de 2016**





16:23	C. PFV Luz del Norte	11	65	Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés 187 MVA a 30 °C con Sol flujo N>S.			
16:23	C. PE Taltal		40	Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés 187 MVA a 30 °C con Sol flujo N>S, y ajuste por menor disponibilidad de recurso eólico.			
16:24	Ralco		60	120 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
16:26	Rapel		40	180 DCR	-	Agotamiento	(6) E/S
16:45	Petropower	55	55	En Pruebas según SD07843/2016	PETROPOWER_1		(3) E/S En Prueba
17:11	Rapel		30	150 DCR	-	Agotamiento	(6) E/S
17:14	Pangue		50	50 Control Cota Pangue	RALCO_sinv	Normal	(5) E/S Min Técnico
17:18	Rapel		20	130 DCR	-	Agotamiento	(6) E/S
17:19	Ralco		30	90 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
17:25	Ralco	30	120	Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
17:30	Ralco		30	90 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(5) E/S Min Técnico
17:30	Rapel		50	80 DCR	-	Agotamiento	(6) E/S
17:45				FIN Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés.			
17:48	Rapel		40	40 DCR	-	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
17:50	Pehuenche		120	0 DCR	-	Agotamiento	(8) F/S
17:56	Ralco		120	Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
17:57	Rapel	30	70	QCR	-	Agotamiento	(6) E/S
18:00	Celco		3	5 Cambio en la Política de Precios	CELCO_2	-	(7) E/S Plena Carga
18:05	Ralco		30	90 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(5) E/S Min Técnico
18:08	Ralco		90	0 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(8) F/S
18:08	Rapel		30	40 DCR	-	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
18:09	Guacolda 4	40	150	Control de TX L.220 kV Maitencillo - Punta Colorada 350 MVA de N-->S	-	-	(7) E/S Plena Carga
18:14	Rapel	30	70	QCR	-	Agotamiento	(6) E/S
18:22	Guacolda 5	90	150	Control de TX L.220 kV Maitencillo - Punta Colorada 350 MVA de N-->S	-	-	(7) E/S Plena Carga
18:28	Rapel		30	40 DCR	-	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
18:34	Rapel		40	0 DCR	-	Agotamiento	(8) F/S
18:36	Santa Lidia TG		60	60 DCR	-	-	(5) E/S Min Técnico
19:04	Santa Lidia TG	20	80	QCR	-	-	(6) E/S
19:11	Santa Lidia TG	20	100	QCR	-	-	(6) E/S
19:14	Santa Lidia TG	20	120	QCR	-	-	(7) E/S Plena Carga
19:25	Rapel	40	40	QCR	-	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
19:36	Rapel	30	70	QCR	-	Agotamiento	(6) E/S
19:37	Ralco	90	90	Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(5) E/S Min Técnico
19:42	Rapel		30	40 DCR	-	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
19:43	Rapel		40	0 DCR	-	Agotamiento	(8) F/S
19:45	Santa Lidia TG		40	80 DCR	-	-	(5) E/S Min Técnico
19:55	Ralco	60	150	Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
19:57	Santa Lidia TG	40	120	QCR	-	-	(7) E/S Plena Carga
20:00	Guacolda 2	10	150	Cancela SD 9182/2016	-	-	(7) E/S Plena Carga
20:05	Pehuenche	120	120	QCR	-	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
20:10	Ralco	50	200	Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
20:11	Ralco	50	250	Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
20:11	20:15	Rapel	40	40 QCR	-	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
20:16	Colmito	60	60	QCR	COLMITO_GLN_SPOT		(7) E/S Plena Carga
20:16	Ralco	50	300	Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
20:20	Rapel	40	80	QCR	-	Agotamiento	(6) E/S
20:26	Rapel	70	150	QCR	-	Agotamiento	(6) E/S
20:46	Rapel	30	180	QCR	-	Agotamiento	(6) E/S
21:25	Rapel		40	140 DCR	-	Agotamiento	(6) E/S
21:29	Rapel		60	80 DCR	-	Agotamiento	(6) E/S
21:30	Ralco		30	270 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
21:32	Rapel		40	40 DCR	-	Agotamiento	(5) E/S Min Técnico
21:38	Ralco	30	300	Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
21:48	Ralco		30	270 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
21:52	Ralco		20	250 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
21:54	Ralco		50	200 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
22:02	Ralco		40	160 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
22:05	Rapel		40	0 DCR	-	Agotamiento	(8) F/S
22:14	Ralco		20	140 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
22:17	Santa Lidia TG		60	60 DCR	-	-	(5) E/S Min Técnico
22:20	Ralco		20	120 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
22:22	Ralco		30	90 Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(5) E/S Min Técnico
22:24	Santa Lidia TG		60	0 DCR	-	-	(8) F/S
22:24	DEGAN		30	0 DCR	-	-	(8) F/S
22:24	Quellón 2		5	0 DCR	-	-	(8) F/S
22:24	Chuyaca		11.3	0 DCR	-	-	(8) F/S
22:36	Ralco	30	120	Control Cota según IL 304/2007	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
22:40	Nueva Renca		30	300 Restricción de ruido	NRENCA_GNL		(7) E/S Plena Carga
22:40	Los Vientos TG		60	60 DCR	LOSVENTOS_TG_CNAVIA		(5) E/S Min Técnico
22:46	Pehuenche		120	0 DCR	-	Agotamiento	(8) F/S
23:11	Los Vientos TG		60	0 DCR	LOSVENTOS_TG_CNAVIA		(8) F/S
23:11	Calle Calle		13	0 DCR	-	-	(8) F/S
23:11	Arauco		4	20 DCR	ARAUCO_2	-	(7) E/S Plena Carga
23:17	Trapén		80	0 DCR	-	-	(8) F/S
23:17	Ralco		30	90 DCR	RALCO_sinv	Normal	(6) E/S
23:29	Ralco		90	0 DCR	RALCO_sinv	Normal	(8) F/S
23:29	Coronel TG		45	0 DCR	TG_CORONEL		(8) F/S
23:29	San Isidro II		20	290 DCR	SANISIDRO_2_DIESEL		(5) E/S Min Técnico
23:47	Colihues		16	6 DCR	COLIHUES_HFO		(5) E/S Min Técnico
23:47	Quintero 1B		60	60 DCR	QUINTERO_CA_1B_GNL		(5) E/S Min Técnico
23:53	Quintero 1A		60	60 DCR	QUINTERO_CA_1A_GNL		(5) E/S Min Técnico


# INFORME DE NOVEDADES CDC

## Lunes 14 de Marzo de 2016


### 1. RESUMEN EJECUTIVO

#### RESUMEN DIARIO OPERACIÓN SIC


##### Energía Embalsada en los Últimos 12 Meses (GWh)

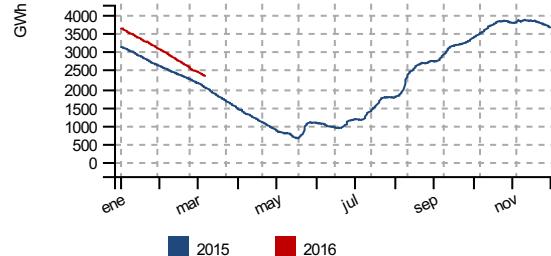

##### Generación horaria bruta por tecnología (MW/h)

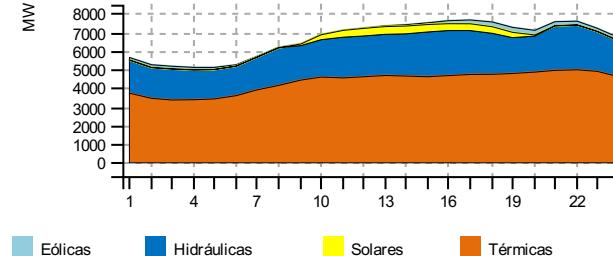

##### Costo Marginal Real Preliminar (USD/MWh)

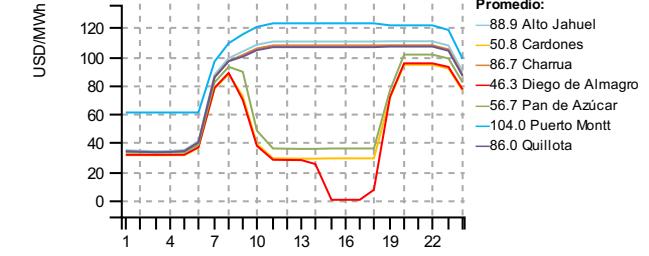

##### Generación por Fuente

	Diario (GW h)		Mensual (GW h) (*)		Acumulado Anual (TW h) (*)			
	Lun 14/mar	2016	2015	var%	2016	2015	var%	
Eólica	3.0	1.9%	41.4	60.9	-32.1	0.32	0.25	24.8
Hidráulica	48.4	30.3%	695.0	672.7	3.3	4.61	4.08	11.4
Solar	3.8	2.4%	49.0	41.1	19.2	0.29	0.20	46.0
Térmica	104.4	65.4%	1381.4	1299.8	6.3	5.89	6.26	-7.1
<b>Total</b>	<b>159.46</b>	<b>100%</b>	<b>2166.81</b>	<b>2074.53</b>	<b>4.45</b>	<b>11.11</b>	<b>10.79</b>	<b>1.57</b>

##### Generación Térmica

	Diario (GW h)		Mensual (GW h) (*)		Acumulado Anual (TW h) (*)			
	Lun 14/mar	2016	2015	var%	2016	2015	var%	
BioGas	0.5	0.5%	6.8	9.9	-31.2	0.04	0.05	-24.8
Biomasa	6.3	6.1%	96.0	92.9	3.4	0.47	0.47	-2.8
Carbón	51.8	49.6%	725.8	556.2	30.5	3.27	2.92	10.6
Dísel	5.9	5.7%	76.7	64.4	19.2	0.17	0.28	-40.2
Gas Natural	39.9	38.2%	475.9	575.7	-17.3	1.94	2.52	-24.0
<b>Total</b>	<b>104.36</b>	<b>100%</b>	<b>1381.30</b>	<b>1299.08</b>	<b>6.33</b>	<b>5.89</b>	<b>6.25</b>	<b>-7.00</b>

##### Reducción Energía Eólica y Solar

	Diario (MW h)		Mensual (GW h) (*)		Acumulado Anual (GW h) (*)		
	Lun 14/mar	2016	2015	var%	2016	2015	var%
<b>Total</b>	<b>138.02</b>	<b>2.14</b>	<b>0.80</b>	<b>165.69</b>	<b>38.62</b>	<b>1.92</b>	<b>1888.91</b>

##### Cotas (msnm)

Fuente	Diario		Acumulado Anual (*)		Máxima	Mín. Operacional	
	Lun 14/mar	Dom 13/mar	2016	var% 2015	var% Año Normal		
Chapo	0.00	0.00	131.50	112.66	-67.72		
Colbún	0.00	0.00	8.25	713.85	-85.58		
Invernada	0.00	0.00	9.00	77.57	-75.14		
Laja	0.00	0.00	13.50	-	-88.31		
Melado	0.00	0.00	10.00	97.30	-78.29		
Pangue	0.00	0.00	3.60	-	-97.90		
Rapel	0.00	0.00	0.00	-	-100.00		

##### Crecimiento anual

1.57%

(\*) Representa el acumulado a igual fecha 2016 y 2015

##### Costo Marginal Real Preliminar Barra 220 kV Quillota

86.01 USD/MWh

Fecha de generación: 15 de marzo de 2016

##### Participación anual ERNC

10.83%

www.cdecsic.cl Twitter: @CDECSIC

## 2. DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

### 2.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Abanico	840.0	731.0	-12.98 %	
Alfalfa l	3310.0	3489.8	+5.43 %	
Alto Renaico	-	0.0	-	PMG
Andes Generación	-	0.0	-	
Angostura	980.0	1012.0	+3.27 %	
Antilhue TG	0.0	0.0	-	
Antuco	2760.0	2787.0	+0.98 %	
Arauco	425.0	341.6	-19.62 %	
Blanco	1310.0	899.6	-31.33 %	
Bocamina	0.0	942.0	(*) GNP	IF
Bocamina 2	8400.0	8011.0	-4.63 %	
Callao	0.0	2.5	GNP	
Calle-Calle	165.0	141.2	-14.42 %	
Campiche	6528.0	5855.0	-10.31 %	
Candelaria 1	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 Diesel	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 2	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 Diesel	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
Canutillar	2810.0	2665.0	-5.16 %	
Capullo	0.0	0.0	-	PMM
Cardones	0.0	0.0	-	
Carena	168.0	220.8	+31.43 %	
Carilaf quen	-	259.2	GNP	
Celco	137.0	152.0	+10.95 %	
Cementos Bio Bio Diesel	0.0	0.0	-	
Cementos Bio Bio IFO	224.0	139.2	-37.86 %	IL
Cenizas	0.0	0.0	-	IF
Chacabuquito	0.0	0.0	-	IF
Chacay es	0.0	0.0	-	IF
Chibурgo	258.0	243.0	-5.81 %	
Chiloé	0.0	0.0	-	PMM
Cholguán	0.0	0.0	-	PMM
Chuya ca	210.0	88.1	-58.05 %	
CIPRESES	1826.0	1650.0	-9.64 %	
CMPC Cordillera	-	175.9	GNP	
CMPC Laja	330.0	266.6	-19.21 %	
CMPC Pacífico	0.0	37.9	GNP	PMM
CMPC Santa Fé	120.0	17.5	-85.42 %	IL
CMPC Tissue	-	0.0	-	
Colbún	2339.0	2592.0	+10.82 %	PMM
Colihues Diesel	0.0	0.0	-	
Colihues HFO	384.0	452.4	+17.82 %	
Colmito Diesel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Los Hierros II	24.0	22.9	-4.79 %	
Los Molles	125.0	129.0	+3.20 %	
Los Pinos	0.0	0.0	-	
Los Quilos	840.0	795.0	-5.36 %	
Los Vientos	1800.0	1646.1	-8.55 %	
Machicura	536.0	546.0	+1.87 %	IL
Maitenes	290.0	297.0	+2.41 %	
Mampil	100.0	104.6	+4.64 %	
Mariposas	60.0	46.2	-23.00 %	
Masisa	158.0	167.1	+5.76 %	IL
Maule	0.0	0.0	-	
Nalcas	18.0	21.1	+17.00 %	
Nehuenco 9B Diesel	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B Gas	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco Diesel	0.0	0.0	-	
Nehuenco Gas	0.0	0.0	-	
Nehuenco GNL	7120.0	7210.0	+1.26 %	
Nehuenco II Diesel	0.0	0.0	-	
Nehuenco II Gas	0.0	0.0	-	
Nehuenco II GNL	8000.0	7909.0	-1.14 %	
Newen Diesel	0.0	0.0	-	
Newen Gas Natural	0.0	0.0	-	
Newen Propano	0.0	0.0	-	
Nueva Aldea 2	0.0	0.0	-	IF
Nueva Aldea 3	792.0	1019.8	+28.76 %	
Nueva Aldea I	336.0	259.7	-22.71 %	
Nueva Renca Diesel	0.0	0.0	-	IF
Nueva Renca GNL	7070.0	7241.0	+2.42 %	
Nueva Ventanas	6528.0	6497.0	-0.47 %	
Ojos de Agua	216.0	157.2	-27.25 %	
Olivos	0.0	0.0	-	
Palmicho	744.0	576.0	-22.58 %	
Pangue	1200.0	1308.0	+9.00 %	
Pehuenche	3297.0	2844.0	-13.74 %	
Petropower	0.0	0.0	-	PMM
Peuchén	0.0	0.0	-	
Picoquén	24.0	35.6	+48.33 %	
Pilmaiquén	345.0	350.4	+1.57 %	
Placilla	0.0	0.0	-	
Providencia	36.0	36.0	-	
Pulef u	-	51.7	-	PMG
Pullinque	260.0	264.8	+1.85 %	
Punta Colorada Diesel	0.0	0.0	-	
Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Colmito GNL	290.0	277.1	-4.45 %	
Concón	0.0	0.3	GNP	
Constitución	0.0	0.0	-	PMG
Coronel TG	0.0	0.0	-	
Coronel TG Diesel	600.0	528.8	-11.87 %	
Coya	192.0	255.8	+33.23 %	IF
Curillínque	1310.0	1174.0	-10.38 %	
Degañ	288.0	293.9	+2.05 %	IL
Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
El Paso	310.0	353.6	+14.06 %	
El Peñon	0.0	0.0	-	
El Rincón	0.0	4.8	GNP	
El Salvador	0.0	0.0	-	
El Toro	3720.0	3838.0	+3.17 %	
El Totoral	0.0	0.0	-	
Emelda 1	0.0	0.0	-	
Emelda 2	0.0	0.0	-	
Energía Pacífico	384.0	344.1	-10.39 %	IL
Eólica Canelá	46.0	36.4	-20.87 %	
Eólica Canelá 2	323.0	248.7	-23.00 %	
Eólica Cuel	171.0	26.3	-84.62 %	
Eólica El Arrayán	551.0	699.0	+26.86 %	
Eólica Lebu	46.0	41.1	-10.65 %	
Eólica Los Cururos	232.0	323.1	+39.27 %	
Eólica Monte Redondo	135.0	124.7	-7.63 %	
Eólica Punta Colorada	110.0	98.6	-10.36 %	
Eólica Punta Palmeras	257.0	201.2	-21.71 %	
Eólica San Pedro	76.0	143.4	+88.68 %	
Eólica Talinay Oriente	453.0	327.3	-27.75 %	
Eólica Talinay Poniente	424.0	342.0	-19.34 %	
Eólica Taltal	648.0	260.0	-59.88 %	
Eólica Totoral	218.0	90.6	-58.44 %	
Escuadrón	258.0	247.9	-3.91 %	
Esperanza 1	0.0	0.0	-	
Esperanza 2	0.0	0.0	-	
Esperanza TG	0.0	0.0	-	
Florida	318.0	325.2	+2.26 %	IF
Guacolda 1	3648.0	3512.0	-3.73 %	IL
Guacolda 2	3456.0	3428.0	-0.81 %	IL
Guacolda 3	3648.0	3652.4	+0.12 %	IL
Guacolda 4	3162.0	2828.0	-10.56 %	IL
Guacolda 5	2812.0	2251.6	-19.93 %	IL
Guay acán	307.0	311.6	+1.50 %	
Hidrobonito MC1	24.0	25.8	+7.67 %	
Hidrobonito MC2	0.0	7.0	GNP	
Horcones Diesel	0.0	0.0	-	IL
Horcones TG	0.0	0.0	-	
Hornitos	1312.0	1036.9	-20.97 %	
Huasco TG	0.0	0.0	-	
Huasco TG IFO	0.0	0.0	-	
Isla	1071.0	995.0	-7.10 %	
Itata	-	0.0	-	
Juncal	588.0	556.6	-5.34 %	
La Confluencia	1435.0	1576.8	+9.88 %	IF
Laguna Verde TG	0.0	0.0	-	IF
Laguna Verde TV	0.0	0.0	-	
La Higuera	1834.0	1938.0	+5.67 %	
Laja Energía Verde	174.0	104.0	-40.23 %	
Laja I	0.0	0.0	-	
Las Vegas	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Puntilla	455.0	453.3	-0.37 %	
Quellón II	98.0	55.3	-43.57 %	IF
Queltehués	993.0	1031.0	+3.83 %	
Quilleco	408.0	390.0	-4.41 %	
Quintay	0.0	0.0	-	
Quintero Diesel A	0.0	0.0	-	IL
Quintero Diesel B	0.0	0.0	-	IL
Quintero GNL A	1900.0	1453.0	-23.53 %	
Quintero GNL B	1900.0	2075.0	+9.21 %	
Ralco	2350.0	2293.0	-2.43 %	IL
Rapel	1280.0	1558.0	+21.72 %	
Renaico	144.0	128.0	-11.11 %	
Renca	0.0	0.0	-	
Río Huasco	48.0	36.0	-25.00 %	
Rucatayo	306.0	329.5	+7.68 %	
Rucué	936.0	957.0	+2.24 %	
San Andrés	690.0	732.6	+6.17 %	
San Clemente	72.0	72.0	-	
San Gregorio	0.0	0.0	-	
San Ignacio	80.0	68.0	-15.00 %	
San Isidro Diesel	0.0	0.0	-	
San Isidro Gas	0.0	0.0	-	
San Isidro GNL	7145.0	6946.0	-2.79 %	
San Isidro II Diesel	5070.0	5281.0	+4.16 %	
San Isidro II Gas	0.0	0.0	-	
San Isidro II GNL	0.0	1283.0	(*) GNP	
San Lorenzo U1	0.0	0.0	-	
San Lorenzo U2	0.0	0.0	-	
San Lorenzo U3	0.0	0.0	-	
Santa Fe	1251.0	858.6	-31.37 %	IL
Santa Lidia	0.0	1378.5	(*) GNP	
Santa María	8520.0	8471.0	-0.58 %	IL
Santa Marta	144.0	109.3	-24.10 %	IL
Sauzal	1358.0	1445.0	+6.41 %	
Sauzal 60 Hz	0.0	0.0	-	
Sauzalito	259.0	262.0	+1.16 %	
Solar Carrera Pinto	-	129.9	GNP	
Solar Chañares	164.0	145.2	-11.46 %	
Solar Diego de Almagro	211.0	154.4	-26.82 %	
Solar El Pilar - Los Amarillos	-	0.0	-	PMG
Solar Esperanza	16.0	16.6	+3.75 %	
Solar Javiera	491.0	461.9	-5.93 %	
Solar Lalackama	356.0	436.5	+22.61 %	
Solar Lalackama 2	128.0	133.2	+4.06 %	
Solar Llano de Llamos	594.0	777.7	+30.93 %	
Solar Loma Los Colorados	-	3.5	-	PMG
Solar Luz del Norte	536.0	541.5	+1.03 %	IL
Solar PSF Pama	16.0	14.1	-12.12 %	
Solar PV Salvador	528.0	545.5	+3.31 %	
Solar San Andrés	335.0	296.3	-11.55 %	
Solar SDGx01	7.0	6.7	-4.71 %	PMG
Solar Sol	22.0	21.8	-0.91 %	
Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
Taltal 1 Gas	0.0	0.0	-	
Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
Taltal 2 Gas	0.0	0.0	-	
Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	
Teno	0.0	0.0	-	
Termopacífico	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Lautaro 1	375.0	516.1	+37.63 %	
Lautaro 2	492.0	439.7	-10.63 %	
Licán	58.0	59.5	+2.59 %	
Licantén	138.0	142.1	+2.97 %	
Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
Lircay	446.4	362.4	-18.82 %	
Lleuquero	24.0	0.0	-100.00 %	PMG
Loma Alta	545.0	493.0	-9.54 %	
Loma Los Colorados I	24.0	0.0	-100.00 %	
Loma Los Colorados II	384.0	360.5	-6.12 %	
Los Espinos	0.0	0.0	-	
Los Guindos	0.0	0.0	-	
Los Hierros	132.0	131.0	-0.80 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Trapén	1200.0	1123.1	-6.41 %	
Valdivia	704.0	588.9	-16.35 %	
Ventanas 1	1818.0	1852.0	+1.87 %	IL
Ventanas 2	4320.0	4504.0	+4.26 %	IL
Víñales	442.0	704.6	+59.41 %	
Volcán	300.0	306.0	+2.00 %	
Yungay 1 Diesel	0.0	0.0	-	
Yungay 1 Gas	0.0	0.0	-	
Yungay 2 Diesel	0.0	0.0	-	
Yungay 2 Gas	0.0	0.0	-	
Yungay 3 Diesel	0.0	0.0	-	
Yungay 3 Gas	0.0	0.0	-	
Yungay 4	0.0	0.0	-	

## 2.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Allipén	48.0	44.4	-7.50 %	PMGD
Ancali	0.0	0.0	-	PMGD
Auxiliar del Maipo	85.0	85.1	+0.16 %	PMGD
Biocruz	0.0	0.0	-	PMGD
Biomar	0.0	0.0	-	PMGD
Cañete	0.0	0.0	-	PMGD
Casablanca 1	0.0	0.0	-	PMGD
Casablanca 2	0.0	0.0	-	PMGD
Chufkén (Traiguén)	0.0	25.8	-	PMGD
Collil	0.0	4.4	-	PMGD
Contulmo	0.0	0.0	-	PMGD
Curacautín	0.0	19.9	-	PMGD
Curauma	0.0	0.0	-	PMGD
Danisco	0.0	0.0	-	PMGD
Doña Hilda	0.0	0.0	-	PMGD
Dongo	24.0	0.0	-100.00 %	PMGD
Donguil	0.0	0.4	-	PMGD
Don Walterio	0.0	0.0	-	PMGD
Eagon	0.0	0.0	-	PMGD
El Canelo	47.0	38.9	-17.23 %	PMGD
El Diuto	70.0	61.2	-12.57 %	PMGD
El Llano	24.0	18.2	-24.17 %	PMGD
El Manzano	71.0	62.4	-12.11 %	PMGD
El Tártaro	0.0	0.0	-	PMGD
Energía León (Coelemu)	0.0	114.6	-	PMGD
Ensenada	0.0	0.0	-	PMGD
Eólica Raki	71.0	0.0	-100.00 %	PMGD
Eólica Ucuquer	25.0	4.9	-80.24 %	PMGD
Eólica Ucuquer 2	11.0	6.7	-38.91 %	PMGD
Estancilla	0.0	18.0	-	PMGD
Eyzaguirre	24.0	24.0	-	PMGD
HBS	0.0	0.0	-	PMGD
JCE	0.0	0.0	-	PMGD
Juncalito	24.0	19.9	-17.08 %	PMGD
La Arena	0.0	0.0	-	PMGD
La Paloma	0.0	0.0	-	PMGD
Las Flores	0.0	7.3	-	PMGD
Las Pampas	0.0	0.0	-	PMGD
Las Vertientes	21.0	19.8	-5.71 %	PMGD
Lebu	0.0	0.0	-	PMGD
Los Morros	48.0	48.0	-	PMGD
Los Padres	0.0	0.0	-	PMGD
Louisiana Pacific	0.0	0.0	-	PMGD
Louisiana Pacific II	0.0	0.0	-	PMGD
Maisan	0.0	2.9	-	PMGD
Mallarauco	72.0	65.8	-8.61 %	PMGD
MALLECO	0.0	0.0	-	PMGD
María Elena	0.0	0.0	-	PMGD
Monte Patria	0.0	0.0	-	PMGD
Muchi	0.0	0.0	-	PMGD
Multiexport I	0.0	0.2	-	PMGD
Multiexport II	0.0	0.2	-	PMGD
Pehuén	24.0	0.0	-100.00 %	PMGD
Pichilonco	24.0	0.0	-100.00 %	PMGD
Planta Curicó	0.0	0.0	-	PMGD
Puclaro	24.0	0.0	-100.00 %	PMGD
Punitaqui	0.0	0.0	-	PMGD
Purísima	0.0	4.0	-	PMGD
Quillaleo	5.0	0.0	-100.00 %	PMGD
Reca	0.0	2.9	-	PMGD
Robleria	11.0	50.0	+354.55 %	PMGD
Salmofood I	0.0	0.0	-	PMGD
Santa Irene	0.0	0.0	-	PMGD
Sauce Andes	24.0	20.7	-13.96 %	PMGD
Skretting	0.0	0.0	-	PMGD
Skretting Osorno	0.0	0.0	-	PMGD
Solar Lagunilla	-	0.0	-	PMGD
Solar Las Terrazas	22.0	21.6	-1.77 %	PMGD
Solar Luna	22.0	21.4	-2.73 %	PMGD
Solar PSF Lomas Coloradas	16.0	14.1	-11.75 %	PMGD
Solar Santa Cecilia	17.0	0.0	-100.00 %	PMGD
Solar Tambo Real	14.0	13.4	-4.29 %	PMGD
Solar Techos de Altamira	0.0	0.0	-	PMGD
Southern	0.0	0.0	-	PMGD
Tamm	0.0	0.0	-	PMGD
Tapihue	0.0	0.0	-	PMGD
Tirúa	0.0	0.0	-	PMGD
Tomaval	0.0	0.0	-	PMGD
Trebal Mapocho	0.0	0.0	-	PMGD
Trongol	0.0	0.0	-	PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Lonquimay	0.0	0.0	-	PMGD
Los Álamos	0.0	0.0	-	PMGD
Los Bajos	120.0	121.7	+1.45 %	PMGD
Los Corrales	0.0	0.0	-	PMGD
Los Corrales II	0.0	0.0	-	PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Trueno	6.0	5.8	-3.33 %	PMGD
Truful Truful	24.0	17.7	-26.33 %	PMGD
Watts I	0.0	0.0	-	PMGD
Watts II	0.0	0.0	-	PMGD

## Abreviaturas:

**GNP:** Generación no programada

**IF:** Indisponibilidad por Falla

**IL:** Informe de Limitación de Unidades Generadoras

**PMG:** Pequeño Medio de Generación

**PMGD:** Pequeño Medio de Generación Distribuida

**PMM:** Programa de Mantenimiento Mayor

**PMMep:** Programa de Mantenimiento Mayor con extensión de plazo

**SDCF:** Solicitud de desconexión de curso forzoso

**SI:** Sin información

## JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (\*)

Bocamina	Disponibilidad anticipada.
San Isidro II GNL	Disponibilidad de GNL.
Santa Lidia	Por costo marginal.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{l} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ \text{y} \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total\_real} \end{array} \right\}$$

### 3. ESTADO DE LAS CENTRALES

#### 3.1. Indisponibilidad por Falla

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Bocamina	45.0	
Chacayes	0.0	
La Confluencia	50.0	
Nueva Renca Diesel	0.0	

#### 3.2. Informe de Limitación de Unidades Generadoras

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Guacolda 1	72.0	Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar.
Guacolda 2	100.0	Limitación asociada por tiempo de estabilización.
Guacolda 3	99.0	Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar.
Guacolda 4	95.0	Limitada para realizar evaluación de la chimenea producto de acumulación de condensado.
Guacolda 5	100.0	Limitación asociada por tiempo de estabilización.
Quintero Diesel A	0.0	
Quintero Diesel B	0.0	
Ralco	100.0	Limitación por control cota embalse (puede bajar máximo 25 cm/día).
Santa María	96.0	Por pérdida de eficiencia Turbina de Vapor.
Solar Luz del Norte	50.0	
Ventanas 1	65.0	Limitada por control temperatura de agua de sistema de refrigeración.
Ventanas 2	82.0	Limitada por control combustión caldera.

#### 3.3. Programa de Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Colbún	50.0	

## 4. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA

### 4.1. Observaciones

Hora	Observación
00:00	C. Pehuenche U-2 regula frecuencia.
00:00	Cs. Alto Renaico, PFV Loma Los Colorados, Pulelfu PMG, PFV Carrera Pinto, CMPC Cordillera, Santa Marta U-9 y 10, Itata, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), CMPC Tissue , Andes Generación, Carilafquén y Malalcahuélo continúan en pruebas.
00:00	Cs. Colbún, Rapel y Pehuenche continúan en condición de agotamiento.
03:45	Abierta línea de 220 kV Ralco – Charrúa 1 para regular tensión.
06:00	C. San Isidro II baja a 150 MW para realizar cambio de combustible de GNL a diesel, por control suministro de GNL.
06:04	C. San Isidro limitada a MT. Causa informada: Falla en válvula de atemperación de alta presión.
06:18	C. San Isidro II generando con diesel.
06:53	C. Quintero TG 1A con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparar válvula de purga de la transferencia de combustible.
07:51	Línea de 66 kV Charrúa – Chillán transferida hacia S/E Charrúa para controlar la transferencia del TR-3 de 154/66 kV y 75 MVA de S/E Chillán.
07:55	Línea de 66 kV Moniterrico – Parral tramo Moniterrico – San Carlos transferida hacia S/E Chillán para controlar la transferencia de la línea de 154 kV Charrúa – Parral.
07:57	C. Colbún U-1 toma la regulación de frecuencia.
07:59	Línea de 66 kV Victoria – Traiguén interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito.
08:25	S/E Talca cerrado interruptor seccionador de barras de 66 kV para regular tensión.
08:58	Abierta línea de 220 kV Maitencillo – Cardones 2 por regulación de tensión.
09:06	C. San Isidro con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Eliminar fuga de vapor en válvula motorizada de atemperación de alta presión.
09:40	S/E San Antonio scada con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Verificar alambrado de unidades remotas por estados erróneos.
09:42	C. Bocamina sale del servicio en forma intempestiva con 120 MW. La frecuencia baja a 49,83 Hz.
09:53	C. Santa Fe Energía sin limitación.
11:36	C. Quintero TG 1A sincronizada en pruebas.
11:40	C. Degañ sale del servicio en forma intempestiva con 25 MW.
11:40	Línea de 110 kV Las Compañías - Maitencillo interrupción forzada por protecciones, se pierden 12 MW de consumos correspondientes a las SS/EE Algarrobo, Dos Amigos, Pajonales, Incahuasi y Romeral.
11:57	C. Quintero TG 1A cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso. Queda disponible y E/S.
12:24	Cerrada línea de 110 kV Las Compañías - Maitencillo y se normalizan la totalidad de los consumos.
12:37	C. Degañ sincronizada en pruebas.
13:45	C. Quellón 2 U-594 sale del servicio en forma intempestiva con 2 MW. Causa informada: Filtración de refrigerante.
13:54	Se inicia prorrata por control de limitación de la línea de 220 kV Cardones – Diego de Almagro.
14:08	C. Lautaro 1 y 2 salen del servicio en forma intempestiva con 43 MW.
14:08	Línea de 66 kV Temuco – Victoria interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito.
14:44	S/E Charrúa protección diferencial sistema 2 de barra de 500 kV sección B se encuentra bloqueada, queda en servicio sistema 1.
14:56	C. Degañ disponible y E/S.
14:56	S/E Victoria TR1 consumos transferidos hacia S/E Los Ángeles por control de transferencia de línea de 66 kV Temuco – Victoria.
15:05	C. San Isidro cancelada solicitud de intervención de curso forzoso y queda sin limitación.
15:07	C. Lautaro 2 sincronizada.
15:27	C. Renaico con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de cámara de carga.
15:34	C. Lautaro 1 sincronizada.
15:37	C. Ralco con cota inferior a 696,00 m.s.n.m. no aporta a la reserva en giro.
15:37	S/E Lo Aguirre abiertos interruptores 52J7 y 52J8 por control de transferencia de las líneas de 220 kV Cerro Navia - Lo Aguirre 1 y 2.
15:55	S/E El Salto habilitado trip por contingencia específica del ATR N° 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA sobre la línea de 110 kV El Salto – C. Navia 1 y 2.
16:01	C. Ralco U-2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Reparar filtración de aceite en válvula de aislación del regulador de velocidad.
17:02	S/E Victoria TR1 consumos transferidos hacia S/E Temuco, normalizada topología.
17:45	Finaliza prorrata por control de limitación de línea de 220 kV Cardones - Diego de Almagro.
17:56	C. Renaico cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
17:58	S/E Nahuelbuta barra de 66 kV con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección a los sistemas de control y a la protección diferencial de barra.
18:12	Cerrada línea de 220 kV Maitencillo – Cardones 2.

Hora	Observación
18:25	S/E San Antonio scada cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
21:06	S/E Nahuelbuta barra de 66 kV cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
21:51	S/E Lo Aguirre cerrado interruptores 52J7 y 52J8.
22:48	Línea de 66 kV Monterrico – Parral tramo Monterrico – San Carlos transferida hacia S/E Monterrico.
22:58	Línea de 66 kV Charrúa – Chillán transferida hacia S/E Chillán.
23:04	C. Bocamina sincronizada en pruebas.

## 4.2. Otras Observaciones

Observación
C. Pehuenche bocatoma Maule promedio de extracción diaria para riego es 0 m3/s.
Frecuencia máxima y mínima registrada durante el día: 50.16 y 49.82 Hz.

## 4.3. Nuevas Instalaciones

Hora	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.		

## 5. INDISPONIBILIDAD SCADA

Empresa	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
COLBUN	SS/EE Chagres, Calera Centro, Cerro Calera y Esperanza.	10/08/2010	14:30		
AESGENER	Datos scada con intermitencia.	04/09/2015	14:30		
COYANCO	C. Guayacán datos scada P, Q y S de las unidades generadoras (señales no implementadas).	28/09/2015	12:13		
Transquillota	S/E San Luis datos scada.	29/10/2015	00:00		
Panguipulli S.A.	S/E Interconexión paño JL2 datos scada.	06/01/2016	09:22		
Cia. Minera Franke	S/E Diego de Almagro paño H7 datos scada.	06/01/2016	09:22		
SGA	C. Cementos Bío Bío data scada	21/01/2016	07:15		
COLBUN	S/E Los Maquis 52J3 datos scada.	23/01/2016	14:30		
TRANSNET	SS/EE Chillán y Constitución data scada de Tº con indicación errónea.	09/02/2016	11:26		
Potencia	C. Olivos datos scada.	23/02/2016	11:45		
ARAUCO	C. Horcones datos scada.	23/02/2016	22:15		
HSan Andrés	C. San Andrés, datos scada patios 154 y 10,5 kV	08/03/2016	16:00		
STS	S/E Nahuelbuta telecontrol.	13/03/2016	13:49		
STS	Datos scada de sus centrales.	14/03/2016	09:00	14/03/2016	12:40

## 6. COMUNICACIONES

Empresa	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
No hay registros para esta fecha.					

**ANEXO N° 4**

**Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día**

**14 de marzo de 2016**

Status	Consumo Afectado	Resumen	Instal	Tipo	Cuando	Objetivo	Fec.Ini.Prg	Hora Ini.Prg	Fec.Ter.Prg	Hora Ter.Prg	Fec.Ini.Efec	Hora Ini.Efec	Fec.Ter.Efec	Hora Ter.Efec
Ejecutada	NO	Subestación : LCOMPAÑIAS_110 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Precaución en interruptor 52H2, a solicitud de Transelec, de acuerdo a SODI N ° 344, por trabajos en sus instalaciones.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	9:33	14/03/2016	14:32
Ejecutada	NO	Subestacion :MAITENCILLO_220 Línea :MAITENCILLO_220 - CASERONES_220 CTO1\n Tramo: MAITENCILLO_220 - JORQUERA_220 CTO1 Tramo: JORQUERA_220 - CASERONES_220 CTO1 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C1 Tipo Trabajo:Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 01 a 90. SODI 337. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C1. Instalaciones con riesgo L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C1. Observaciones No hay. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:07:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Lavado de Aislación	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C1 Tipo Trabajo:Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 01 a 90. SODI 337. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C1. Instalaciones con riesgo L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C1. Observaciones No hay.	14/03/2016	7:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	17:21
Ejecutada	NO	Subestacion :L:COMPANIAS_110 Línea :L:COMPANIAS_110 - MAITECILLOS_110\n Tramo: ROMERAL_110 - L:COMPANIAS_110 Tramo: DOS AMIGOS_110 - PAJONALES_110 Tramo: INCAHUASI_110 - E.ROMERAL_110 Tramo: PAJONALES_110 - INCAHUASI_110 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías Tipo Trabajo:Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 52A a 102 y 319 a 347. Verificación de malla tierra estructuras 37, 62, 87, 112 y 141. SODI 344. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías. Instalaciones con riesgo Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías. Observaciones No hay. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:07:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Lavado de Aislación	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías Tipo Trabajo:Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 52A a 102 y 319 a 347. Verificación de malla tierra estructuras 37, 62, 87, 112 y 141. SODI 344. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías. Instalaciones con riesgo Línea 110 kV Maitencillo-Las Compañías. Observaciones No hay.	14/03/2016	7:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	14:32
Ejecutada	NO	Subestacion :MAITENCILLO_220 Línea :MAITENCILLO_220 - CASERONES_220 CTO2\n Tramo: MAITENCILLO_220 - JORQUERA_220 CTO2 Tramo: JORQUERA_220 - CASERONES_220 CTO2 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C2 Tipo Trabajo:Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 01 a 90. SODI 337. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C2. Instalaciones con riesgo L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C2. Observaciones No hay. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:07:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Lavado de Aislación	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C2 Tipo Trabajo:Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 01 a 90. SODI 337. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C2. Instalaciones con riesgo L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C2. Observaciones No hay.	14/03/2016	7:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	17:21
Ejecutada	NO	Subestación : D.ALMAGRO_220 Línea : D.ALMAGRO_220 - CARDONES_220 CTO1 Tramo: D.ALMAGRO_220 - CARDONES_220 CTO1 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	No reconnectar LAT por trabajos de instalación de soportes, vestido, templado, engrampado y remates para nuevo OPGW.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:30	14/03/2016	8:27	14/03/2016	19:04
Ejecutada	NO	Subestacion :ANCOA_500 Línea :CHARRUA_500 - ANCOA_500 CTO2\n Tramo: CHARRUA_500 - ANCOA_500 CTO2 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo CORTE Y PODA DE ÁRBOLES EN VARIOS VANOS DE LA LÍNEA Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Reconectar Interruptores que sirven a la Línea de 500 kV Charrúa- Ancoa 2 Instalaciones con riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 (DURANTE LA FAENA) Observaciones Programa de Mantenimiento de Líneas. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:09:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:17:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Roce y poda franja servidumbre	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo CORTE Y PODA DE ÁRBOLES EN VARIOS VANOS DE LA LÍNEA Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Reconectar Interruptores que sirven a la Línea de 500 kV Charrúa- Ancoa 2 Instalaciones con riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 (DURANTE LA FAENA) Observaciones Programa de Mantenimiento de Líneas.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	17:24

Ejecutada	NO	Subestacion :TINGUIRIRICA____154 Linea :L1 Tinguiririca?Rancagua?A.Jahuel\n Tramo: TINGUIRIRICA____154 - MALLOA____154 CTO1 Tramo: MALLOA____154 - QUINTA_TILCOCO____154 CTO1 Tramo: QUINTA_TILCOCO____154 - P.CORTES____154 CTO1 Tramo: P.CORTES____154 - RANCAGUA____154 CTO1 Tramo: RANCAGUA____154 - PAINE____154 CTO1 Tramo: PAINE____154 - A.JAHUEL____154 CTO1 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:L. 154 KV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo CORTE Y PODA DE ÁRBOLES EN VARIOS VANOS DE LA LÍNEA Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Reconectar Interruptores que sirven a la Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel 1 Instalaciones con riesgo LÍNEA 154 KV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL, CTO. 1 Ó CTO. 2 (Durante la Faena) Observaciones Programa de Mantenimiento de Líneas Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:09:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:17:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Roce y pode franja servidumbre	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:L. 154 KV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo CORTE Y PODA DE ÁRBOLES EN VARIOS VANOS DE LA LÍNEA Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Reconectar Interruptores que sirven a la Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel 1 Instalaciones con riesgo LÍNEA 154 KV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL, CTO. 1 Ó CTO. 2 (Durante la Faena) Observaciones Programa de Mantenimiento de Líneas	14/03/2016	9:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	17:00
Ejecutada	NO	Subestacion :TINGUIRIRICA____154 Linea :L2 Tinguiririca?Rancagua?A.Jahuel\n Tramo: TINGUIRIRICA____154 - MALLOA____154 CTO2 Tramo: MALLOA____154 - QUINTA_TILCOCO____154 CTO2 Tramo: QUINTA_TILCOCO____154 - P.CORTES____154 CTO2 Tramo: P.CORTES____154 - RANCAGUA____154 CTO2 Tramo: RANCAGUA____154 - PAINE____154 - A.JAHUEL____154 CTO2 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:L. 154 KV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo CORTE Y PODA DE ÁRBOLES EN VARIOS VANOS DE LA LÍNEA Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Reconectar Interruptores que sirven a la Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel 2 Instalaciones con riesgo LÍNEA 154 KV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL, CTO. 1 Ó CTO. 2 (Durante la Faena) Observaciones Programa de Mantenimiento de Líneas Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:09:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:17:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Roce y pode franja servidumbre	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:L. 154 KV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo CORTE Y PODA DE ÁRBOLES EN VARIOS VANOS DE LA LÍNEA Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Reconectar Interruptores que sirven a la Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel 2 Instalaciones con riesgo LÍNEA 154 KV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL, CTO. 1 Ó CTO. 2 (Durante la Faena) Observaciones Programa de Mantenimiento de Líneas	14/03/2016	9:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	17:00
Ejecutada	NO	Subestacion :ITAHUE____154 Otro Elemento :OTROS\n Elemento: Intervencion /Programada Comentario:Equipo:S/E ITAHUE: Grupo Kaiser N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo, inspección por ruidos anormales y eventual reemplazo de rodamientos y escobillas en grupo Kaiser N°1 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo Instalaciones con riesgo SSAA CA S/E ITAHUE (Durante la faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:09:00 Fecha Termino:2016-03-15 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:S/E ITAHUE: Grupo Kaiser N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo, inspección por ruidos anormales y eventual reemplazo de rodamientos y escobillas en grupo Kaiser N°1 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: -Delimitación de la zona de Trabajo Instalaciones con riesgo SSAA CA S/E ITAHUE (Durante la faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios.	14/03/2016	9:00	15/03/2016	18:00	14/03/2016	9:40	15/03/2016	15:32
Ejecutada	NO	Subestacion :TAPOFF_A.MELIP____110 Linea :TAPOFF_A.MELIP____110 - BOLLENAR____110 Tramo :TAPOFF_A.MELIP____110 - BOLLENAR____110 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Roce y pode franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión de Interruptor 52-89H2 en T.O. Alto Melipilla. El bloqueo se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren los trabajos.	14/03/2016	8:30	14/03/2016	18:00	14/03/2016	10:14	14/03/2016	17:37
Ejecutada	NO	Subestacion :A.MELIPILLA____110 Linea :A.MELIPILLA____110 - S.ANTONIO____110 CTO 2 Tramo :A.MELIPILLA____110 - LEYDA____110 Desconexion / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Desconexion	Programada	Limpieza de aisladores, podas, verificación y/o reemplazo de indicadores de falla y mantenimiento general.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	19:00	14/03/2016	8:25	14/03/2016	18:40
Ejecutada	NO	Central : CHOLGUAN / Unidad : U1 / Potencia Disponible : 0.0 MW Desconexion / Origen Interno / Programada Ningún Consumo Afectado	Central	Desconexion	Programada	Se desconecta central Cholguán para efectuar mantenimiento mayor (aprobado según carta DO N° 0247/2016).	14/03/2016	0:00	25/03/2016	23:59	14/03/2016	0:00	25/03/2016	9:10

Ejecutada	NO	Subestación : GUACOLDA____220 Línea : MAITENCILLO____220 - GUACOLDA____220 CTO1 Tramo : MAITENCILLO____220 - GUACOLDA____220 CTO1 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Lavado de aislación de ctos N° 1 y N° 2 desde patio de salida a estructura N° 94 Con sistema energizado Restricciones En S/E Guacolida: no reconnectar interruptor 52J1; 52J2 En S/E Maitencillo: no reconnectar interruptor 52J5; 52J6	14/03/2016	8:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	8:38	14/03/2016	16:00
Ejecutada	NO	Subestación : GUACOLDA____220 Línea : MAITENCILLO____220 - GUACOLDA____220 CTO2 Tramo : MAITENCILLO____220 - GUACOLDA____220 CTO2 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Lavado de aislación de ctos N° 1 y N° 2 desde patio de salida a estructura N° 94 Con sistema energizado Restricciones En S/E Guacolida: no reconnectar interruptor 52J1; 52J2 En S/E Maitencillo: no reconnectar interruptor 52J5; 52J6	14/03/2016	8:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	8:38	14/03/2016	16:00
Ejecutada	NO	Subestación : GUACOLDA____220 Línea : MAITENCILLO____220 - GUACOLDA____220 CTO3 Tramo : MAITENCILLO____220 - GUACOLDA____220 CTO3 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Lavado de aislación de ctos N° 3 y N° 4 desde patio de salida a estructura N° 114 Con sistema energizado Restricciones En S/E Guacolida: no reconnectar interruptor 52J3; 52J4 En S/E Maitencillo: no reconnectar interruptor 52J9; 52J10	14/03/2016	8:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	8:38	14/03/2016	16:00
Ejecutada	NO	Subestación : GUACOLDA____220 Línea : MAITENCILLO____220 - GUACOLDA____220 CTO4 Tramo : MAITENCILLO____220 - GUACOLDA____220 CTO4 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Lavado de aislación de ctos N° 3 y N° 4 desde patio de salida a estructura N° 114 Con sistema energizado Restricciones En S/E Guacolida: no reconnectar interruptor 52J3; 52J4 En S/E Maitencillo: no reconnectar interruptor 52J9; 52J10	14/03/2016	8:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	8:38	14/03/2016	16:20
Ejecutada	NO	Subestación : S.VICENTE____154 Línea : HUACHIPATO____154 - S.VICENTE____154 CTO2 Tramo : HUACHIPATO____154 - S.VICENTE____154 CTO2 Desconexión / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Desconexion	Programada	CAP Acero solicita a TRANSELEC, desconexión de Línea CAP-Sur 2 para limpieza de aisladores de Torres 1 a 5 y Patio de 154 KV. SODI 811/2016	14/03/2016	8:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	8:52	14/03/2016	17:12
Ejecutada	NO	Subestacion :ANCOA____500 Otro Elemento :OTROS\nElemento: Intervencion /Programada Comentario:Equipo:S/E ANCOA: PAÑO KS, SECCIONADOR 500 KV Tipo Trabajo:Montaje de equipos o reles en tableros Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MONTAJE Y ALAMBRADOS PREVIOS DE PROTECCIÓN 50BF PAÑO KS EN ARMARIO RY14 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO EN ARMARIO RY14 Instalaciones con riesgo PAÑO KS, SECCIONADOR S/E ANCOA, Ó PAÑO KR, ACOPLADOR S/E ANCOA (Durante la faena) Observaciones S/E ANCOA: TRABAJOS DE OBRA PROYECTO REPRO Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-19 Hora de Termino:18:00 Solicitud intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:S/E ANCOA: PAÑO KS, SECCIONADOR 500 KV Tipo Trabajo:Montaje de equipos o reles en tableros Descripción del Trabajo S/E ANCOA: MONTAJE Y ALAMBRADOS PREVIOS DE PROTECCIÓN 50BF PAÑO KS EN ARMARIO RY14 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas S/E ANCOA: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO EN ARMARIO RY14 Instalaciones con riesgo PAÑO KS, SECCIONADOR S/E ANCOA, Ó PAÑO KR, ACOPLADOR S/E ANCOA (Durante la faena) Observaciones S/E ANCOA: TRABAJOS DE OBRA PROYECTO REPRO	14/03/2016	8:00	19/03/2016	18:00	14/03/2016	11:44	18/03/2016	17:30
Ejecutada	NO	Subestación : QUILPUE____110 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión Patios energizados 110 kV y 12 kV	14/03/2016	8:30	14/03/2016	17:00	14/03/2016	14:56	14/03/2016	16:13
Ejecutada	NO	Subestación : CONCON____110 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión Patios energizados 110 kV y 12 kV	14/03/2016	8:30	14/03/2016	18:00	14/03/2016	9:15	14/03/2016	11:38
Ejecutada	NO	Subestación : REÑACA____110 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión Patios energizados 110 kV y 12 kV	14/03/2016	8:30	14/03/2016	18:00	14/03/2016	12:15	14/03/2016	13:05
Ejecutada	NO	Subestacion :S.VICENTE____154 Línea :S.VICENTE____154 - CONCEPCION____154 CTO2\nTramo: S.VICENTE____154 - CONCEPCION____154 CTO2 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:Franja de servidumbre Tipo Trabajo:Roce franja de servidumbre Descripción del Trabajo Roce de franja de servidumbre. Restricciones:Restricción a la reconexión Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con riesgo Línea 154kV Concepción-San Vicente 1 o Línea 154kV Concepción-San Vicente 2. (Durante la faena). Observaciones No reconnectar interruptores asociados a las líneas. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicitud intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Roce y podes franja servidumbre	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:Franja de servidumbre Tipo Trabajo:Roce franja de servidumbre Descripción del Trabajo Roce de franja de servidumbre. Restricciones:Restricción a la reconexión Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con riesgo Línea 154kV Concepción-San Vicente 1 o Línea 154kV Concepción-San Vicente 2. (Durante la faena). Observaciones No reconnectar interruptores asociados a las líneas.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	10:22	14/03/2016	17:59

Ejecutada	NO	Subestacion :S.VICENTE____154 Linea :S.VICENTE____154 - CONCEPCION____154 CTO1\n Tramo: S.VICENTE____154 - CONCEPCION____154 CTO1 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:Franja de servidumbre Tipo Trabajo:Roce franja de servidumbre Descripción del Trabajo Roce de franja de servidumbre. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con riesgo Línea 154KV Concepción-San Vicente 1 o Línea 154KV Concepción-San Vicente 2. (Durante la faena). Observaciones No reconnectar interruptores asociados a las líneas. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETraabajo a realizar: Roce y pode franja servidumbre	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:Franja de servidumbre Tipo Trabajo:Roce franja de servidumbre Descripción del Trabajo Roce de franja de servidumbre. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con riesgo Línea 154KV Concepción-San Vicente 1 o Línea 154KV Concepción-San Vicente 2. (Durante la faena). Observaciones No reconnectar interruptores asociados a las líneas.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	10:22	14/03/2016	17:59
Ejecutada	NO	Subestacion :S.VICENTE____154 Otro Elemento :OTROS\n Elemento: Intervencion /Programada Comentario:Equipo:Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 1 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Interruptor 52A6 de Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 1. Restricción solicitada por Cap. A objeto de efectuar trabajos de mantenimiento en Línea adyacente. (Desconexión Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 2 en estructura común). Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con riesgo S/E San Vicente: Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 1.(Durante la faena). Observaciones S/E San Vicente: No reconnectar interruptor asociado a la Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 1.(52A6). Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:17:00 Solicita intervención:ADELVALLETraabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 1 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Interruptor 52A6 de Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 1. Restricción solicitada por Cap. A objeto de efectuar trabajos de mantenimiento en Línea adyacente. (Desconexión Línea 154KV San Vicente- Cap Sur 2 en estructura común). Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con riesgo S/E San Vicente: Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 1.(Durante la faena). Observaciones S/E San Vicente: No reconnectar interruptor asociado a la Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 1.(52A6).	14/03/2016	8:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	8:58	14/03/2016	16:56
Ejecutada	SI	Subestacion :S.VICENTE____154 Otro Elemento :OTROS\n Elemento: Desconexion /Programada Comentario:Equipo:Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 2 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Desconexión solicitada por Cap para efectuar lavado de aislación en Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 2. Desde estructura N°1 a N°5. y patio 154KV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No significativo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 1 (Durante la faena) Observaciones Desconexión solicitada por Cap. Consumo: Regulado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:17:00 Solicita intervención:ADELVALLETraabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Desconexion	Programada	Equipo:Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 2 Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Desconexión solicitada por Cap para efectuar lavado de aislación en Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 2. Desde estructura N°1 a N°5. y patio 154KV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:No significativo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo Línea 154KV San Vicente-Cap Sur 1 (Durante la faena) Observaciones Desconexión solicitada por Cap.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	8:58	14/03/2016	16:56
Ejecutada	NO	Subestacion :CAUTIN (NVA TCO)_____220 Otro Elemento :EQUIPOS DE MEDIDA FACTURACIÓN\nn Elemento: CAUTIN_220_J3 - JEMSTAR - 062507101 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:S/E CAUTIN: PAÑO J3 - MEDIDOR DE ENERGIA Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Cautín: Cambio de medidor de Línea 220 kV Temuco - Cautín, C1 . Se perderán datos de medidas del controlador del paño J3 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay. Instalaciones con riesgo LÍNEA 220 kV TEMUCO-CAUTIN CIRCUITO 1 (DURANTE LA FAENA) Observaciones NO HAY.- Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETraabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:S/E CAUTIN: PAÑO J3 - MEDIDOR DE ENERGIA Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Cautín: Cambio de medidor de Línea 220 kV Temuco - Cautín, C1 . Se perderán datos de medidas del controlador del paño J3 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay. Instalaciones con riesgo LÍNEA 220 kV TEMUCO-CAUTIN CIRCUITO 1 (DURANTE LA FAENA) Observaciones NO HAY.-	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	9:11	14/03/2016	17:32
Ejecutada	NO	Subestación :RANCAGUA____066 Otro Elemento de Subestación : SECCIONES DE BARRA N ° : SECCION 1 N ° : SECCION 2 NO Genera Indisponibilidad Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Se requiere orden de precaución de no reconnectar interruptores 52BT1 y 52BT2 de S/E Rancagua como medida de precaución ante labores de poda y tala cercanos a la barra.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	9:35	14/03/2016	13:17
Ejecutada	NO	Subestación : RANCAGUA____066 Linea : RANCAGUA____066 - CACHAPOAL____066 Tramo : RANCAGUA____066 - CACHAPOAL____066 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Roce y pode franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión 52BR de S/E Cachapoal y no reconnectar 52BS de S/E Rancagua	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	10:29	14/03/2016	13:17

Ejecutada	NO	Subestación : RANCAGUA ____066 Línea : RANCAGUA ____066 - ALAMEDA ____066 Tramo : RANCAGUA ____066 - ALAMEDA ____066 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Roce y podes franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión interruptor 52B6 S/E Rancagua	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	11:38	14/03/2016	13:08
Ejecutada	NO	Subestación : S.FERNANDO ____066 Línea : S.FERNANDO ____066 - PANIAHUE ____066 Tramo : S.FERNANDO ____066 - PLACILLA ____066 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Roce y podes franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión interruptor 52B4 de S/E San Fernando	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	8:51	14/03/2016	16:52
Ejecutada	NO	Subestación : PTA_PEUCO ____110 Otro Elemento de Subestación : SECCIONES DE BARRA N ° : SECCION 1 NO Genera Indisponibilidad Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión Lavado de aislación en S/E 110kV de Punta de Peuco. Con sistema energizado. Restricciones: En S/E Punta de Peuco: Ante cualquier operación automática de interruptores en S/E Punta de Peuco, No Reconectar.	14/03/2016	10:00	14/03/2016	14:00	14/03/2016	9:34	14/03/2016	16:20
Ejecutada	NO	Subestacion :P.MONTT ____220 Línea :CANUTILLAR ____220 - P.MONTT ____220 CTO2\n Tramo: CANUTILLAR ____220 - P.MONTT ____220 CTO2 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:LINEA 220 KV CANUTILLAR-P. MONTT, C2 Tipo Trabajo:Trabajos Sistema de OP Descripción del Trabajo SS/EE P. Montt y Canutilar: Mantenimiento preventivo básico a equipos de Onda Portadora OP107, OP108 y a equipos de acoplamientos en ambos extremos. Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas con respaldo Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas SW mantenimiento OPAT desconectada en: Canutilar: TDD, TAD-OP (TP7, TP8); P. Montt: TDD, TAD-OP (TP7, TP8) En SS/EE P. Montt y Canutilar: Cuchillas equipos de Acoplamientos puesta a tierra Instalaciones con riesgo Línea 220 KV canutilar-P. Montt circuito 1 o línea 220 KV canutilar-P. Montt circuito 1 o línea 220 KV Canutilar-P. Montt circuito 2 (Al inicio y durante la faena) Observaciones Trabajos coordinados con COLBUN CANUTILLAR Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:10:30 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:LINEA 220 KV CANUTILLAR-P. MONTT, C2 Tipo Trabajo:Trabajos Sistema de OP Descripción del Trabajo SS/EE P. Montt y Canutilar: Mantenimiento preventivo básico a equipos de Onda Portadora OP107, OP108 y a equipos de acoplamientos en ambos extremos. Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas con respaldo Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas SW mantenimiento OPAT desconectada en: Canutilar: TDD, TAD-OP (TP7, TP8); P. Montt: TDD, TAD-OP (TP7, TP8) En SS/EE P. Montt y Canutilar: Cuchillas equipos de Acoplamientos puesta a tierra Instalaciones con riesgo Línea 220 KV canutilar-P. Montt circuito 1 o línea 220 KV Canutilar-P. Montt circuito 2 (Al inicio y durante la faena) Observaciones Trabajos coordinados con COLBUN CANUTILLAR	14/03/2016	10:30	14/03/2016	18:00	14/03/2016	11:18	14/03/2016	18:12
Ejecutada	NO	Subestacion :P.MONTT ____220 Línea :CANUTILLAR ____220 - P.MONTT ____220 CTO1\n Tramo: CANUTILLAR ____220 - P.MONTT ____220 CTO1 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:LINEA 220 KV CANUTILLAR - P. MONTT, C1 Tipo Trabajo:Trabajos Sistema de OP Descripción del Trabajo SS/EE P. Montt y Canutilar: Mantenimiento preventivo básico a equipos de Onda Portadora OP107, OP108 y a equipos de acoplamientos en ambos extremos. Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas con respaldo Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas SW mantenimiento OPAT desconectada en: Canutilar TDD, TAD-OP (TP7, TP8); P. Montt TDD, TAD-OP (TP7, TP8) En SS/EE P. Montt y Canutilar: Cuchillas equipos de Acoplamientos puesta a tierra Instalaciones con riesgo Línea 220 KV Canutilar-p. Montt circuito 1 o línea 220 KV Canutilar- P. Montt circuito 2 (Al inicio y durante la faena). Observaciones Trabajos coordinados con COLBUN CANUTILLAR Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:10:30 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:LINEA 220 KV CANUTILLAR - P. MONTT, C1 Tipo Trabajo:Trabajos Sistema de OP Descripción del Trabajo SS/EE P. Montt y Canutilar: Mantenimiento preventivo básico a equipos de Onda Portadora OP107, OP108 y a equipos de acoplamientos en ambos extremos. Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas con respaldo Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas SW mantenimiento OPAT desconectada en: Canutilar TDD, TAD-OP (TP7, TP8); P. Montt TDD, TAD-OP (TP7, TP8) En SS/EE P. Montt y Canutilar: Cuchillas equipos de Acoplamientos puesta a tierra Instalaciones con riesgo Línea 220 KV Canutilar-p. Montt circuito 1 o línea 220 KV Canutilar- P. Montt circuito 2 (Al inicio y durante la faena). Observaciones Trabajos coordinados con COLBUN CANUTILLAR	14/03/2016	10:30	14/03/2016	18:00	14/03/2016	11:18	14/03/2016	18:12
Ejecutada	NO	Subestación : P.AZUCAR ____066 Línea : P.AZUCAR ____066 - MARQUESA ____066 Tramo : P.AZUCAR ____066 - MARQUESA ____066 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Roce y podes franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión de interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	13:45	14/03/2016	22:18

Ejecutada	NO	Subestacion :P.AZUCAR_____220 Linea :P.AZUCAR_____220 - PUNTA_COLORADA____220 CTO1\n Tramo: P.AZUCAR_____220 - PUNTA_COLORADA____220 CTO1 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:L. 2X220 KV P. AZÚCAR - P. COLORADA, C1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Líneas Descripción del Trabajo Reemplazo cable de guardia entre estructuras 56 a 76. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores asociados de Línea 220 KV Pan de Azúcar Punta Colorada C1 Instalaciones con riesgo LÍNEA 220 KV PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA, C1 Observaciones NO HAY Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:07:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:L. 2X220 KV P. AZÚCAR - P. COLORADA, C1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Líneas Descripción del Trabajo Reemplazo cable de guardia entre estructuras 56 a 76. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores asociados de Línea 220 KV Pan de Azúcar Punta Colorada C1 Instalaciones con riesgo LÍNEA 220 KV PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA, C1 Observaciones NO HAY	14/03/2016	7:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	18:51
Ejecutada	NO	Subestacion :P.AZUCAR_____220 Linea :P.AZUCAR_____220 - PUNTA_COLORADA____220 CTO2\n Tramo: P.AZUCAR_____220 - PUNTA_COLORADA____220 CTO2 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:L. 2X220 KV P. AZÚCAR - P. COLORADA, C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Líneas Descripción del Trabajo Reemplazo cable de guardia entre estructuras 56 a 76. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores asociados de Línea 220 KV Pan de Azúcar Punta Colorada C2 Instalaciones con riesgo LÍNEA 220 KV PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA, C2 Observaciones NO HAY Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:07:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:L. 2X220 KV P. AZÚCAR - P. COLORADA, C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Líneas Descripción del Trabajo Reemplazo cable de guardia entre estructuras 56 a 76. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores asociados de Línea 220 KV Pan de Azúcar Punta Colorada C2 Instalaciones con riesgo LÍNEA 220 KV PAN DE AZÚCAR - PUNTA COLORADA, C2 Observaciones NO HAY	14/03/2016	7:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	18:51
Ejecutada	NO	Subestacion :QUILLOTA_____220 Otro Elemento :SECCIONES DE BARRA\n Elemento: SECCION 1 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:S/E Quillota. Barra 220 KV sección 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Quillota. Barra 220 KV sección 1. (Inspección visual, lectura de contadores y limpieza de cajas de control de los equipos que lo componen). Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con riesgo S/E Quillota: L.220 kv Quillota - Nogales 1 ó L.220 kv Quillota - Nogales 2 ó L.220 kv Polpaico - Quillota 1 ó L. 220 kv Polpaico - Quillota 2 ó Autotransformadores N°1 ó N°2 ó N°4 ó paño acoplador 220 kv o L.220 kv San Luis - Quillota 1 o L.220 kv San Luis - Quillota 2 o L.220 kv Quillota - Piuquenes 1 o L.220 kv Quillota - Piuquenes 2. Observaciones Trabajos a nivel de piso. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:12:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:16:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:S/E Quillota. Barra 220 kv sección 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Quillota. Barra 220 KV sección 1. (Inspección visual, lectura de contadores y limpieza de cajas de control de los equipos que lo componen). Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Instalaciones con riesgo S/E Quillota: L.220 kv Quillota - Nogales 2 ó L.220 kv Polpaico - Quillota 1 ó L. 220 kv Polpaico - Quillota 2 ó Autotransformadores N°1 ó N°2 ó N°4 ó paño acoplador 220 kv o L.220 kv San Luis - Quillota 1 o L.220 kv San Luis - Quillota 2 o L.220 kv Quillota - Piuquenes 2. Observaciones Trabajos a nivel de piso.	14/03/2016	12:00	14/03/2016	16:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	15:40
Ejecutada	NO	Subestacion :C.CHENA_____220 Linea :C.CHENA_____220 - C.NAVIA_____220 CTO2\n Tramo: C.CHENA_____220 - C.NAVIA_____220 CTO2 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:L. 220 kv Chena - C. Navia Circ. 2. Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo Corte y poda de árboles. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores asociados a la línea de 2x220 KV Cerro Navia - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones con riesgo Línea de 2x220 KV Chena - Cerro Navia circuito 1 o 2. Observaciones Coordinado con Chilectra. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Roce y poda franja servidumbre	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:L. 220 KV Chena - C. Navia Circ. 2. Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo Corte y poda de árboles. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores asociados a la línea de 2x220 KV Cerro Navia - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones con riesgo Línea de 2x220 KV Chena - Cerro Navia circuito 1 o 2. Observaciones Coordinado con Chilectra.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	18:45

Ejecutada	NO	Subestacion :POLPAICO____220 Linea :C.NAVIA____220 - POLPAICO____220 CTO1\n Tramo: C.NAVIA____220 - LAMPA____220 CTO1 Tramo: LAMPA____220 - POLPAICO____220 CTO1 Tramo: TR 6 - 230/230 KV +- 18,5°, 350 MVA - Desfasador C. Navia Intervencion /Programada Comentario:Equipo:Línea de 220 KV C.Navia-Polpaico circ. 1 Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo Corte y poda de árboles en faja de servidumbre Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Reconectar interruptores asociados a Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones con riesgo Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2. Observaciones Coordinado con Chilectra. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Roce y podes franja servidumbre	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:Línea de 220 KV C.Navia-Polpaico circ. 1 Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo Corte y poda de árboles en faja de servidumbre Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Reconectar interruptores asociados a Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones con riesgo Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2. Observaciones Coordinado con Chilectra.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	17:58
Ejecutada	NO	Subestacion :QUILLOTA____220 Otro Elemento :OTROS\n Elemento: Intervencion /Programada Comentario:Equipo:S/E Quillota. Servicios generales Tipo Trabajo:Trabajos varios Descripción del Trabajo S/E Quillota: Mantenimiento programado a equipos auxiliares de sala de control. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:No significativo Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con riesgo . Observaciones No hay. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:09:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:12:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:S/E Quillota. Servicios generales Tipo Trabajo:Trabajos varios Descripción del Trabajo S/E Quillota: Mantenimiento programado a equipos auxiliares de sala de control. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:No significativo Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con riesgo . Observaciones No hay.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	12:00	14/03/2016	11:21	14/03/2016	12:03
Ejecutada	NO	Subestacion :POLPAICO____220 Linea :C.NAVIA____220 - POLPAICO____220 CTO2\n Tramo: C.NAVIA____220 - LAMPA____220 CTO2 Tramo: LAMPA____220 - POLPAICO____220 CTO2 Tramo: TR 7 - 230/230 KV +- 18,5°, 350 MVA - Desfasador C. Navia Intervencion /Programada Comentario:Equipo:Línea de 220 KV C.Navia-Polpaico circ. 2 Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo Corte y poda de árboles en faja de servidumbre. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Reconectar interruptores asociados a Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones con riesgo Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2. Observaciones Coordinado con Chilectra. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Roce y podes franja servidumbre	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:Línea de 220 KV C.Navia-Polpaico circ. 2 Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo Corte y poda de árboles en faja de servidumbre. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No Reconectar interruptores asociados a Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones con riesgo Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2. Observaciones Coordinado con Chilectra.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	17:58
Ejecutada	NO	Subestacion :C.NAVIA____220 Linea :C.CHENA____220 - C.NAVIA____220 CTO1\n Tramo: C.CHENA____220 - C.NAVIA____220 CTO1 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:L. 220 KV Chena - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo Corte y poda de árboles. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconectar interruptores asociados a la línea de 2x220 KV Cerro Navia - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones con riesgo Línea de 2x220 KV Chena - Cerro Navia circuito 1 o 2. Observaciones Coordinado con Chilectra. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:18:00 Solicita intervención:ADELVALLETrabajo a realizar: Roce y podes franja servidumbre	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:L. 220 KV Chena - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles Descripción del Trabajo Corte y poda de árboles. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconectar interruptores asociados a la línea de 2x220 KV Cerro Navia - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones con riesgo Línea de 2x220 KV Chena - Cerro Navia circuito 1 o 2. Observaciones Coordinado con Chilectra.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	18:45
Ejecutada	NO	Subestacion :FLORIDA____110 Linea : FLORIDA____110 - L.VIZCACHAS____110 CTO2 Tramo : FLORIDA____110 - L.VIZCACHAS____110 CTO2 Desconexion / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Desconexion	Programada	Desconexion del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehuas Lajas.	14/03/2016	6:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	5:53	14/03/2016	18:30

Ejecutada	NO	Subestación : LLAJA_____110 (chilec) Linea : LLLAJA_____110 - L.VIZCACHAS_____110 CTO2 Tramo : LLLAJA_____110 - L.VIZCACHAS_____110 CTO2 Desconexión / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Desconexion	Programada	Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehuas Lajas.	14/03/2016	6:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	5:53	14/03/2016	18:30
Ejecutada	NO	Subestación : LLAJA_____110 (chilec) Linea : MAITENES_____110 - LLLAJA_____110 CTO2 Tramo : MAITENES_____110 - LLLAJA_____110 CTO2 Desconexión / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Desconexion	Programada	Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehuas Lajas.	14/03/2016	6:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	5:53	14/03/2016	18:30
Ejecutada	NO	Subestación : LLAJA_____110 (chilec) Linea : QUELTEHUES_____110 - LLLAJA_____110 CTO2 Tramo : QUELTEHUES_____110 - LLLAJA_____110 CTO2 Desconexión / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Desconexion	Programada	Desconexión del Cto N° 2, para continuar con refuerzo de estructuras y reemplazo de aisladores en Tramos de L/T Maitenes Laja y Queltehuas Lajas.	14/03/2016	6:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	5:53	14/03/2016	18:38
Ejecutada	NO	Subestación : LA_CEBADA_____220 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	A solicitud de Transelec no reconnectar 52/J2, Switch 79/J2. Motivo: Lavado de aislación de linea/ con bloqueo a la reconexión Linea 220 KV, La Cebada- Pan de azúcar.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	9:24	14/03/2016	14:16
Ejecutada	NO	Subestacion :LA_CEBADA_____220 Linea :LA_CEBADA_____220 - P.AZUCAR_____220\n Tramo: LA_CEBADA_____220 - P.AZUCAR_____220 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:L. 220 KV LA CEBADA - PAN DE AZÚCAR Tipo Trabajo:Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 465 a 475, Sodi N° 772. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de L. 220 KV LA CEBADA - PAN DE AZÚCAR. Instalaciones con riesgo L. 220 KV LA CEBADA - PAN DE AZÚCAR. Observaciones No hay. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:19:00 Solicita intervención:ADELVALLETraabajo a realizar: Lavado de Aislación	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:L. 220 KV LA CEBADA - PAN DE AZÚCAR Tipo Trabajo:Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 465 a 475, Sodi N° 772. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de L. 220 KV LA CEBADA - PAN DE AZÚCAR. Instalaciones con riesgo L. 220 KV LA CEBADA - PAN DE AZÚCAR. Observaciones No hay.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	19:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	14:16
Ejecutada	NO	Subestacion :DON_GOYO_____220 Linea :DON_GOYO_____220 - P.AZÚCAR_____220\n Tramo: DON_GOYO_____220 - P.AZÚCAR_____220 Intervencion /Programada Comentario:Equipo:L. 220 KV DON GOYO - PAN DE AZÚCAR Tipo Trabajo:Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 465 a 475, Sodi N° 773. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de L. 220 KV DON GOYO - PAN DE AZÚCAR. Instalaciones con riesgo L. 220 KV DON GOYO - PAN DE AZÚCAR. Observaciones No hay. Ningun Consumo Afectado Fecha Inicio:2016-03-14 Hora de Inicio:08:00 Fecha Termino:2016-03-14 Hora de Termino:19:00 Solicita intervención:ADELVALLETraabajo a realizar: Lavado de Aislación	Subestación	Intervencion	Programada	Equipo:L. 220 KV DON GOYO - PAN DE AZÚCAR Tipo Trabajo:Lavado de Aislación Descripción del Trabajo Lavado cadenas de aislación, estructuras 465 a 475, Sodi N° 773. Restricciones:Restriccion a la reconexion Nivel Riesgo:Bajo Bloqueo del Jefe de Faenas No reconnectar interruptores de L. 220 KV DON GOYO - PAN DE AZÚCAR. Instalaciones con riesgo L. 220 KV DON GOYO - PAN DE AZÚCAR. Observaciones No hay.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	19:00	14/03/2016	7:30	14/03/2016	14:16
Ejecutada	NO	Subestación : CARDONES_____220 Linea : D.ALMAGRO_____220 - CARDONES_____220 CTO1 Tramo : D.ALMAGRO_____220 - CARDONES_____220 CTO1 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	para realizar medida de atenuación de fibra óptica en cable OPGW se solicita no reconnectar linea 220 KV Cardones Diego de Almagro Cto N°1, se informa además que durante los trabajos la fibra óptica será desconectada. Luego de la intervención será normalizada.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	20:00	14/03/2016	9:56	14/03/2016	20:45
Ejecutada	NO	Subestación : A.MELIPIILLA_____110 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Desconexión / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Desconexion	Programada	Mantenimiento a interruptor 110 KV y desconectador 110 KV lado linea, asociado a la LT 110 KV A. Melipilla - Leyda cto. 2. Relacionado con SD07257/2016.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	8:25	14/03/2016	18:40
Ejecutada	NO	Central : CALLE CALLE / Unidad : GRUPO III / Potencia Disponible : 0.0 MW Desconexión / Origen Interno / Programada Ningún Consumo Afectado	Central	Desconexion	Programada	Reparar unidad 5637 que actualmente se encuentra en Falla según IF00553/2016, se procederá con el reemplazo de diodos y varistor, reemplazo de AVR, se solicita además hacer pruebas con carga	14/03/2016	8:00	16/03/2016	18:00	14/03/2016	14:25	17/03/2016	3:50
Ejecutada	NO	Subestación : EL_PUEUMO_____066 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : NO Genera Indisponibilidad Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Alambrado de control / Sin bloqueo a la reconexión; Se consideran pruebas operacionales asociadas a nuevos equipos del proyecto.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	15:16	14/03/2016	19:10
Ejecutada	NO	Subestación : FLORIDA_____110 Linea : FLORIDA_____110 - L.VIZCACHAS_____110 CTO2 Tramo : FLORIDA_____110 - L.VIZCACHAS_____110 CTO2 Desconexión / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Desconexion	Programada	Se desconecta el circuito a solicitud de empresa AES Gener	14/03/2016	5:00	14/03/2016	19:00	14/03/2016	5:55	14/03/2016	18:35

Ejecutada	NO	Subestación : MALLOA_____154 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	A solicitud de Transelec, según SODI N°116/2016, se requiere precaución operacional de no reconnectar los interruptores 154KV 52A1 y 52A2 de S/E Malloa 154/66KV por trabajos cercanos a sus instalaciones, específicamente a LT 154KV Tinguiririca- Rancagua - Alto Jahuel N°1 y N°2.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	7:45	14/03/2016	17:05
Ejecutada	NO	Subestación : P.CORTES_____154 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	A solicitud de Transelec, según SODI N°116/2016, se requiere precaución operacional de no reconnectar interruptor 154KV 52AT de S/E Punta de Cortes 154/66KV por trabajos cercanos a sus instalaciones, específicamente a LT 154KV Tinguiririca- Rancagua - Alto Jahuel N°1 y N°2.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	7:45	14/03/2016	17:05
Ejecutada	NO	Subestación : PAINE_____154 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	A solicitud de Transelec, según SODI N°116/2016, se requiere precaución operacional de no reconnectar interruptor 154KV 52AT de S/E Paine 154/66KV por trabajos cercanos a sus instalaciones, específicamente a LT 154KV Tinguiririca- Rancagua - Alto Jahuel N°1 y N°2.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	7:45	14/03/2016	17:05
Ejecutada	NO	Subestacion :CANUTILLAR____220Linea :CANUTILLAR____220 - P.MONTT____220 CTO1Tramo: CANUTILLAR____220 - P.MONTT____220 CTO1 Intervencion /ProgramadaComentario:SODI N° 101, Mantenimiento equipo Onda Portadora OP107, 108 acoplamiento en SS/EE Canutiliar y Puerto MonttNingun Consumo AfectadoFecha Inicio:2016-03-14Hora de Inicio:10:30Fecha Termino:2016-03-14Hora de Termino:18:00Solicita intervención:COLBUN\JArancibiaTrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	SODI N° 101, Mantenimiento equipo Onda Portadora OP107, 108 acoplamiento en SS/EE Canutiliar y Puerto Montt	14/03/2016	10:30	14/03/2016	18:00	14/03/2016	11:30	14/03/2016	18:10
Ejecutada	NO	Subestacion :CANUTILLAR____220Linea :CANUTILLAR____220 - P.MONTT____220 CTO2Tramo: CANUTILLAR____220 - P.MONTT____220 CTO2 Intervencion /ProgramadaComentario:SODI N° 101, Mantenimiento equipo Onda Portadora OP107, 108 acoplamiento en SS/EE Canutiliar y Puerto MonttNingun Consumo AfectadoFecha Inicio:2016-03-14Hora de Inicio:10:30Fecha Termino:2016-03-14Hora de Termino:18:00Solicita intervención:COLBUN\JArancibiaTrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Subestación	Intervencion	Programada	SODI N° 101, Mantenimiento equipo Onda Portadora OP107, 108 acoplamiento en SS/EE Canutiliar y Puerto Montt	14/03/2016	10:30	14/03/2016	18:00	14/03/2016	11:30	14/03/2016	18:10
Ejecutada	NO	Subestación : C.NAVIA_____220 Línea : C.CHENA_____220 - C.NAVIA_____220 CTO1 Tramo : C.CHENA_____220 - C.NAVIA_____220 CTO1 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Se solicita la restricción de reconexión del circuito en caso de operación automática,por requerimiento de empresa TRANSELEC.	14/03/2016	8:00	15/03/2016	18:00	14/03/2016	7:40	15/03/2016	18:32
Ejecutada	NO	Subestación : C.NAVIA_____220 Línea : C.CHENA_____220 - C.NAVIA_____220 CTO2 Tramo : C.CHENA_____220 - C.NAVIA_____220 CTO2 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Se solicita la restricción de reconexión del circuito en caso de operación automática,por requerimiento de empresa TRANSELEC.	14/03/2016	8:00	15/03/2016	18:00	14/03/2016	7:40	15/03/2016	18:32
Ejecutada	NO	Subestación : LAMPA_____220 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : NO Genera Indisponibilidad Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Se solicita la restricción de reconexión del interruptor 220 kV de la Subestación en caso de operación automática,por requerimiento de empresa TRANSELEC.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	7:40	14/03/2016	18:00
Ejecutada	NO	Subestación : D.ALMAGRO____110 Línea : D.ALMAGRO____110 - M.VERDE____110 Tramo : D.ALMAGRO____110 - M.VERDE____110 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión Lavado de aislación en L/T 110kV Diego de Almagro Manto Verde. Con sistema energizado. Restricciones: En S/E Diego de Almagro:No reconnectar interruptor 52H6	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	8:38	14/03/2016	16:13
Ejecutada	NO	Central : SAN PEDRO EÓLICO / Unidad : UNIDAD AEROGENERADORA / Potencia Disponible : 0.0 MW Desconexión / Origen Interno / Programada Ningún Consumo Afectado	Central	Desconexion	Programada	Desconexión de aerogenerador N°10 por mantenimiento preventivo.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	16:43	14/03/2016	21:14
Ejecutada	NO	Central : SAN PEDRO EÓLICO / Unidad : UNIDAD AEROGENERADORA / Potencia Disponible : 0.0 MW Desconexión / Origen Interno / Programada Ningún Consumo Afectado	Central	Desconexion	Programada	Desconexión de aerogenerador N°12 por mantenimiento preventivo.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	13:07	14/03/2016	18:49
Ejecutada	NO	Subestación : QUILLOTA____110 Línea : QUILLOTA____110 - QUINQUIMO____110 (con Marbella) Tramo : QUILLOTA____110 - MARBELLA____110 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Roce y podes franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión. Se considera el bloqueo de reconexión dl interruptor 52H3 hacia Marbella.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	8:57	14/03/2016	17:45

Ejecutada	NO	Central : SAN PEDRO EÓLICO / Unidad : UNIDAD AEROGENERADORA / Potencia Disponible : 0.0 MW Desconexión / Origen Interno / Programada Ningún Consumo Afectado	Central	Desconexion	Programada	Desconexión de aerogenerador N°13 por mantenimiento preventivo.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	9:58	14/03/2016	13:07
Ejecutada	NO	Subestación : DON_GOYO_____220 Línea : DON_GOYO_____220 - EL_ARRAYÁN_____220 Tramo : DON_GOYO_____220 - EL_ARRAYÁN_____220 Desconexión / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Desconexion	Programada	Montaje en S/E Don Goyo de la Celda de Generación, la cual forma parte del Automatismo Control de Transferencia Norte Sur Maitencillo - Nogales. Cableado desde paño J1 a paneles de control & celda EDAG.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	7:55	14/03/2016	19:05
Ejecutada	NO	Subestación : PULLINQUE_____066 Línea : PULLINQUE_____066 - LONCOCHE_____066 CTO1 Tramo : PULLINQUE_____066 - LONCOCHE_____066 CTO1 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Bloqueo de reconexión a línea 66 kV Pullinque-Loncoche 1 como medida de precaución operacional por tala de arboles cercanos a linea.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	10:09	14/03/2016	16:08
Ejecutada	NO	Subestación : PULLINQUE_____066 Línea : PULLINQUE_____066 - LONCOCHE_____066 CTO2 Tramo : PULLINQUE_____066 - LONCOCHE_____066 CTO2 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Bloqueo de reconexión a línea 66 kV Pullinque-Loncoche 2 como medida de precaución operacional por tala de arboles cercanos a linea.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	10:09	14/03/2016	16:08
Ejecutada	NO	Subestación : CMPC_CHARRUA____220 Línea : CHARRUA_____220 - CMPC_CHARRUA____220 Tramo : STA_FE_____220 - PACÍFICO_____220 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Roce y pode franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión	14/03/2016	8:00	14/03/2016	19:00	14/03/2016	8:05	14/03/2016	18:00
Ejecutada	NO	Subestación : EL_ARRAYÁN_____220 Línea : DON_GOYO_____220 - EL_ARRAYÁN_____220 Tramo : DON_GOYO_____220 - EL_ARRAYÁN_____220 Desconexión / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Desconexion	Programada	Revisión y reparación de pararrayos paño JT1.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	17:00	14/03/2016	7:55	14/03/2016	19:05
Ejecutada	NO	Subestación : CAUQUENES_____066 Línea : CAUQUENES_____066 - LA_VEGA_____066 Tramo : CAUQUENES_____066 - LA_VEGA_____066 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Bloquear reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Cauquenes por tala, poda y roce de áboles. NOTA: La LT 66kV Cauquenes - La Vega es radial. El bloqueo de reconexión se realizará de forma intermitente según el requerimiento en terreno.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	20:00	14/03/2016	11:33	14/03/2016	17:22
Ejecutada	NO	Subestación : TRES_PINOS_____066 Línea : HORCONES_____066 - LEBU_____066 Tramo : T.PINOS_____066 - LEBU_____066 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Se realizará una poda y tala de árboles cercanos a la línea LT 66 kV Tres Pinos-Lebu, por tal motivo se requiere el bloqueo de reconexión del 52B1 de S/E Tres Pinos. El bloqueo solicitado, se realizará en forma paulatina y efectiva en el periodo correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la linea.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	11:14	14/03/2016	17:21
Ejecutada	NO	Central : CHIBURGO/Unidad : U2/Potencia :9,7/Intervencion /Origen Interno/ProgramadaComentario:Se realizará ajuste de presión bombas sistema oleo-hidráulico turbina y reparación de filtración de salida.Ningun Consumo AfectadoFecha Inicio:2016-03-14Hora de Inicio:09:00Fecha Termino:2016-03-14Hora de Termino:14:00Solicita intervención:COLBUN\JArancibiaTrabajo a realizar: Otro Tipo de Trabajo	Central	Intervencion	Programada	Se realizará ajuste de presión bombas sistema oleo-hidráulico turbina y reparación de filtración de salida.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	14:00	14/03/2016	9:54	15/03/2016	12:55
Ejecutada	NO	Central : GUACOLDA / Unidad : U2 / Potencia Disponible : 140 MW Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Central	Intervencion	Programada	Unidad limitada, por Performance Test de FGD (equipo de abatimiento de SO2).	14/03/2016	4:00	14/03/2016	20:00	14/03/2016	3:58	14/03/2016	20:00
Ejecutada	NO	Subestación : A.DE RIBERA_____066 Línea : A.DE RIBERA_____066 - TALCAHUANO_____066 Tramo : A.DE RIBERA_____066 - PERALES_____066 Tramo : PERALES_____066 - TALCAHUANO_____066 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Se realizará una poda de árboles cercanos al tramo de línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales, por tal motivo se requiere el bloqueo de reconexión de los interruptores 52B2 de S/E Talcahuano y 52B4 de S/E Alonso de Ribera. Los bloqueos solicitados, se realizará en forma paulatina y efectiva en el periodo correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la linea.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	11:14	14/03/2016	17:21
Ejecutada	NO	Subestación : LCABRAS_____066 Otro Elemento de Subestación : OTROS N °: Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Se requiere realizar con personal de redes energizadas reubicación de DDCC 15KV asociados a equipos disponibles conectados la barra MT de SE Las Cabras, para lo cual se requiere precaución operacional del interruptor S2CT1 Gral de barra MT.	14/03/2016	9:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	15:10	15/03/2016	14:30

Ejecutada	NO	Central : CANELA II / Unidad : UNIDAD AEROGENERADORA / Potencia Disponible : 0.0 MW Desconexión / Origen Interno / Programada Ningún Consumo Afectado	Central	Desconexion	Programada	Aerogenerador C04. Mantenimiento a generador, transformador, elevador, lineas de vida y engrases.	14/03/2016	8:30	14/03/2016	17:00	14/03/2016	9:20	14/03/2016	16:54
Ejecutada	NO	Subestación : COMBARBALA____066 Linea : ILLAPEL____066 - OVALLE____066 Tramo : ILLAPEL____066 - COMBARBALA____066 Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Programada	Roce y pode franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión. Considera el bloqueo de la reconexión automática del 52B1 de SE Illapel y no reconnectar el 52B1 de SE Combarbalá.	14/03/2016	8:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	8:43	14/03/2016	17:47
Ejecutada	NO	Central : QUINTERO / Unidad : TG-1A / Potencia Disponible : 0.0 MW Desconexión / Origen Interno / Curso Forzoso Ningún Consumo Afectado	Central	Desconexion	Curso Forzoso	Falla apertura válvula purga transferencia gas combustible. UNIDAD QUEDA INDISPONIBLE.	14/03/2016	6:53	14/03/2016	20:00	14/03/2016	6:53	14/03/2016	11:57
Ejecutada	NO	Central : SAN ISIDRO / Unidad : Central Completa / Potencia Disponible : 200 MW Intervención / Curso Forzoso Ningún Consumo Afectado	Central	Intervencion	Curso Forzoso	Atemperación alta presión Caldera limita generación entre 200 MW y 300 MW. Reparar válvula motorizada de atemperación de Alta Presión, debido que presenta prominente fuga de vapor.	14/03/2016	8:50	14/03/2016	18:50	14/03/2016	9:06	14/03/2016	15:05
Ejecutada	NO	Subestación : S.ANTONIO____110 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Curso Forzoso Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Curso Forzoso	Intervención en Unidad remota de la subestación para verificación de alambrado por estados erroneos.	14/03/2016	9:40	14/03/2016	18:00	14/03/2016	9:40	14/03/2016	18:25
Ejecutada	NO	Central : RENAICO / Unidad : U1 / Potencia Disponible : 0.0 MW Desconexión / Origen Interno / Curso Forzoso Ningún Consumo Afectado	Central	Desconexion	Curso Forzoso	mantención y limpieza de cámara de carga Central Renaico	14/03/2016	15:25	14/03/2016	20:00	14/03/2016	15:27	14/03/2016	17:56
Ejecutada	NO	Central : RALCO / Unidad : U2 / Potencia Disponible : 390 MW Intervención / Curso Forzoso Ningún Consumo Afectado	Central	Intervencion	Curso Forzosos	Solucionar Filtración de Aceite por Niple en Válvula de Aislacion del Regulador de Velocidad, Esta Filtración Provoca Perdida de Presión en el Circuito; lo que Puede Provocar Indisponibilidad de la Unidad.	14/03/2016	16:00	14/03/2016	18:00	14/03/2016	16:01	15/03/2016	3:57
Ejecutada	NO	Subestación : NAHUELUTA____066 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Curso Forzoso Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Curso Forzoso	Inspección visual a los sistema de control, sala, y a la protección de la diferencial de barra y descarga de eventos en forma local.	14/03/2016	17:50	14/03/2016	21:00	14/03/2016	17:50	14/03/2016	17:50
Ejecutada	NO	Subestación : NAHUELUTA____066 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° : Intervención / Curso Forzoso Ningún Consumo Afectado	Subestación	Intervencion	Curso Forzoso	Inspección a los sistema de control, sala, y a la protección de la diferencial de barra, además de descarga de data de protecciones en forma local.	14/03/2016	18:00	14/03/2016	21:00	14/03/2016	17:58	14/03/2016	21:06

## **ANEXO Nº 5**

**Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema CDEC por  
las empresas Transnet S.A., Transelec S.A. y CMP S.A.**

# INFORME DE FALLA - Nº IF00674/2016

**Empresa** Transelec S.A.  
:

**Fecha :** 14/03/2016

**Hora :** 12:54

Equipo Afectado :	Tramo : MAITENCILLOS 110 - ALGARROBO 110 Tramo : ALGARROBO 110 - DOS AMIGOS 110 Tramo : DOS AMIGOS 110 - PAJONALES 110 Tramo : PAJONALES 110 - INCAHUASI 110 Tramo : INCAHUASI 110 - E.ROMERAL 110 Tramo : ROMERAL 110 - L.COMPAÑIAS 110																																
Perturbación :	<b>Fecha:</b> 14/03/2016 <b>Hora Inicio:</b> 11:40 Empresa instalación afectada:Transelec S.A.																																
Zona Afectada :	Tercera region / Cuarta region /																																
Comuna Origen de Falla :	Freirina																																
Informe con causa reiterada	SI																																
Causa Presunta:	Se investiga.																																
Causa Definitiva:	<p><b>Código</b>      <b>Descripción</b>  2032            - Origen no determinado</p> <p><b>Detalle</b>  No establecida </p>																																
Observaciones:	La reconexión automática se mantenía inhabilitada por trabajos de lavado de aislación en la línea, jefe de faena confirma que la falla NO fue con ocasión de su trabajo..																																
Acciones Inmediatas:	Informar al CDC, recopilar datos de alarmas y protecciones operadas.																																
Acciones a Corto Plazo :																																	
Acciones a Largo Plazo :																																	
Consumo Afectado :	Romeral / Perd. Estm. de Potencia: 9.5 MW / Region : Cuarta Dos Amigos / Perd. Estm. de Potencia: 1 MW / Region : Tercera Incahuasi / Perd. Estm. de Potencia: 0.1 MW / Region : Cuarta E.S.O. / Perd. Estm. de Potencia: 0.9 MW / Region : Cuarta Algarrobo / Perd. Estm. de Potencia: 0.5 MW / Region : Tercera																																
Retorno :	<p><b>Estimado</b>  <b>Fecha</b>  14/03/2016</p> <p><b>Hora</b>  12:24</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</th> </tr> <tr> <th>Equipo Afectado</th> <th>Fecha</th> <th>Hora</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tramo : MAITENCILLOS 110 - ALGARROBO 110</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tramo : ALGARROBO 110 - DOS AMIGOS 110</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tramo : DOS AMIGOS 110 - PAJONALES 110</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tramo : PAJONALES 110 - INCAHUASI 110</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tramo : INCAHUASI 110 - E.ROMERAL 110</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tramo : ROMERAL 110 - L.COMPAÑIAS 110</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)				Equipo Afectado	Fecha	Hora		Tramo : MAITENCILLOS 110 - ALGARROBO 110	14/03/2016	12:24		Tramo : ALGARROBO 110 - DOS AMIGOS 110	14/03/2016	12:24		Tramo : DOS AMIGOS 110 - PAJONALES 110	14/03/2016	12:24		Tramo : PAJONALES 110 - INCAHUASI 110	14/03/2016	12:24		Tramo : INCAHUASI 110 - E.ROMERAL 110	14/03/2016	12:24		Tramo : ROMERAL 110 - L.COMPAÑIAS 110	14/03/2016	12:24	
Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)																																	
Equipo Afectado	Fecha	Hora																															
Tramo : MAITENCILLOS 110 - ALGARROBO 110	14/03/2016	12:24																															
Tramo : ALGARROBO 110 - DOS AMIGOS 110	14/03/2016	12:24																															
Tramo : DOS AMIGOS 110 - PAJONALES 110	14/03/2016	12:24																															
Tramo : PAJONALES 110 - INCAHUASI 110	14/03/2016	12:24																															
Tramo : INCAHUASI 110 - E.ROMERAL 110	14/03/2016	12:24																															
Tramo : ROMERAL 110 - L.COMPAÑIAS 110	14/03/2016	12:24																															
Reporta Falla:	Rodrigo Varela																																

[Imprimir](#) [Anexo](#) [Cerrar](#)

# INFORME DE FALLA - Nº IF00674/2016

**Empresa :** Transelec S.A.

**Fecha :** 14/03/2016

**Hora :** 12:54

Interruptores Operados, Actuación de Protecciones y Maniobras de Reposición:	Subestación	MAITENCILLO ____ 110	
	Fecha	14/03/2016	
	Hora	11:40	
	Protección o Alarma Operada	21/21N fase B a tierra, zona 1 Loc. fallas:94,2 KM	
	Interruptor	52H1	
	Fecha Normaliza	14/03/2016	
	Hora Normaliza	12:24	
	Consumo (MW)	12.00	
	Comentario		
	Subestación	L.COMPAÑIAS ____ 110	
	Fecha	14/03/2016	
	Hora	11:40	
	Protección o Alarma Operada	21/21N fase B a tierra, zona 1 Loc. fallas:115,15 KM	
	Interruptor	52H2	
	Fecha Normaliza	14/03/2016	
	Hora Normaliza	12:24	
	Consumo (MW)		
	Comentario		
Consumos Afectados	Subestación	MAITENCILLO ____ 110	
	Fecha	14/03/2016	
	Hora	11:40	
	Protección o Alarma Operada	21/21N fase B a tierra, zona 1 Loc. fallas:94,2 KM	
	Interruptor	52H1	
	Fecha Normaliza	14/03/2016	
	Hora Normaliza	12:24	
	Consumo (MW)	12.00	
	Comentario		
Hechos Sucedidos	Fecha y Hora 14/03/2016 12:43	Hechos Sucedidos A las 11:40 horas, desconexión forzada por operación de protecciones de la Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo.	Reporta Rodrigo Varela

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

# INFORME DE FALLA - Nº IF00675/2016

**Empresa :** TRANSNET

**Fecha :** 14/03/2016

**Hora :** 13:01

Equipo Afectado :	INCAHUASI 110 Otro Elemento de Subestacion : OTROS										
Perturbación :	<b>Fecha:</b> 14/03/2016 <b>Hora Inicio:</b> 11:40 Empresa instalación afectada:TRANSNET										
Zona Afectada :											
Comuna Origen de Falla :	Coquimbo										
Informe con causa reiterada	NO										
Causa Presunta:											
Causa Definitiva:											
Observaciones:	Pérdida de suministro por falla en instalaciones aguas arriba de TRANSNET										
Acciones Inmediatas:	Interrogación de protecciones y recuperación en coordinación con el CDEC										
Acciones a Corto Plazo :											
Acciones a Largo Plazo :											
Consumo Afectado :	CONAFE / Perd. Estm. de Potencia: 0.05 MW / Region : CUARTA E.E. Atacama EMELAT / Perd. Estm. de Potencia: 0.05 MW / Region : CUARTA										
Retorno :	<p><b>Estimado</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"><b>Fecha</b></th> <th style="width: 50%;"><b>Hora</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14/03/2016</td> <td>12:23</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"><b>Equipo Afectado</b></th> <th style="width: 20%;"><b>Fecha</b></th> <th style="width: 20%;"><b>Hora</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTROS</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:24</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	14/03/2016	12:23	<b>Equipo Afectado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	OTROS	14/03/2016	12:24
<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>										
14/03/2016	12:23										
<b>Equipo Afectado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>									
OTROS	14/03/2016	12:24									
Reporta Falla:	Teddy Varas Salinas										

[Imprimir](#) [Anexo](#) [Cerrar](#)

# INFORME DE FALLA - Nº IF00675/2016

**Empresa :** TRANSNET

**Fecha :** 14/03/2016

**Hora :** 13:01

Interruptores Operados, Actuación de Protecciones y Maniobras de Reposición:	<table border="1"><tr><td>Subestación</td><td>INCAHUASI_____110</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>14/03/2016</td></tr><tr><td>Hora</td><td>11:40</td></tr><tr><td>Protección o Alarma Operada</td><td></td></tr><tr><td>Interruptor</td><td></td></tr><tr><td>Fecha Normaliza</td><td>14/03/2016</td></tr><tr><td>Hora Normaliza</td><td>12:24</td></tr><tr><td>Consumo (MW)</td><td></td></tr><tr><td>Comentario</td><td>Pérdida de suministro</td></tr></table>	Subestación	INCAHUASI_____110	Fecha	14/03/2016	Hora	11:40	Protección o Alarma Operada		Interruptor		Fecha Normaliza	14/03/2016	Hora Normaliza	12:24	Consumo (MW)		Comentario	Pérdida de suministro
Subestación	INCAHUASI_____110																		
Fecha	14/03/2016																		
Hora	11:40																		
Protección o Alarma Operada																			
Interruptor																			
Fecha Normaliza	14/03/2016																		
Hora Normaliza	12:24																		
Consumo (MW)																			
Comentario	Pérdida de suministro																		
Consumos Afectados																			
Hechos Sucedidos																			

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

# INFORME DE FALLA - Nº IF00676/2016

**Empresa :** TRANSNET

**Fecha :** 14/03/2016

**Hora :** 13:07

Equipo Afectado :	<b>L.COMPAÑIAS</b> 110 Otro Elemento de Subestacion : OTROS														
Perturbación :	<b>Fecha:</b> 14/03/2016 <b>Hora Inicio:</b> 11:40 Empresa instalación afectada:TRANSNET														
Zona Afectada :	Cuarta region /														
Comuna Origen de Falla :	Coquimbo														
Informe con causa reiterada	NO														
Causa Presunta:	Se investiga														
Causa Definitiva:															
Observaciones:	Desconexión forzada del interruptor 52H2 S/E Las Compañías														
Acciones Inmediatas:	Interrogación de protecciones y recorrido pedestre														
Acciones a Corto Plazo :															
Acciones a Largo Plazo :															
Consumo Afectado :	Consumo: Ninguno														
Retorno :	<b>Estimado</b> <b>Fecha</b> 14/03/2016 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Equipo Afectado</th> <th>Fecha</th> <th>Hora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTROS</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:24</td> </tr> </tbody> </table> <b>Efectivo (a servicio o disponibilidad completa)</b> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Equipo Afectado</th> <th>Fecha</th> <th>Hora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTROS</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:24</td> </tr> </tbody> </table>			Equipo Afectado	Fecha	Hora	OTROS	14/03/2016	12:24	Equipo Afectado	Fecha	Hora	OTROS	14/03/2016	12:24
Equipo Afectado	Fecha	Hora													
OTROS	14/03/2016	12:24													
Equipo Afectado	Fecha	Hora													
OTROS	14/03/2016	12:24													
Reporta Falla:	Teddy Varas Salinas														

[Imprimir](#) [Anexo](#) [Cerrar](#)

# INFORME DE FALLA - Nº IF00676/2016

**Empresa :** TRANSNET

**Fecha :** 14/03/2016

**Hora :** 13:07

Interruptores Operados, Actuación de Protecciones y Maniobras de Reposición:	Subestación	L.COMPAÑIAS_110
	Fecha	14/03/2016
	Hora	11:40
	Protección o Alarma Operada	
	Interruptor	52H2
	Fecha Normaliza	
	Hora Normaliza	12:24
	Consumo (MW)	
	Comentario	Desconexión Forzada
Consumos Afectados		
Hechos Sucedidos		

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

# INFORME DE FALLA - Nº IF00695/2016

**Empresa** C. MIN. DEL PACIFICO  
:

**Fecha :** 15/03/2016  
**Hora :** 23:37

Interruptores Operados, Actuación de Protecciones y Maniobras de Reposición:	<table border="1"><tr><td>Subestación</td><td>EL_ROMERAL_110 (CMP)</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>14/03/2016</td></tr><tr><td>Hora</td><td>11:40</td></tr><tr><td>Protección o Alarma Operada</td><td></td></tr><tr><td>Interruptor</td><td></td></tr><tr><td>Fecha Normaliza</td><td>14/03/2016</td></tr><tr><td>Hora Normaliza</td><td>12:38</td></tr><tr><td>Consumo (MW)</td><td>6.50</td></tr><tr><td>Comentario</td><td></td></tr></table>	Subestación	EL_ROMERAL_110 (CMP)	Fecha	14/03/2016	Hora	11:40	Protección o Alarma Operada		Interruptor		Fecha Normaliza	14/03/2016	Hora Normaliza	12:38	Consumo (MW)	6.50	Comentario	
Subestación	EL_ROMERAL_110 (CMP)																		
Fecha	14/03/2016																		
Hora	11:40																		
Protección o Alarma Operada																			
Interruptor																			
Fecha Normaliza	14/03/2016																		
Hora Normaliza	12:38																		
Consumo (MW)	6.50																		
Comentario																			
Consumos Afectados	<table border="1"><tr><td>Subestación</td><td>EL_ROMERAL_110 (CMP)</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>14/03/2016</td></tr><tr><td>Hora</td><td>11:40</td></tr><tr><td>Protección o Alarma Operada</td><td></td></tr><tr><td>Interruptor</td><td></td></tr><tr><td>Fecha Normaliza</td><td>14/03/2016</td></tr><tr><td>Hora Normaliza</td><td>12:38</td></tr><tr><td>Consumo (MW)</td><td>6.50</td></tr><tr><td>Comentario</td><td></td></tr></table>	Subestación	EL_ROMERAL_110 (CMP)	Fecha	14/03/2016	Hora	11:40	Protección o Alarma Operada		Interruptor		Fecha Normaliza	14/03/2016	Hora Normaliza	12:38	Consumo (MW)	6.50	Comentario	
Subestación	EL_ROMERAL_110 (CMP)																		
Fecha	14/03/2016																		
Hora	11:40																		
Protección o Alarma Operada																			
Interruptor																			
Fecha Normaliza	14/03/2016																		
Hora Normaliza	12:38																		
Consumo (MW)	6.50																		
Comentario																			
Hechos Sucedidos																			

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

# INFORME DE FALLA - Nº IF00695/2016

**Empresa :** C. MIN. DEL PACIFICO

**Fecha :** 15/03/2016

**Hora :** 23:37

Equipo Afectado :	<b>EL_ROMERAL_110 (CMP)</b> <b>Otro Elemento de Subestacion : SECCIONES DE BARRA</b> <b>SECCION 1</b> <b>Genera Indisponibilidad</b> <b>EQUIPOS DE MEDIDA FACTURACIÓN:ROMERAL_110_H3 - JEM10 - 97240041</b> <b>EQUIPOS DE MEDIDA FACTURACIÓN:ROMERAL_110_H3 - ION 7650 - PJ-1010A095-02</b> <b>Transf.:Transf. TR2 110/11.5 kV - 23/25 MVA S/E EL_ROMERAL</b> <b>Transf.:Transf. TR1 110/4.16 kV - 8.5 MVA S/E EL_ROMERAL</b>															
Perturbación :	<b>Fecha:</b> 14/03/2016 <b>Hora Inicio:</b> 11:40 Empresa instalación afectada:C. Min. del Pacifico (CMP)															
Zona Afectada :	Cuarta region /															
Comuna Origen de Falla :	La Serena															
Informe con causa reiterada	SI															
Causa Presunta:																
Causa Definitiva:	<b>Código</b> <b>Descripción</b> 1031            Intempestivas de transmisión  <b>Detalle</b> Falla intempestiva en el SIC															
Observaciones:	Falla intempestiva en el SIC (LT 110 kV Maitencillo-Las Compañías)															
Acciones Inmediatas:	Recuperación de consumos de acuerdo a planes de normalización vigentes															
Acciones a Corto Plazo :																
Acciones a Largo Plazo :																
Consumo Afectado :	CMP El Romeral / Perd. Estm. de Potencia: 6.5 MW / Region : Cuarta															
Retorno :	<b>Estimado</b> <b>Fecha</b> 14/03/2016 <b>Hora</b> 12:38  Retorno efectivo (a servicio o disponibilidad completa por equipo afectado) <table border="1" data-bbox="322 1670 1367 1940"> <thead> <tr> <th>Equipo Afectado</th> <th>Fecha</th> <th>Hora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EQUIPOS DE MEDIDA FACTURACIÓN:ROMERAL_110_H3 - JEM10 - 97240041</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:38</td> </tr> <tr> <td>EQUIPOS DE MEDIDA FACTURACIÓN:ROMERAL_110_H3 - ION 7650 - PJ-1010A095-02</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:38</td> </tr> <tr> <td>Transf.:Transf. TR2 110/11.5 kV - 23/25 MVA S/E EL_ROMERAL</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:38</td> </tr> <tr> <td>Transf.:Transf. TR1 110/4.16 kV - 8.5 MVA S/E EL_ROMERAL</td> <td>14/03/2016</td> <td>12:38</td> </tr> </tbody> </table>	Equipo Afectado	Fecha	Hora	EQUIPOS DE MEDIDA FACTURACIÓN:ROMERAL_110_H3 - JEM10 - 97240041	14/03/2016	12:38	EQUIPOS DE MEDIDA FACTURACIÓN:ROMERAL_110_H3 - ION 7650 - PJ-1010A095-02	14/03/2016	12:38	Transf.:Transf. TR2 110/11.5 kV - 23/25 MVA S/E EL_ROMERAL	14/03/2016	12:38	Transf.:Transf. TR1 110/4.16 kV - 8.5 MVA S/E EL_ROMERAL	14/03/2016	12:38
Equipo Afectado	Fecha	Hora														
EQUIPOS DE MEDIDA FACTURACIÓN:ROMERAL_110_H3 - JEM10 - 97240041	14/03/2016	12:38														
EQUIPOS DE MEDIDA FACTURACIÓN:ROMERAL_110_H3 - ION 7650 - PJ-1010A095-02	14/03/2016	12:38														
Transf.:Transf. TR2 110/11.5 kV - 23/25 MVA S/E EL_ROMERAL	14/03/2016	12:38														
Transf.:Transf. TR1 110/4.16 kV - 8.5 MVA S/E EL_ROMERAL	14/03/2016	12:38														
Reporta Falla:	Alvaro Sougarret															

## **ANEXO N° 6**

Otros antecedentes enviados por las empresas Transelec S.A. y Transnet S.A.

**Informe de Desconexión Forzada IF00674/2016 del día 14 de marzo del 2016. Código 3007.**

**1. Características de la desconexión forzada**

A las 11:40 horas del 14 de marzo de 2016, se produjo la desconexión de la línea 110 kV Las Compañías – Maitencillo, por operación de su protección, producto de un cortocircuito monofásico a tierra, entre la fase B y tierra, debido al acortamiento de distancia con maquinaria o un elemento no identificado entre las estructuras N° 314 – 315, a 106 km de la S/E Maitencillo, entre el tap-off Incahuasi y el tap-off Romeral.

**2. Instalaciones afectadas directa o indirectamente por la falla indicando horas de desconexión y reposición.**

a. Las siguientes instalaciones de TRANSELEC fueron afectadas por la desconexión:

- i. Línea 110 kV Las Compañías – Maitencillo.

b. Otras instalaciones afectadas por la desconexión:

- i. S/E Algarrobo, propiedad de CMP.
- ii. S/E Dos Amigos, propiedad de CEMIN.
- iii. S/E Pajonales, propiedad de ESO.
- iv. S/E Incahuasi, propiedad de Transnet.
- v. S/E El Romeral, propiedad de CMP.

c. Las instalaciones y las zonas afectadas se ubican en la Cuarta Región, provincia del Elqui, comuna de La Serena, código de comuna 4101.

**3. Pérdidas de Generación, indicando monto y horas de desconexión y reposición.**

TRANSELEC no tiene equipos de generación entre sus instalaciones.

**4. Pérdidas de Consumos, indicando el detalle por subestación de los montos, horas de desconexión y reposición.**

Previo a la desconexión de la línea 110 kV Las Compañías – Maitencillo, se transferían alrededor de 31 MW por el paño H1 de la S/E Maitencillo.

**5. Cronología de eventos, y descripción de las causas directa de cada evento.**

a. Eventos (actuaciones automáticas o manuales) ocurridos durante la evolución de la falla.

A las 11:40 horas del 14 de marzo de 2016, se produjo la desconexión de la línea 110 kV Las Compañías – Maitencillo, por operación de su protección, producto de un cortocircuito monofásico a tierra, entre la fase B y tierra, debido al acortamiento de distancia con maquinaria o un elemento no identificado entre las estructuras N° 314 – 315, a 106 km de la S/E Maitencillo.

b. Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones.

- i. Se recopilan las alarmas operadas.
- ii. A las 12:24 horas, en coordinación con el CDC, se cerró el interruptor 52H1 de S/E Maitencillo, energizando la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, normalizando la totalidad de los consumos.

**6. Esquemas de protección y control involucrados en la falla.**

a. Detalle de las protecciones operadas

Línea 110 kV Las Compañías – Maitencillo.

- i. Paño H1, 110 kV, de S/E Maitencillo:  
Protección Siemens 7SA612, función 21N, Zona 1, fases B a tierra.
- b. Ajustes y características de las protecciones operadas.  
(En archivos adjuntos).
- c. Registros de la falla.  
En el anexo 2, se muestran los registros oscilográficos y señales digitales generadas por la protección operada.
- d. Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control.  
Paño H1, 110 kV, S/E Maitencillo:
  - Protección Siemens 7SA612: De la oscilografía y señales digitales generadas por este sistema, se aprecia un cortocircuito monofásico entre la fase B y tierra, el cual es detectado por la función de distancia 21N en Zona 1, generando la orden de trip en forma instantánea y dando orden de apertura al interruptor 52H1 de S/E Maitencillo. Por ultimo podemos indicar que no se produjo la reconexión automática dado que esta se encontraba inhabilitada debido a que se realizaban trabajos de lavado de aislación en la línea relacionados con la solicitud de intervención SD04973/2016.

**7. Análisis conjunto de:**

- a. Causas y consecuencias de la falla

A las 11:40 horas del 14 de marzo de 2016, se produjo la desconexión de la línea 110 kV Las Compañías – Maitencillo, por operación de su protección, producto de un cortocircuito monofásico a tierra, entre la fase B y tierra, debido al acortamiento de distancia con maquinaria o un elemento no identificado entre las estructuras N° 314 – 315, a 106 km de la S/E Maitencillo.

- b. Actuación de los dispositivos de protección y control,

De acuerdo a los antecedentes, el relé operó de acuerdo a sus ajustes.

- c. Medidas o acciones adoptadas para mitigar los efectos de la falla y para normalización del suministro.

i. Ver punto 5.b.

**8. Reiteración de la falla según código de descripción en los últimos doce meses**

No se registran en los últimos 12 meses desconexiones por falla en la línea 110 kV Las Compañías – Maitencillo con la misma descripción de la causa: 3007, Falla originada en terceros (Accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra).

**9. Acciones correctivas de corto y largo plazo en caso de comportamiento erróneo de instalaciones.**

No hay.

**10. Códigos según DO N° 0815/2014.**

	Código	Descripción
FENOMENO_FISICO_ID	ACC2	Falla originada en terceros (Accidentes, interferencias, rodado, deslizamiento de tierra, juegos, etc.)
ELEMENTO_ID	TX2	Conductores.


FENOMENO_ELECTRICO_ID	DI21N	Distancia residual.
MODO_ID	13	Opera según lo esperado.

**11. Otros antecedentes que la empresa considere relevantes para el análisis y respaldo de las conclusiones.**

- Al momento de la falla se estaban realizando trabajos de lavado de aislación en la línea (asociados a la SD04973/2016) por lo que la reconexión automática se encontraba inhabilitada.
- En el Anexo 1, se adjunta el diagrama unilineal de las instalaciones involucradas en la falla.
- En el Anexo 2, se adjuntan los registros oscilográficos y señales digitales generadas por las protecciones operadas.
- En el Anexo 3, se adjunta el registro de eventos generado por las protecciones operadas.

**Anexo 1: Diagrama unilineal**


Figura 1: Diagrama Unilineal de las instalaciones involucradas en la falla.

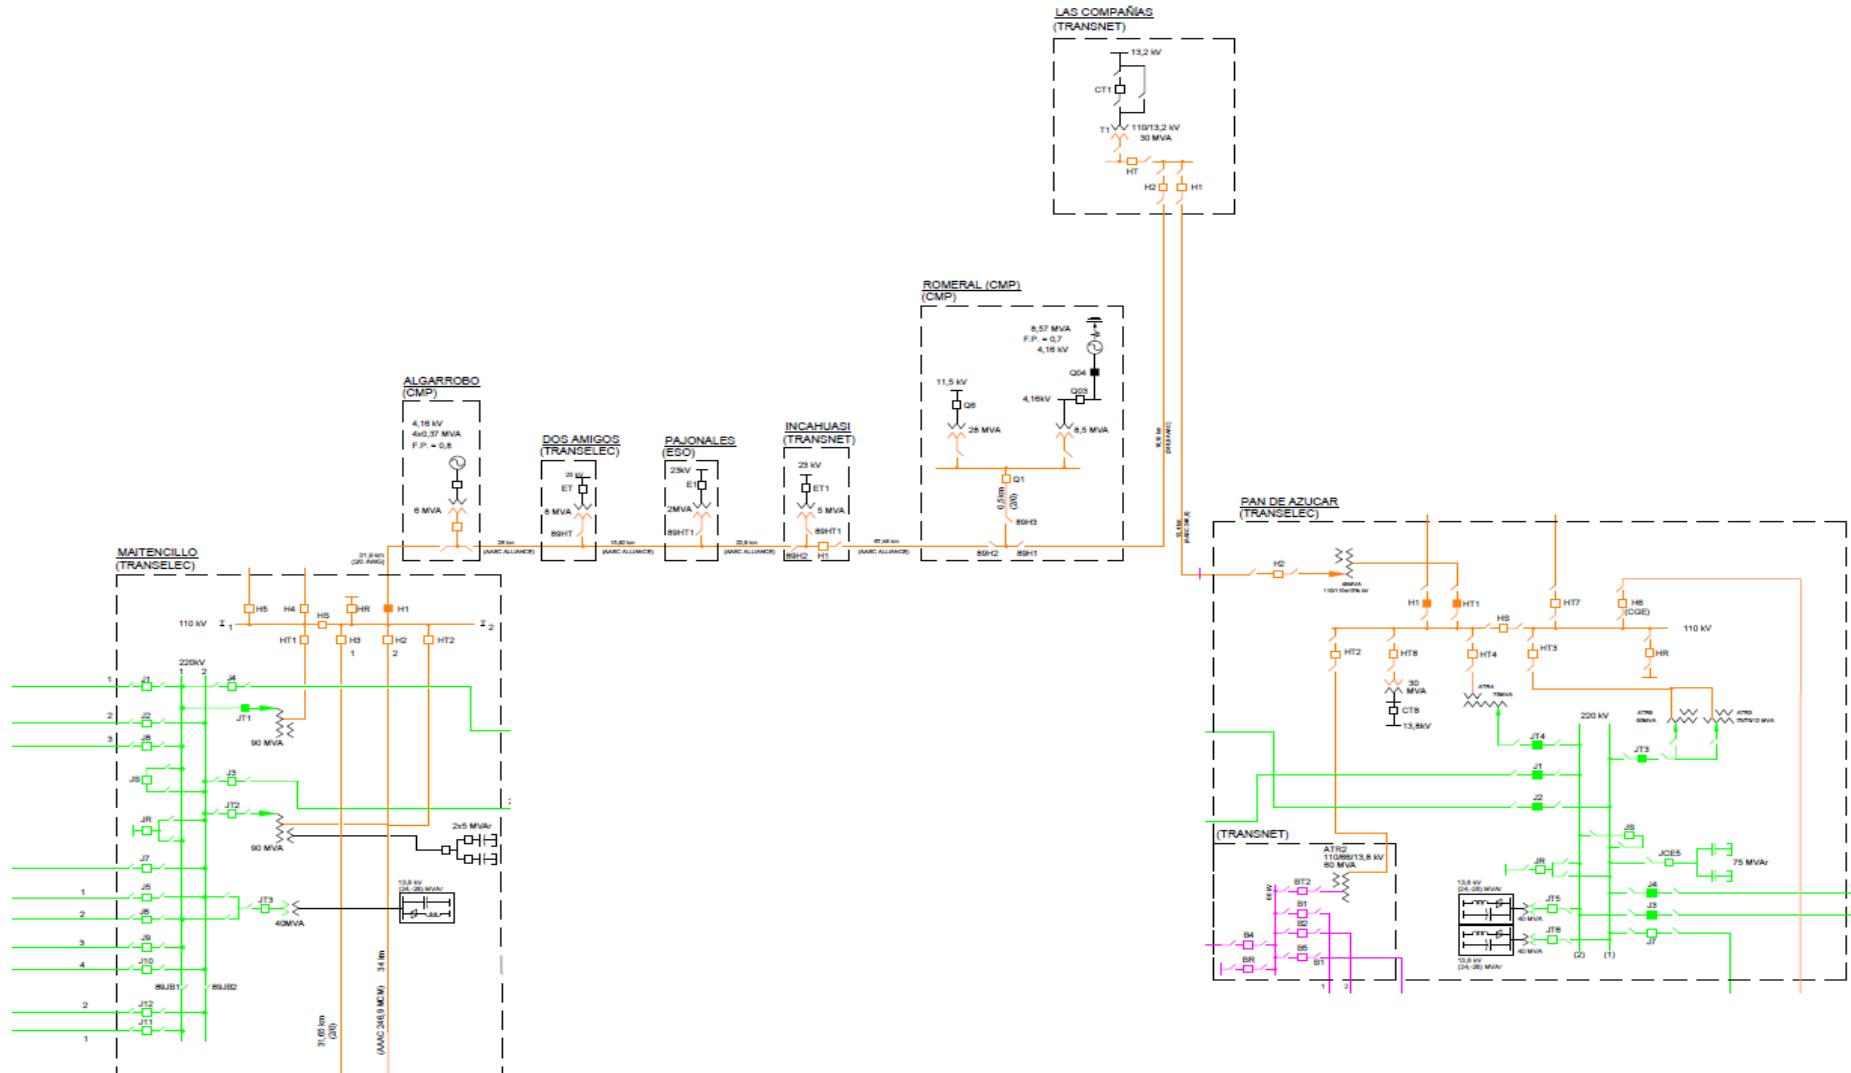

### Anexo 2: Oscilografías y señales digitales

Figura 2: Registro de oscilografías y señales digitales

Siemens 7SA612, paño H1, S/E Maitencillo.

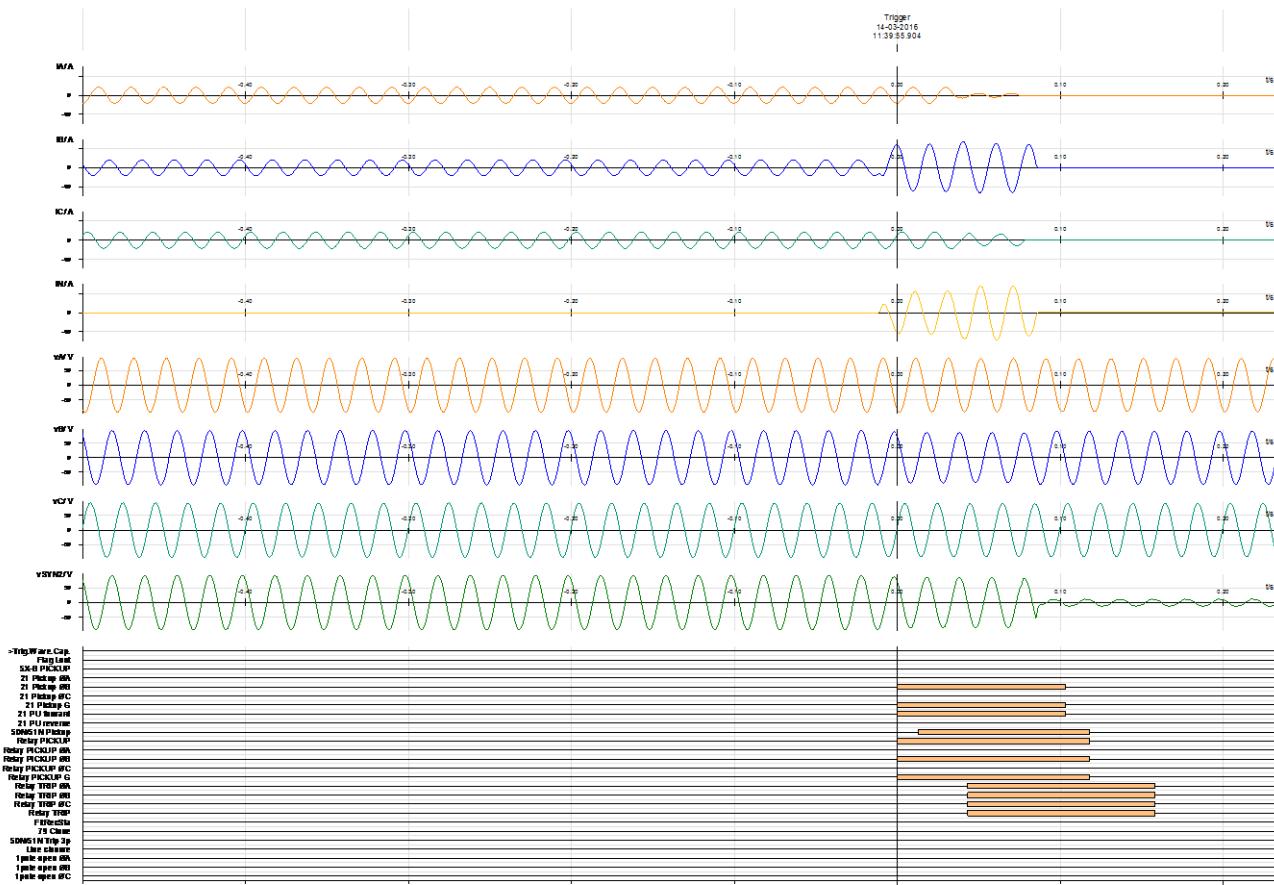

**Anexo 3: Registro de eventos**
**Figura 3:** Registro de eventos

Siemens 7SA612, paño H1, S/E Maitencillo.

Event Log - 14-03-2016 14:23:22.682 - Fallas / 2016 / 03_marzo / IF006742016 / 7SA612 V4.7 Var Mtlo-L./7SA612					
Number	Indication	Value	Date and time	Initiator	Cause
79Automati	OFF	14.03.2016 09:47:31.603			Spontaneous
02783	79: Auto recloser is blocked	ON	14.03.2016 09:47:31.965	Com.Issued=Aut...	Spontaneous
02703	>BLOCK 79	ON	14.03.2016 09:47:31.963	Com.Issued=Aut...	Spontaneous
00301	Power System fault	15 - ON	14.03.2016 11:39:55.904	Com.Issued=Aut...	Spontaneous
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	ON	14.03.2016 11:39:55.916	Com.Issued=Aut...	Spontaneous
00536	Relay Definitive TRIP	ON	14.03.2016 11:39:55.947	Com.Issued=Aut...	Spontaneous
	PosCerrado	OFF	14.03.2016 11:39:55.973		Spontaneous
00301	Power System fault	15 - OFF	14.03.2016 11:39:56.045	Com.Issued=Aut...	Spontaneous
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	OFF	14.03.2016 11:39:56.051	Com.Issued=Aut...	Spontaneous
	Reset LED	ON	14.03.2016 11:46:02.062	Command Issue...	Spontaneous
00060	Reset LED	ON	14.03.2016 11:46:02.062	Com.Issued=Aut...	Spontaneous
	Reset LED	ON	14.03.2016 11:46:04.362	Command Issue...	Spontaneous
00060	Reset LED	ON	14.03.2016 11:46:04.362	Com.Issued=Aut...	Spontaneous
	PosCerrado	ON	14.03.2016 12:23:22.428		Spontaneous

Trip Log - 000015 / 14-03-2016 11:39:55.904 - Fallas / 2016 / 03_marzo / IF006742016 / 7SA612 V4....					
Number	Indication	Value	Date and time		
00301	Power System fault	15 - ON	14.03.2016 11:39:55.904		
00302	Fault Event	16 - ON	14.03.2016 11:39:55.904		
03684	21 Pickup BG	ON	0 ms		
03702	21 Selected Loop BG forward	ON	0 ms		
01335	50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED	ON	12 ms		
01370	50N/51N Inrush picked up	ON	13 ms		
01358	67N picked up FORWARD	ON	13 ms		
01357	51N PICKED UP	ON	13 ms		
01370	50N/51N Inrush picked up	OFF	33 ms		
03805	21 TRIP command Phases ABC	ON	43 ms		
00536	Relay Definitive TRIP	ON	43 ms		
00533	Primary fault current Ia	0,14 kA	46 ms		
00534	Primary fault current Ib	0,50 kA	46 ms		
00535	Primary fault current Ic	0,14 kA	46 ms		
01461	50BF Breaker failure protection started	ON	46 ms		
01476	50BF Local trip - ABC	ON	56 ms		
01461	50BF Breaker failure protection started	OFF	92 ms		
03671	21 PICKED UP	OFF	103 ms		
03702	21 Selected Loop BG forward	OFF	103 ms		
01345	50N / 51N PICKED UP	OFF	118 ms		
01124	Fault Locator Loop BG	ON	21 ms		
01117	Flt Locator: secondary RESISTANCE	5,48 Ohm	21 ms		
01118	Flt Locator: secondary REACTANCE	2,23 Ohm	21 ms		
01114	Flt Locator: primary RESISTANCE	91,29 Ohm	21 ms		
01115	Flt Locator: primary REACTANCE	37,23 Ohm	21 ms		
01119	Flt Locator: Distance to fault	94,2 km	21 ms		
01120	Flt Locator: Distance [%] to fault	52,3 %	21 ms		

**LINEA DE 110 kV MAITENCILLO – LAS COMPAÑÍAS**

FECHA	CAMBIOS			EAP_SIC	OBSERVACIONES
	SI	X	NO		
13/08/2007	SI	X	NO	Desde 1988 (OEC no tiene "OIES")	Actualización de información sobre protecciones que energizan la reconexión automática.
08/05/2013	SI	X		Nº 63/2012	Por programa de cambio de protecciones del año 2012, se reemplaza los sistemas de protecciones existentes por relé Siemens 7SA612.
08/05/2013	SI	X	NO	Nº 01/2013	Se ajusta en el relé Siemens 7SA612 el angulo de zona de reducción de zona, de cero a 17°.
08/05/2013	SI	X	NO	Nº 11/2013	Se inhabilita en el relé Siemens 7SA612 la función Z1B.
	SI		NO	Nº	
	SI		NO	Nº	
	SI		NO	Nº	
	SI		NO	Nº	

\* En las observaciones se debe indicar las protecciones que se modifican respecto a la revisión anterior.

**LINEA DE 110 kV MAITENCILLO - LAS COMPAÑIAS**

1.- Protección de distancia para fallas entre fases

TT/CC:300/5

$$TT / PP : \frac{115000}{\sqrt{3}} \Bigg/ 115 \Bigg/ \frac{115}{\sqrt{3}}$$

**Maitencillo-LCompañias / Folder 2 / 7SA612(1) V4.7 Var Var**

MLFB:

7SA61255BE927PR4

Parameter set version:

V04.71.03

Device path: C:\Siemens\Digsi4\D4PROJ\Maiten\_1\P7DI\GV\ST\00000004

Author:

Creation date:

08.05.13 10:40:05

Last modified:

08.05.13 10:53:44

Operating mode:

Offline

Comment:

Setting values in:

Secondary value description

**1 Device Configuration**

No.	Function	Scope
0103	Setting Group Change Option	Disabled
0110	Trip mode	3pole only
0114	21 Distance protection pickup program	Z< (quadrilateral)
0119	Additional Threshold Iph>(Z1)	Disabled
0120	68 Power Swing detection	Enabled
0121	85-21 Pilot Protection for Distance prot	Disabled
0122	DTT Direct Transfer Trip	Disabled
0124	50HS Instantaneous SOTF	Enabled
0125	Weak Infeed (Trip and/or Echo)	Disabled
0126	50(N)/51(N) Backup OverCurrent	Time Overcurrent Curve IEC
0131	50N/51N Ground OverCurrent	Time Overcurrent Curve IEC
0132	85-67N Pilot Protection Gnd. OverCurrent	Disabled
0133	79 Auto-Reclose Function	1 AR-cycle
0134	Auto-Reclose control mode	with Trip and Action time
0135	25 Synchronism and Voltage Check	Disabled
0136	81 Over/Underfrequency Protection	Disabled
0137	27, 59 Under/Ovvoltage Protection	Disabled
0138	Fault Locator	Enabled
0139	50BF Breaker Failure Protection	enabled with 3I0>
0140	74TC Trip Circuit Supervision	Disabled
0142	49 Thermal Overload Protection	Disabled

## 2 Power System Data 1

### 2.1 Group Power System Data 1; Group Transformers

Group Power System Data 1; Group Transformers

No.	Settings	Value	Group
0201	CT Starpoint	towards Line	All
0203	Rated Primary Voltage	115,0 kV	All
0204	Rated Secondary Voltage (Ph-Ph)	115 V	All
0205	CT Rated Primary Current	300 A	All
0206	CT Rated Secondary Current	5A	All
0210	V4 voltage transformer is	Vsy2 transformer	All
0211	Matching ratio Phase-VT To Open-Delta-VT	1,73	All
0215	Matching ratio Vsy1 / Vsy2	1,00	All
0220	I4 current transformer is	Neutral Current (of the protected line)	All
0221	Matching ratio I4/Iph for CT's	1,000	All

### 2.2 Group Power System Data 1; Group Power System

Group Power System Data 1; Group Power System

No.	Settings	Value	Group
0207	System Starpoint is	Solid Grounded	All
0230	Rated Frequency	50 Hz	All
0235	Phase Sequence	A B C	All
0236	Distance measurement unit	km	All
0237	Setting format for zero seq.comp. format	Zero seq. comp. factor K0 and angle(K0)	All

### 2.3 Group Power System Data 1; Group Breaker

Group Power System Data 1; Group Breaker

No.	Settings	Value	Group
0240A	Minimum TRIP Command Duration	0,10 sec	All
0241A	Maximum Close Command Duration	0,10 sec	All
0242	Dead Time for CB test-autoreclosure	0,10 sec	All

**3 Settings groups****3.1 Group Power System Data 2; Group Power System***Group Power System Data 2; Group Power System*

No.	Settings	Value	Group
1103	Measurement: Full Scale Voltage (100%)	110,0 kV	A
1104	Measurement: Full Scale Current (100%)	300 A	A
1105	Line Angle	53 °	A
1211	Angle of inclination, distance charact.	53 °	A
1107	P,Q operational measured values sign	not reversed	A
1110	x' - Line Reactance per length unit	0,0237 Ohm / km	A
1111	Line Length	180,2 km	A
1120	Zero seq. comp. factor K0 for zone Z1	0,563	A
1121	Zero seq. comp. angle for zone Z1	32,90 °	A
1122	Zero seq.comp.factor K0,higher zones >Z1	0,563	A
1123	Zero seq. comp. angle, higher zones >Z1	32,90 °	A

**3.2 Group Power System Data 2; Group Line Status***Group Power System Data 2; Group Line Status*

No.	Settings	Value	Group
1130A	Pole Open Current Threshold	0,50 A	A
1131A	Pole Open Voltage Threshold	30 V	A
1132A	Seal-in Time after ALL closures	0,05 sec	A
1133A	minimal time for line open before SOTF	0,25 sec	A
1134	Recognition of Line Closures with	Current OR Voltage or Manual close BI	A
1135	RESET of Trip Command	with Pole Open Current Threshold only	A
1136	open pole detector	with measurement (V/I,trip, pickup, 52a	A
1140A	CT Saturation Threshold	100,0 A	A
1150A	Seal-in Time after MANUAL closures	0,30 sec	A
1151	Manual CLOSE COMMAND generation	NO	A
1152	MANUAL Closure Impulse after CONTROL	<none>	All

### 3.3 Group 21 Distance protection, general settings; Group General

Group 21 Distance protection, general settings; Group General

No.	Settings	Value	Group
1201	21 Distance protection is	ON	A
1202	Phase Current threshold for dist. meas.	0,50 A	A
1211	Angle of inclination, distance charact.	53 °	A
1208	Series compensated line	NO	A
1232	Instantaneous trip after SwitchOnToFault	with Zone Z1B	A
1241	R load, minimum Load Impedance (ph-g)	oo Ohm	A
1242	PHI load, maximum Load Angle (ph-g)	45 °	A
1243	R load, minimum Load Impedance (ph-ph)	oo Ohm	A
1244	PHI load, maximum Load Angle (ph-ph)	45 °	A
1357	Z1B enabled before 1st AR (int. or ext.)	YES	A

### 3.4 Group 21 Distance protection, general settings; Group Ground faults

Group 21 Distance protection, general settings; Group Ground faults

No.	Settings	Value	Group
1203	3I0 threshold for neutral current pickup	0,50 A	A
1204	3V0 threshold zero seq. voltage pickup	5 V	A
1207A	3I0>-pickup-stabilisation (3I0>/ Iphmax)	0,10	A
1209A	Criterion of ground fault recognition	3I0> OR 3V0>	A
1221A	Loop selection with 2Ph-G faults	block leading ph-g loop	A

## 3.5 Group 21 Distance protection, general settings; Group Time Delays

Group 21 Distance protection, general settings; Group Time Delays

No.	Settings	Value	Group
1210	21 Condition for zone timer start	with distance pickup	A
1305	T1-1phase, delay for single phase faults	0,00 sec	A
1306	T1multi-ph, delay for multi phase faults	0,00 sec	A
1315	T2-1phase, delay for single phase faults	0,70 sec	A
1316	T2multi-ph, delay for multi phase faults	0,70 sec	A
1325	T3 delay	2,20 sec	A
1335	T4 delay	oo sec	A
1345	T5 delay	oo sec	A
1365	T6 delay	oo sec	A
1355	T1B-1phase, delay for single ph. faults	0,00 sec	A
1356	T1B-multi-ph, delay for multi ph. faults	0,00 sec	A

## 3.6 Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z1

Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z1

No.	Settings	Value	Group
1301	Operating mode Z1	Forward	A
1302	R(Z1), Resistance for ph-ph-faults	3,420 Ohm	A
1303	X(Z1), Reactance	3,420 Ohm	A
1304	RG(Z1), Resistance for ph-gnd faults	6,840 Ohm	A
1305	T1-1phase, delay for single phase faults	0,00 sec	A
1306	T1multi-ph, delay for multi phase faults	0,00 sec	A
1307	Zone Reduction Angle (load compensation)	17 °	A

**3.7 Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z1B-exten.***Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z1B-exten.*

No.	Settings	Value	Group
1351	Operating mode Z1B (overreach zone)	Inactive	A
1352	R(Z1B), Resistance for ph-ph-faults	5,222 Ohm	A
1353	X(Z1B), Reactance	5,222 Ohm	A
1354	RG(Z1B), Resistance for ph-gnd faults	10,444 Ohm	A
1355	T1B-1phase, delay for single ph. faults	0,00 sec	A
1356	T1B-multi-ph, delay for multi ph. faults	0,00 sec	A
1357	Z1B enabled before 1st AR (int. or ext.)	YES	A

**3.8 Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z2***Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z2*

No.	Settings	Value	Group
1311	Operating mode Z2	Forward	A
1312	R(Z2), Resistance for ph-ph-faults	5,222 Ohm	A
1313	X(Z2), Reactance	5,222 Ohm	A
1314	RG(Z2), Resistance for ph-gnd faults	10,444 Ohm	A
1315	T2-1phase, delay for single phase faults	0,70 sec	A
1316	T2multi-ph, delay for multi phase faults	0,70 sec	A

**3.9 Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z3***Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z3*

No.	Settings	Value	Group
1321	Operating mode Z3	Forward	A
1322	R(Z3), Resistance for ph-ph-faults	5,456 Ohm	A
1323	X(Z3), Reactance	5,456 Ohm	A
1324	RG(Z3), Resistance for ph-gnd faults	10,912 Ohm	A
1325	T3 delay	2,20 sec	A

## 3.10 Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z4

Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z4

No.	Settings	Value	Group
1331	Operating mode Z4	Inactive	A
1332	R(Z4), Resistance for ph-ph-faults	3,850 Ohm	A
1333	X(Z4), Reactance	7,340 Ohm	A
1334	RG(Z4), Resistance for ph-gnd faults	6,200 Ohm	A
1335	T4 delay	00 sec	A

## 3.11 Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z5

Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z5

No.	Settings	Value	Group
1341	Operating mode Z5	Inactive	A
1342	R(Z5), Resistance for ph-ph-faults	6,260 Ohm	A
1343	X(Z5)+, Reactance for Forward direction	10,800 Ohm	A
1344	RG(Z5), Resistance for ph-gnd faults	0,010 Ohm	A
1345	T5 delay	00 sec	A
1346	X(Z5)-, Reactance for Reverse direction	10,800 Ohm	A

## 3.12 Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z6

Group 21 Distance zones (quadrilateral); Group Zone Z6

No.	Settings	Value	Group
1361	Operating mode Z6	Inactive	A
1362	R(Z6), Resistance for ph-ph-faults	3,000 Ohm	A
1363	X(Z6)+, Reactance for Forward direction	3,000 Ohm	A
1364	RE(Z6), Resistance for ph-g faults	3,000 Ohm	A
1365	T6 delay	00 sec	A
1366	X(Z6)-, Reactance for Reverse direction	0,800 Ohm	A

## 3.13 Group 68 Power Swing detection

*Group 68 Power Swing detection*

No.	Settings	Value	Group
2002	Power Swing Operating mode	all zones blocked	A
2006	68T Power swing trip	NO	A

## 3.14 Group 50HS Instantaneous SOTF

*Group 50HS Instantaneous SOTF*

No.	Settings	Value	Group
2401	50HS Instantaneous SOTF-O/C is	ON	A
2404	50HS SOTF-O/C PICKUP	12,50 A	A

## 3.15 Group 50(N)/51(N) Backup OverCurrent; Group General

*Group 50(N)/51(N) Backup OverCurrent; Group General*

No.	Settings	Value	Group
2601	Operating mode	ON:only active with Loss of VT sec. cir.	A
2680	Trip time delay after SOTF	0,00 sec	A

## 3.16 Group 50(N)/51(N) Backup OverCurrent; Group 50(N)-B1

*Group 50(N)/51(N) Backup OverCurrent; Group 50(N)-B1*

No.	Settings	Value	Group
2610	50-B1 Pickup	oo A	A
2611	50-B1 Delay	oo sec	A
2612	50N-B1 Pickup	oo A	A
2613	50N-B1 Delay	oo sec	A
2614	Instantaneous trip via BI	NO	A
2615	Instantaneous trip after SwitchOnToFault	NO	A

## 3.17 Group 50(N)/51(N) Backup OverCurrent; Group 50(N)-B2

Group 50(N)/51(N) Backup OverCurrent; Group 50(N)-B2

No.	Settings	Value	Group
2620	50-B2 Pickup	00 A	A
2621	50-B2 Delay	00 sec	A
2622	50N-B2 Pickup	00 A	A
2623	50N-B2 Delay	00 sec	A
2624	Instantaneous trip via Pilot Prot./BI	NO	A
2625	Instantaneous trip after SwitchOnToFault	NO	A

## 3.18 Group 50(N)/51(N) Backup OverCurrent; Group 51(N)-B

Group 50(N)/51(N) Backup OverCurrent; Group 51(N)-B

No.	Settings	Value	Group
2640	51-B Pickup	8,00 A	A
2642	51-B Time Dial	0,15 sec	A
2646	51-B Additional Time Delay	0,00 sec	A
2650	51N-B Pickup	1,40 A	A
2652	51N-B Time Dial	0,15 sec	A
2656	51N-B Additional Time Delay	0,00 sec	A
2660	IEC Curve	Normal Inverse	A
2670	Instantaneous trip via Pilot Prot./BI	NO	A
2671	Instantaneous trip after SwitchOnToFault	NO	A

## 3.19 Group 50(N)/51(N) Backup OverCurrent; Group 50(N)-STUB

Group 50(N)/51(N) Backup OverCurrent; Group 50(N)-STUB

No.	Settings	Value	Group
2630	50-STUB Pickup	00 A	A
2631	50-STUB Delay	00 sec	A
2632	50N-STUB Pickup	00 A	A
2633	50N-STUB Delay	00 sec	A
2634	Instantaneous trip via Pilot Prot./BI	NO	A
2635	Instantaneous trip after SwitchOnToFault	NO	A

**3.20 Group Measurement Supervision; Group Balance / Summ.***Group Measurement Supervision; Group Balance / Summ.*

No.	Settings	Value	Group
2901	Measurement Supervision	ON	A
2902A	Voltage Threshold for Balance Monitoring	50 V	A
2903A	Balance Factor for Voltage Monitor	0,75	A
2904A	Current Threshold for Balance Monitoring	2,50 A	A
2905A	Balance Factor for Current Monitor	0,50	A
2906A	Summated Current Monitoring Threshold	0,50 A	A
2907A	Summated Current Monitoring Factor	0,10	A
2908A	T Balance Factor for Voltage Monitor	5 sec	A
2909A	T Current Balance Monitor	5 sec	A

**3.21 Group Measurement Supervision; Group Meas.Volt.Fail***Group Measurement Supervision; Group Meas. Volt.Fail*

No.	Settings	Value	Group
2910	Fuse Failure Monitor	ON	A
2911A	Minimum Voltage Threshold V>	30 V	A
2912A	Maximum Current Threshold I<	0,50 A	A
2913A	Maximum Voltage Threshold V< (3phase)	5 V	A
2914A	Differential Current Threshold (3phase)	0,50 A	A
2915	Voltage Failure Supervision	with current supervision	A
2916A	Delay Voltage Failure Supervision	3,00 sec	A

**3.22 Group Measurement Supervision; Group VT mcb***Group Measurement Supervision; Group VT mcb*

No.	Settings	Value	Group
2921	VT mcb operating time	0 ms	A

## 3.23 Group Measurement Supervision; Group Load Angle

Group Measurement Supervision; Group Load Angle

No.	Settings	Value	Group
2941	Limit setting PhiA	200 °	A
2942	Limit setting PhiB	340 °	A
2943	Minimum value I1>	0,25 A	A
2944	Minimum value U1>	20 V	A

## 3.24 Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group General

Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group General

No.	Settings	Value	Group
3101	50N/51N Ground Overcurrent	ON	A
3102	Block 50N/51N for Distance protection	with every Pickup	A
3174	Block 50N/51N for Pickup 21	in each zone	A
3104A	Stabilisation Slope with Iphase	10 %	A
3170	2nd harmonic ratio for inrush restraint	15 %	A
3171	Max.Current, overriding inrush restraint	37,50 A	A
3172	Instantaneous mode after SwitchOnToFault	with Pickup and direction	A
3173	Trip time delay after SOTF	0,00 sec	A

## 3.25 Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group 50N-1

Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group 50N-1

No.	Settings	Value	Group
3110	Operating mode	Inactive	A
3111	Pickup	125,00 A	A
3112	Time Delay	00 sec	A
3113	Instantaneous trip via Pilot Prot./BI	NO	A
3114	Instantaneous trip after SwitchOnToFault	NO	A
3115	Inrush Blocking	NO	A

**3.26 Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group 50N-2**

Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group 50N-2

No.	Settings	Value	Group
3120	Operating mode	Inactive	A
3121	Pickup	125,00 A	A
3122	Time Delay	00 sec	A
3123	Instantaneous trip via Pilot Prot./BI	NO	A
3124	Instantaneous trip after SwitchOnToFault	NO	A
3125	Inrush Blocking	NO	A

**3.27 Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group 50N-3**

Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group 50N-3

No.	Settings	Value	Group
3130	Operating mode	Inactive	A
3131	Pickup	5,00 A	A
3132	Time Delay	00 sec	A
3133	Instantaneous trip via Pilot Prot./BI	NO	A
3134	Instantaneous trip after SwitchOnToFault	NO	A
3135	Inrush Blocking	NO	A

**3.28 Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group 51N InverseTime**

Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group 51N InverseTime

No.	Settings	Value	Group
3140	Operating mode	Forward	A
3141	Pickup	1,40 A	A
3143	Time Dial	0,15 sec	A
3147	Additional Time Delay	0,00 sec	A
3148	Instantaneous trip via Pilot Prot./BI	NO	A
3149	Instantaneous trip after SwitchOnToFault	NO	A
3150	Inrush Blocking	NO	A
3151	IEC Curve	Normal Inverse	A

## 3.29 Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group Direction

Group 50N/51N Ground OverCurrent; Group Direction

No.	Settings	Value	Group
3160	Polarization	with Vo + Ig or V2	A
3162A	ALPHA, lower angle for forward direction	338 °	A
3163A	BETA, upper angle for forward direction	122 °	A
3164	Min. zero seq.voltage 3Vo for polarizing	0,5 V	A
3166	Min. neg. seq. polarizing voltage 3V2	0,5 V	A
3167	Min. neg. seq. polarizing current 3I2	0,25 A	A
3168	Compensation angle PHI comp. for Sr	255 °	A
3169	Forward direction power threshold	1,5 VA	A
3186A	3V0 min for forward direction	0,0 V	A
3187A	Reactance X of series capacitor	0,000 Ohm	A

## 3.30 Group 79 Auto Reclosing; Group General

Group 79 Auto Reclosing; Group General

No.	Settings	Value	Group
3401	79 Auto-Reclose Function	ON	A
3402	52-ready interrogation at 1st trip	NO	A
3403	Reclaim time after successful AR cycle	60,00 sec	A
3404	AR blocking duration after manual close	1,00 sec	A
3406	Evolving fault recognition	with Trip	A
3407	Evolving fault (during the dead time)	starts 3pole AR-cycle	A
3408	AR start-signal monitoring time	0,20 sec	A
3409	Circuit Breaker (CB) Supervision Time	3,00 sec	A
3410	Send delay for remote close command	oo sec	A
3411A	Maximum dead time extension	oo sec	A

**3.31 Group 79 Auto Reclosing; Group 1st AR-cyle***Group 79 Auto Reclosing; Group 1st AR-cyle*

No.	Settings	Value	Group
3450	Start of AR allowed in this cycle	YES	A
3451	Action time	3,00 sec	A
3457	Dead time after 3pole trip	0,60 sec	A
3458	Dead time after evolving fault	1,20 sec	A
3459	52-ready interrogation before reclosing	NO	A
3460	Request for synchro-check after 3pole AR	NO	A

**3.32 Group 79 Auto Reclosing; Group 3pTRIP/DLC/RDT***Group 79 Auto Reclosing; Group 3pTRIP/DLC/RDT*

No.	Settings	Value	Group
3430	3pole TRIP by AR	NO	A
3431	Dead Line Check or Reduced Dead Time	Without	A
3438	Supervision time for dead/ live voltage	0,10 sec	A
3440	Voltage threshold for live line or bus	50 V	A
3441	Voltage threshold for dead line or bus	15 V	A

**3.33 Group 79 Auto Reclosing; Group Start AR with..***Group 79 Auto Reclosing; Group Start AR with..*

No.	Settings	Value	Group
3420	AR with 21 (distance protection)	YES	A
3421	AR with 50HS-SOTF (switch-onto-flt.o/c )	NO	A
3423	AR with 50N/51N (ground fault o/c)	YES	A
3425	AR with 50(N)-B (back-up overcurrent)	NO	A

### 3.34 Group Fault Locator; Group Fault Locator

*Group Fault Locator; Group Fault Locator*

No.	Settings	Value	Group
3802	Start fault locator with	Pickup	A
3806	Load Compensation	NO	A

### 3.35 Group 50BF Breaker Failure; Group 50BF

*Group 50BF Breaker Failure; Group 50BF*

No.	Settings	Value	Group
3901	50BF Breaker Failure Protection	ON	A
3902	50BF Pickup current threshold	6,00 A	A
3904	Delay after 1pole start for local trip	0,01 sec	A
3905	Delay after 3pole start for local trip	0,01 sec	A
3906	Delay of 2nd element for busbar trip	0,20 sec	A
3907	Delay for start with defective bkr.	0,00 sec	A
3908	Trip output selection with defective bkr	NO	A
3909	Check Breaker contacts	YES	A
3912	50NBF Pickup neutral current threshold	0,50 A	A
3913	T2 Start Criteria	Parallel with delay time T1	A

### 3.36 Group 50BF Breaker Failure; Group End fault prot.

*Group 50BF Breaker Failure; Group End fault prot.*

No.	Settings	Value	Group
3921	End fault element	OFF	A
3922	Trip delay of end fault element	2,00 sec	A

### 3.37 Group 50BF Breaker Failure; Group PoleDiscrepancy

*Group 50BF Breaker Failure; Group PoleDiscrepancy*

No.	Settings	Value	Group
3931	Pole Discrepancy supervision	OFF	A

*Group 50BF Breaker Failure; Group PoleDiscrepancy(2)*

No.	Settings	Value	Group
3932	Trip delay with pole discrepancy	2,00 sec	A

## INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

### 1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA.

#### 1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	<b>14 de Marzo 2016</b>
Hora	11:40

#### 1.2. Localización de la falla:

Falla externa, en instalaciones de TRANSELEC, específicamente en el tramo 110 kV Maitencillo – Las Compañías.

#### 1.3. Causa de la Falla:

Falla externa durante trabajos programados por TRANSELEC, coordinados por el propietario de la línea, afectando los consumos de la subestación Incahuasi de propiedad de Transnet.

#### 1.4. Código falla:

Causas de Falla	Código	Descripción
Fenómeno Físico	*	-
Elemento del Sistema Eléctrico	*	-
Fenómeno Eléctrico	SO50N	Sobrecorriente
Modo	13	Opera según lo esperado

(\*) Falla en instalación de terceros, no corresponde a Transnet indicar código.

#### 1.5. Comuna donde se originó la falla:

Código	Nombre la comuna
3301	Vallenar

#### 1.6. Reiteración:

No hay

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

**2. INSTALACIONES AFECTADAS.**

SUBESTACIÓN	INSTALACIÓN	HORA DESCONEXIÓN	HORA NORMALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Incahuasi	SE Completa	11:40	12:24	Perdida de suministro por falla externa, en instalaciones de Transelec.


**INFORME DE FALLA**  
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°:  
**IF00675-676/2016**

FECHA DE FALLA:  
**14/03/2016**

INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI

**3. DIAGRAMA SIMPLIFICADO.**

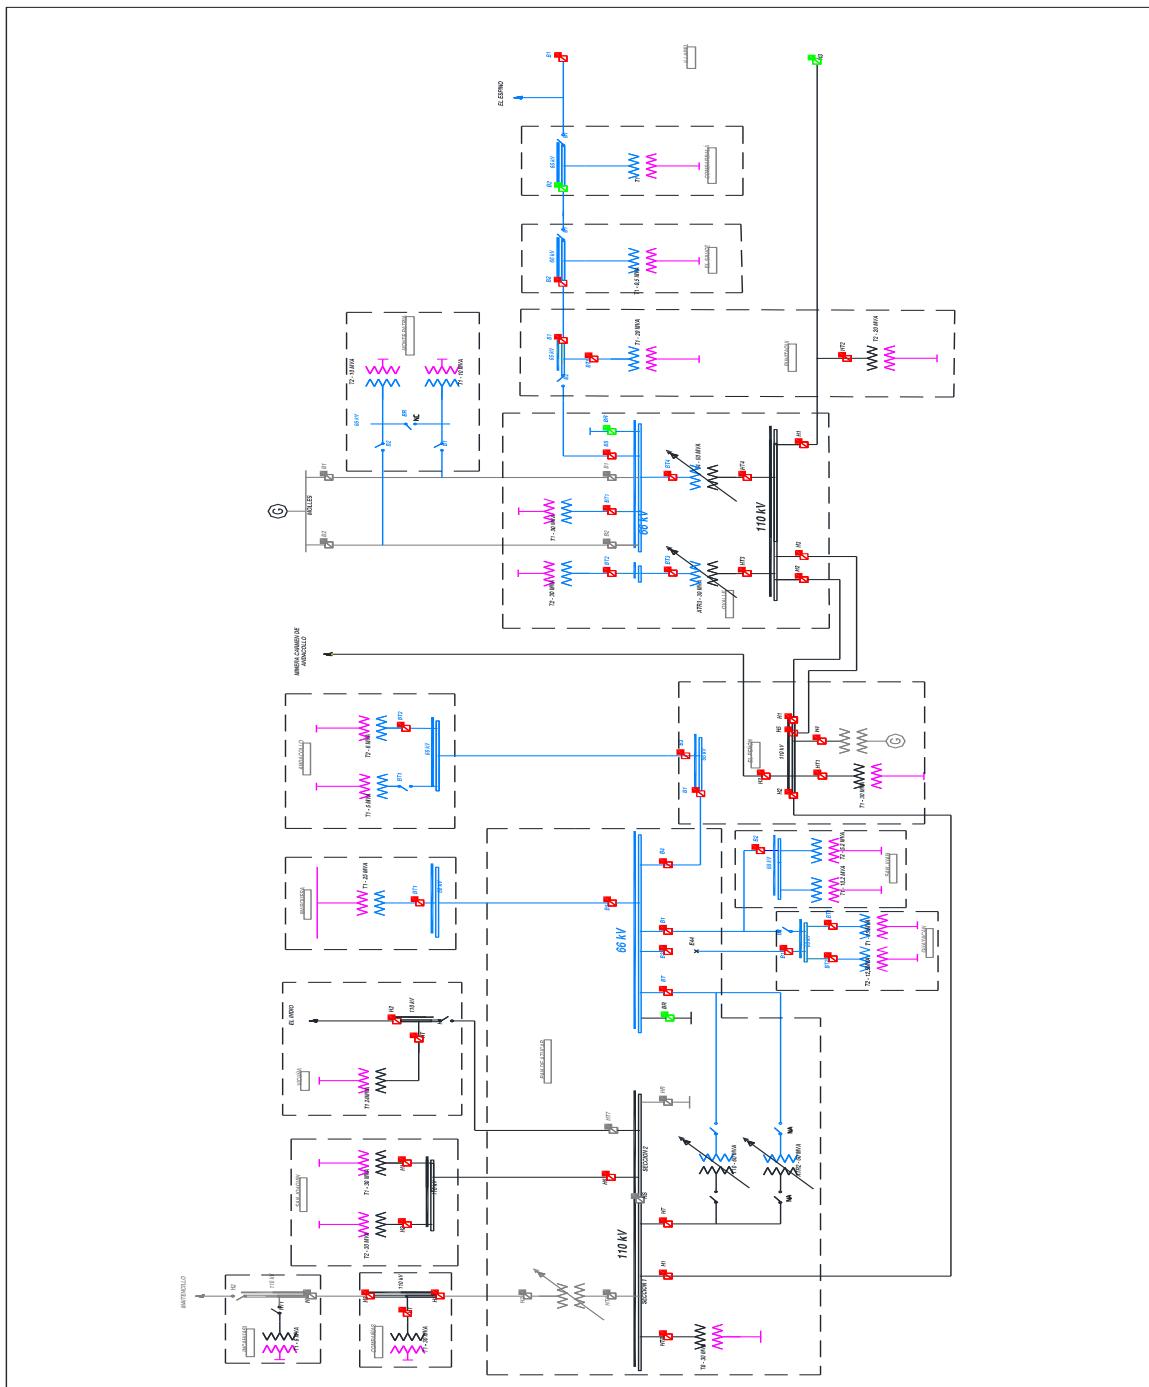


**INFORME DE FALLA**  
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°:  
**IF00675-676/2016**

FECHA DE FALLA:  
**14/03/2016**

INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI

**SUBESTACION INCAHUASI  
N° 16400**

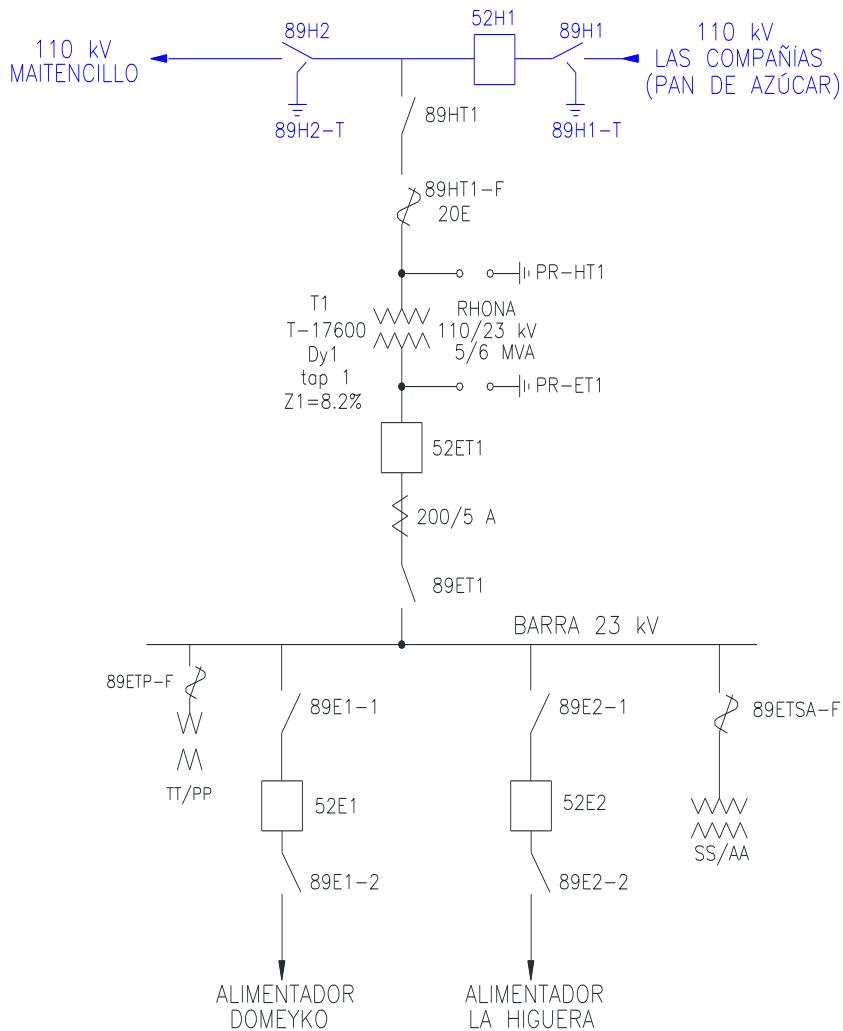

[ ] INSTALACIÓN CGE TRANSMISIÓN

[ ] INSTALACIÓN TERCEROS

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 13/01/2014

ACTUALIZADO POR: ARU

## INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

### 4. PÉRDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de TRANSNET S.A., involucrada en la falla.

### 5. PÉRDIDAS DE CONSUMOS.

Subestación	Instalación	MW	Hora desconexión	Hora normalización	Observaciones
Incahuasi	E1 Alimentador Domeyko	0,40	11:40	12:24	Consumos asociados a CGED. Se indica que a la hora de la falla se detecta una inyección desde el alimentador Domeyko de 1,4 MW a la barra de MT de SE Incahuasi, además considerando que PMGD Santa Cecilia se encontraba generando aproximadamente 1,8 MW al alimentador, esto da como consecuencia un consumo neto de las cargas de 0,4 MW.
Incahuasi	E2 Alimentador La Higuera	1,45	11:40	12:24	Consumos asociados a CGED
	<b>TOTAL</b>	<b>1,85</b>			

**ENS = 1,36 MW**

## INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

### 6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS.

Subestación	Evento	Horario
Incahuasi	Falla externa a Transnet, ocurrida durante trabajos programados por Transelec (propietario de la instalación), específicamente en el tramo Maitencillo – Las Compañías, de la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías.	11:40
Las Compañías	Apertura de interruptor 52H2 por operación de protecciones.	11:40
Maitencillo	Se restablece el suministro por parte del proveedor	12:24
Las Compañías	Cierre manual del interruptor 52H2 recuperando el 100% de los consumos de S/E Incahuasi.	12:24

### 7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA

INTERRUPTOR 52H2 SE LAS COMPAÑIAS.

SUBESTACIÓN	INSTALACIÓN	HORA	PROTECCIÓN OPERADA	TIEMPO	OBSERVACIONES
Las Compañías	52H2	11:40	67N	Instantáneo	-

## INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

### AJUSTE ACTUAL DE LAS PROTECCIONES

#### PROTECCION LINEA 110 kV MAITENCILLO

52 H2      INTERRUPTOR LINEA 110 kV LAS COMPAÑIAS-MAITENCILLO

##### **4.1.2 Protección Línea Las Compañías - Maitencillo 110 kV**

PROTECCION PRINCIPAL PAÑO H2 S/E LAS COMPAÑIAS							
Marca	Schweitzer Laboratories						
Modelo	SEL 311C						
Versión y Firmware							
Tipo	Numérico						
TT/CC	400/5						
TT/PP	110000/110						
Polarización	(Q) Polarización de Voltaje Secuencia Negativa y Secuencia Cero (V)						
Ajuste de Linea							
Z1MAG	Z1ANG	Z0MAG	Z0ANG				
7,0	52,78°	23,50	73,11°				
Detectores de Falla							
Distancia Mho Fase		Distancia Cuadrilateral y Mho Residual					
50PP1	4,0	50L1	--	50GZ1	--		
50PP2	4,0	50L2	--	50GZ2	--		
50PP3	4,0	50L3	--	50GZ3	--		
Protección de Distancia Entre Fases (21) Unidad MHO							
Zona	Modulo		Tiempo de Operación	Dirección			
	[Ω <sub>SEC</sub> ]	[Ω <sub>PRIM</sub> ]		Las Compañías - Maitencillo	Forward		
1	5,95	74,38	Instantáneo	Las Compañías - Maitencillo	Forward		
2	8,00	100	0,6 [s]	Las Compañías - Maitencillo	Forward		
3	15,98	1310	2,2 [s]	Las Compañías - Maitencillo	Forward		
Protección de Sobrecorriente Direccional (67/67N)							
Ajustes		Fase (67)		Residual (67N)			
Unidad de Tiempo Inverso							
Pick Up	Deshabilitado		0,5 [A <sub>sec</sub> ]	40 [A <sub>prim</sub> ]			
Curva	Deshabilitado			C3			
Lever	Deshabilitado			0,1			
Sumador	Deshabilitado			--			
Unidad de Tiempo Definido							
Pick Up	--		1,88 [A <sub>sec</sub> ]	150,4 [A <sub>prim</sub> ]			
Temporización	--		0 [ciclos]	0 [s]			
Capacidad de Paso	--						
Actuación	Apertura 52H2						
Protección de Sobrecorriente Instantánea (50/50N)							
Ajustes		Fase (50*LOP) (1)		Residual (50N)			
Pick Up	4,5 [A <sub>sec</sub> ]	360 [A <sub>prim</sub> ]		--			
Actuación	Apertura 52H2						
Actualización	04/09/2014						

NOTA: (\*) Esta unidad adireccional, se activará cuando el relé pierda la señal de potenciales de la barra (LOP=1).


## INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

### ANALISIS DE LA ACTUACIÓN DE LAS PROTECCIONES

#### RESUMEN EVENTO S/E LAS COMPAÑIAS PAÑO H2: RELÉ SEL 311C

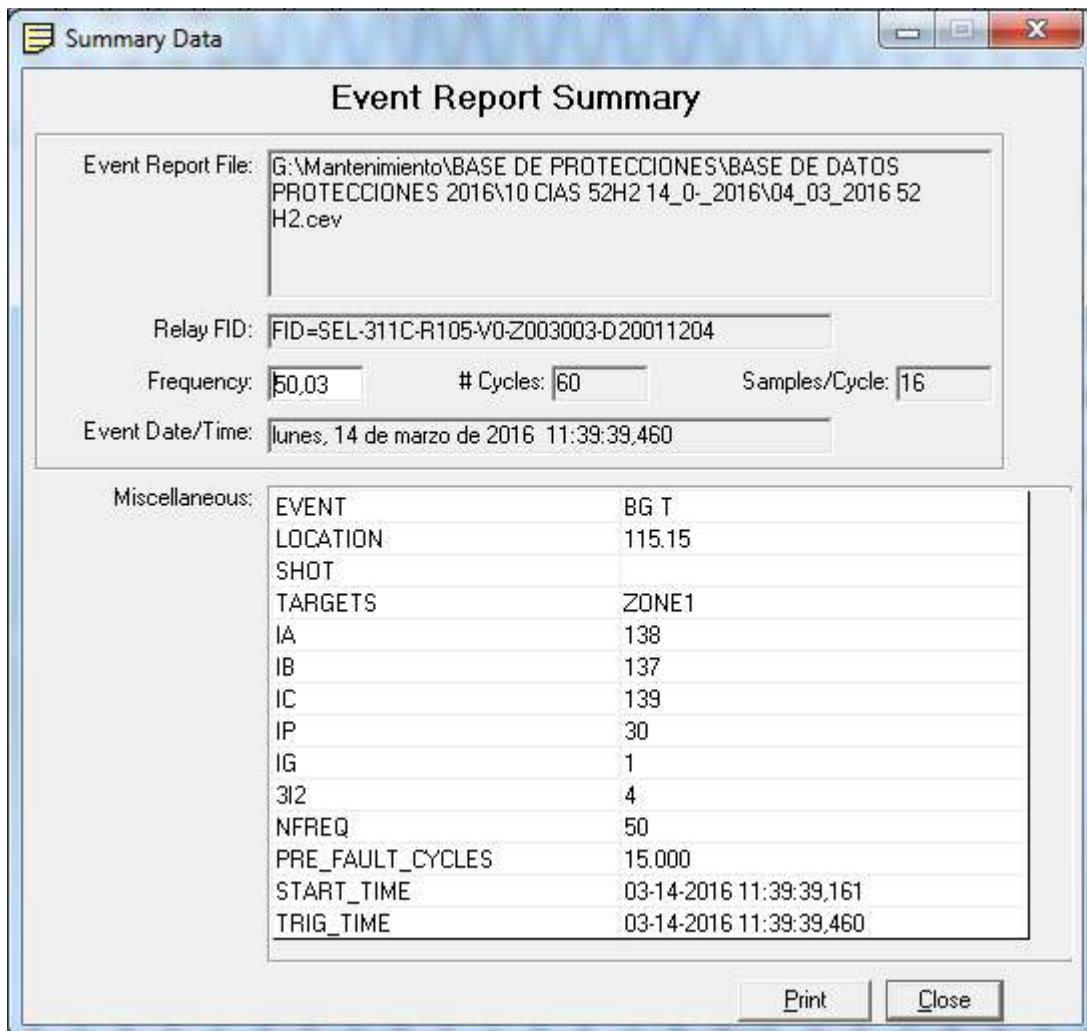


**Figura N°1.** Resumen del evento

## INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

### OSCILOGRAFÍA DEL EVENTO

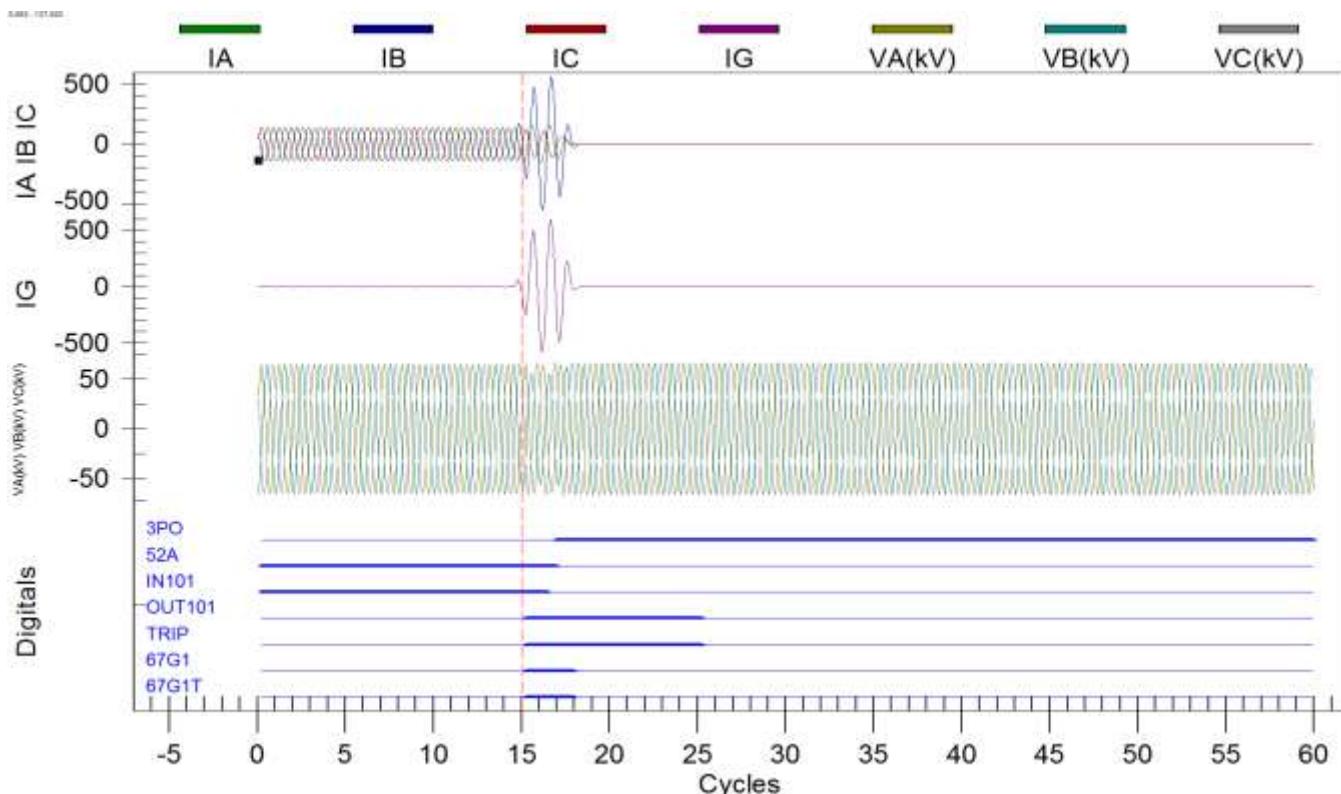

**Figura N°2.** Registro Oscilográfico del Evento

En el registro oscilográfico se aprecia la operación de la protección SEL 311C asociada al paño H2 SE Las Compañías frente a falla externa de naturaleza monofásica en fase B ocurrida en la línea de 110 kV Las Compañías - Maitencillo de propiedad de Transelec, por medio de su función de sobrecorriente residual direccional instantánea 67G1T, dando orden de TRIP sobre el interruptor 52H2 de SE Las Compañías. La Apertura del interruptor 52H2 de SE Las Compañías es declarado a través de las variables 52A=0, IN101=0 y 3PO=1.

## INFORME DE FALLA

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

### REGISTROS SECUENCIALES DE EVENTOS

52H2 Date: 04/04/16 Time: 13:41:08.319  
LAS CIAS - MAITENCILLO

FID=SEL-311C-R105-V0-Z003003-D20011204 CID=9875

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
20	03/14/16	11:39:39.464	67G1T	Asserted
19	03/14/16	11:39:39.464	67G1	Asserted
18	03/14/16	11:39:39.464	OUT101	Asserted
17	03/14/16	11:39:39.464	OUT102	Asserted
16	03/14/16	11:39:39.464	OUT105	Asserted
15	03/14/16	11:39:39.464	OUT106	Asserted
14	03/14/16	11:39:39.475	50P1	Asserted
13	03/14/16	11:39:39.489	IN101	Deasserted
12	03/14/16	11:39:39.500	M3P	Asserted
11	03/14/16	11:39:39.504	51GT	Asserted
10	03/14/16	11:39:39.504	M3P	Deasserted
9	03/14/16	11:39:39.514	50P1	Deasserted
8	03/14/16	11:39:39.519	67G1T	Deasserted
7	03/14/16	11:39:39.519	67G1	Deasserted
6	03/14/16	11:39:39.544	51GT	Deasserted
5	03/14/16	11:39:39.544	OUT102	Deasserted
4	03/14/16	11:39:39.664	OUT101	Deasserted
3	03/14/16	11:39:39.664	OUT105	Deasserted
2	03/14/16	11:39:40.544	OUT106	Deasserted
1	03/14/16	12:24:22.218	IN101	Asserted

En los registros SER mostrados se observa la operación de la protección del paño H2 de SE Las Compañías por medio de su función de sobrecorriente residual direccional instantánea (registro Nº 20) dando orden de TRIP sobre el interruptor 52H2 (registro Nº18) el cual declara su apertura en el registro Nº13 a través de la variable IN101. El tiempo propio de apertura del interruptor fue de 25[ms] (Registro Nº18 y registro Nº 13).

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

**8. ACCIONES CORRECTIVAS A CORTO PLAZO.**

No aplica.

**9. ACCIONES CORRECTIVAS A LARGO PLAZO.**

No aplica.

**10. CONCLUSIONES.**

En base a los antecedentes aportados, se concluye la correcta operación de la protección residual direccional instantánea asociada al paño H2 de SE Las Compañías en el despeje rápido, oportuno y selectivo frente a falla externa producto de trabajos coordinados por la empresa propietaria de la línea, en el tramo de línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, de propiedad de Transelec, afectando los consumos de S/E Incahuasi de propiedad de Transnet.

**11. ANÁLISIS CONJUNTO.**

El día lunes 14 de marzo de 2015, a las 11:40 horas, se produce una falla externa en instalaciones de Transelec, específicamente en la línea 110 kV Maitencillo–Las Compañías, durante trabajos programados por la propietaria de la instalación. La falla afectó a la subestación Incahuasi de propiedad de Transnet, con una potencia interrumpida total de 1,85 MW, correspondiente a los consumos de CGED. Estos consumos se normalizaron a las 12:24 hrs.

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

**ANEXO 1**  
***NOVEDADES RELEVANTES DEL CDEC – SIC***

**INFORME DE FALLA**  
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

#### 4. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA

##### 4.1. Observaciones

Hora	Observación
00:00	C. Peñuhue U-2 regula frecuencia.
00:00	Cs. Alto Rancagua, PFV Loma Los Corderos, Puelche PMG, PFV Carrera Pinto, CMPC Cordillera, Santa Mata U-9 y 10, Itata, PE Labu (ampliación de 6,5 a 10 MW), CMPC Trespuentes, Andes Generación, Carilequén y Malalcahuasi continúan en pruebas.
00:00	Cs. Cobriza, Rapel y Peñuhue continúan en condición de agotamiento.
03:45	Abierta línea de 220 kV Ralco – Charhue 1 para regular tensión.
06:00	C. San Isidro II baja a 150 MW para realizar cambio de combustible de GNL a diesel, por control suministro de GNL.
06:04	C. San Isidro limitada a MT. Causa informada: Falla en válvula de atemperación de alta presión.
06:18	C. San Isidro II generando con diesel.
06:53	C. Quintero TG 1A con solicitud de desconexión decurso forzoso. Causa informada: Reparar válvula de purga de la transferencia de combustible.
07:31	Línea de 66 kV Chancay – Chillán transferida hacia S/E Chancay para controlar la transferencia del TR-3 de 154/66 kV y 75 MVA de S/E Chillán.
07:55	Línea de 66 kV Montecristo – Paral tramo Montecristo – San Carlos transferida hacia S/E Chillán para controlar la transferencia de la línea de 154 kV Chancay – Paral.
07:57	C. Colbún U-1 toma la regulación de frecuencia.
07:59	Línea de 66 kV Victoria – Traiguén interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito.
08:25	S/E Talca cerrado interruptor seleccionador de líneas de 66 kV para regular tensión.
08:58	Abierta línea de 220 kV Mateticillo – Cardenes 2 por regulación de tensión.
09:06	C. San Isidro con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Eliminar fuga de vapor en válvula motorizada de atemperación de alta presión.
09:40	S/E San Antonio scada con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Verificar alambrado de unidades remotas por estados erróneos.
09:42	C. Bicamino sale del servicio en forma intempestiva con 120 MW. La frecuencia baja a 49.83 Hz.
09:53	C. Santa Fe Energía sin limitación.
11:36	C. Quintay TG 1A sincronizada en pruebas.
11:40	Línea de 110 kV Las Compañías - Mateticillo interrupción forzada por protecciones, se pierden 12 MW de consumos correspondientes a las SSEEE Algarrobo, Dos Amigos, Palomino, Incahuasi y Romeral.
11:53	1C. Quintero TG 1A cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla.
12:24	Cerrada línea de 110 kV Las Compañías - Mateticillo y se normalizan la totalidad de los consumos.
12:37	C. Diegoán sincronizada en pruebas.
13:45	C. Quillón 2-U-594 sale del servicio en forma intempestiva con 2 MW. Causa informada: Filtación de refrigerante.
13:54	Se inicia preaviso por control de limitación de la línea de 220 kV Cardenes - Diego de Almagro.
14:08	C. Lautaro 1 y 2 salen del servicio en forma intempestiva con 43 MW.
14:09	Línea de 66 kV Temuco - Victoria interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito.
14:44	S/E Chancay protección diferencial sistema 2 de barra de 500 kV sección II se encuentra bloqueada, queda en servicio sistema I.
14:56	C. Diegoán disponible y E/S.
14:56	S/E Victoria TR1 consumos transferidos hacia S/E Los Angeles por control de transferencia de línea de 66 kV Temuco - Victoria.
15:05	C. San Isidro cancelada solicitud de intervención de curso forzoso y queda sin limitación.
15:07	C. Lautaro 2 sincronizada.
15:27	C. Rencauco con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de cámara de carga.
15:34	C. Lautaro 1 sincronizada.
15:37	C. Ralco con cota inferior a 600,00 m.s.n.m. no aporta a la reserva en gns.
15:37	S/E Los Aguirre atiende interrupciones 52J7 y 52J8 por control de transferencia de las líneas de 220 kV Cerro Navia - Los Aguirre 1 y 2.
16:56	S/E El Salto realizadas trip por contingencia específica del ATR Nº 1 ó 2 de 220/110 kV, 400 MVA sobre la línea de 110 kV El Salto - C. Navia 1 y 2.
16:01	C. Ralco U-2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Requerir filtración de aceite en válvula de aislación del regulador de velocidad.
17:02	S/E Victoria TR1 consumos transferidos hacia S/E Temuco, normalizada topología.
17:45	Finaliza preaviso por control de limitación de línea de 220 kV Cardenes - Diego de Almagro.
17:56	C. Rencauco cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
17:58	S/E Nahuelbuta barra de 66 kV con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Inspección a los sistemas de control y a la protección diferencial de barra.

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC N°: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

**ANEXO 2  
ALARMA SCADA**

**INFORME DE FALLA**

REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS

INFORME (s) CDEC Nº: <b>IF00675-676/2016</b>	FECHA DE FALLA: <b>14/03/2016</b>
INSTALACIÓN (ES): S/E LAS COMPAÑIAS y S/E INCAHUASI	

2016-03-14 11:39:45.3 [SCADA\_SE] CM\_ESTADO\_CERRADO\_52H2 COS LCompañi\_110\_ST\_Cerrado\_52H2

2016-03-14 11:39:45.3 [SCADA\_SE] CM\_ESTADO\_ABIERTO\_52H2 COS LCompañi\_110\_ST\_Abierto\_52H2

2016-03-14 12:24:26.5 [SCADA\_SE] CM\_ESTADO\_ABIERTO\_52H2 COS LCompañi\_110\_ST\_Abierto\_52H2

2016-03-14 12:24:26.5 [SCADA\_SE] CM\_ESTADO\_CERRADO\_52H2 COS LCompañi\_110\_ST\_Cerrado\_52H2